

□ **점검2반**

○ 서울특별시 종로구 【4.23.(월)】

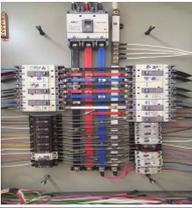
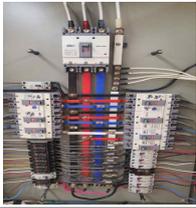
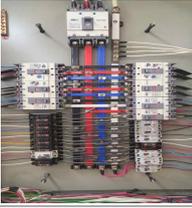
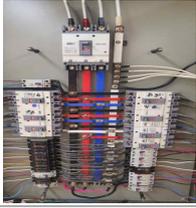
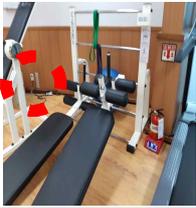
시설명	분야	지적사항	개선방안	조치결과 (필요시 사진 첨부)	
				조치 전	조치 후
종로 구립 전용 탁구장	소방	○ 옥내소화전 앞 의자 비치	○ 의자 이동조치		
		적치물 이동조치 완료			
	○ 노후소화기 비치	○ 소화기 교체			
	교체 및 정위치 완료				
전기	○ 탁구장 분전반 누전차단기 용량 과다	○ 누전차단기 교체			
	교체완료(30A→20A)				
시설물	○ 탁구장 냉온수기 누전 차단기 미설치	○ 누전차단기 교체			
	사용하지 않는 누전차단기이므로 OFF 조치				
	○ 지하2층 탁구장 벽면 균열 발생	○ 균열 보수	지속점검 실시하여 조치하겠음		

시 설 명	분 야	지 적 사 항	개 선 방 안	조치결과 (필요시 사진 첨부)	
				조치 전	조치 후
종로구 삼청 테니스장	전기	○ 관리실 주배전반 누전 차단기 용량 과다	○ 누전차단기 교체		
		조치완료(50A→30A)			
	○ 관리실 분기 분전반 누전 차단기 용량 과다(4개)	○ 누전차단기 교체	조치완료(30A→20A)		
시설물	○ 관리동 내 탈의실 벽면 및 출입문 주변 균열 발생	○ 균열 보수			
				조치완료	

○ 서울특별시 성북구 【4.23.(월)】

시 설 명	분 야	지 적 사 항	개 선 방 안	조치결과 (필요시 사진 첨부)
급경사지 (성북구)	돈암육교 옆 옹벽	○ 옹벽 전면부 백태 및 균열 발생	○ 백태 및 균열 보수	정확한 상태 파악을 위한 정밀점검용역 발주 예정 (2018. 6.)
		○ 열화에 의한 재료 분리 발생	○ 분리 부분 보수	
		○ 옹벽 상부 배수시설 불량	○ 배수시설 보수	
		○ 균열부에서 부분적으로 철근 노출	○ 철근 부식도 측정 후 조치	
	돈암육교 진입 옹벽	○ 옹벽 전면부 배수공 막힘	○ 배수공 정비	배수구 청소완료
	정릉2동 559-177	○ 옹벽 전면부 배부름 발생	○ 원인 확인 후 조치	정확한 상태 파악을 위한 정밀점검용역 발주 예정 (2018. 6.)
		○ 배부름 구간에 횡균열 발생	○ 횡균열 보수	
	정릉3동 산1-283	○ 옹벽 전면부 배수공 부재	○ 배수공 확충	정확한 상태 파악을 위해 정밀점검용역 발주를 위한 서울시 기술용역 타당성 심사 진행중 (2018. 5.)
		○ 균열, 박리, 박락 다수 발생	○ 균열 등 보수	
		○ 옹벽 전면부 배부름 발생	○ 원인 확인 후 조치	

○ 서울특별시 중구 【4.24.(화)】

시 설 명	분 야	지 적 사 항	개 선 방 안	조치결과			
				개선 전	작업 중	작업 완료	
무학봉 체육관	전기	○ 창고 분전반 누전차단기 용량과다(5개소)	○ 누전차단기 교체				
					누전차단기 교체 완료		
		○ 여자탈의실 콘센트	○ 콘센트 교체				
				콘센트 교체 완료			
장충문 화체육 센터	전기	○ 헬스장 분전반 누전차단기 용량 과다(7개소)	○ 누전차단기 교체				
						누전차단기 교체 완료	
			○ 누전차단기 및 회로증설				
					증설 조치 완료		
		○ 냉온풍기 2개소 누전차단기 미설치	○ 입주사 전원공급 전용차단기	○ 3상4선식 배선용 차단기로 2차측 부하는 입주사 전원공급용으로 차단기 사용 ○ 입주사 분전반 전원 2차측 분기 차단기는 누전차단기 설치되어 있음			
		○ 헬스장 러닝머신 16대 전원 배선용 콘센트 미접지	○ 접지형 규격품 멀티탭 사용				
				접지형 콘센트 교체 완료			
		○ 전기실 배전반 누전경보기 누전경보 발생	○ 누전 회로 차단 및 보수				
				보수 완료			

○ 서울특별시 성북구 【4.24.(화)】

시 설 명	분 야	지 적 사 항	개 선 방 안	조치결과 (필요시 사진 첨부)
급경사지 (성북구)	돈암동 15-10	○ 부분적인 철근 노출	○ 철근 노출구간 보수	도로시설물 유지보수공사 (연간단가)에서 정비 예정 (2018. 6. 한)
	돈암동 13-128	○ 부분적인 균열 발생	○ 균열 보수	정확한 상태 파악을 위한 정밀점검용역 발주 예정 (2018. 6.)
		○ 재료 분리 발생	○ 재료 분리부 보수	
		○ 옹벽 전면부 배수공 막힘	○ 배수공 정비	
		○ 옹벽 하단(기초부) 철근 노출	○ 철근 노출부 보수	
		○ 상부도로 균열 및 침하 발생	○ 상부도로 보수	
	상월곡동 35-1	○ 균열 및 박리 발생	○ 균열 등 보수	도로시설물 유지보수공사 (연간단가)에서 정비 예정 (2018. 6. 한)
		○ 배수공 막힘	○ 배수공 정비	
	정릉2동 109-22	○ 시공이음부 구간 누수 발생	○ 누수 발생부 보수	도로시설물 유지보수공사 (연간단가)에서 정비 예정 (2018. 6. 한)
		○ 배수공 기능 상실	○ 배수공 정비	