


# 외부전문가 점검의견 (지적사항, 개선의견)

- 점검일자 : 2018. 3. 16
- 점검 자치구 : 성북구청 (종암동 산 2-146)

구 분	점검 의견	비고
급경사지	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존 채석지로서 절취사면에는 슛크리트가 시공되어 있으나, 일부 콘크리트가 탈락하고 있는 상황임</li> <li>○ 하류부에는 주요보호대상인 종암중학교와 빌라가 위치하여 있으며, 낙석이 발생할 경우 직접적인 피해가 예상됨. 현재 낙석방지책이 있어 일부 낙석 피해를 예방하고 있음</li> <li>○ 특히, 중간부에는 유수가 있으며, 집중호우시 종암중학교 방향으로 유수유출이 있는 것으로 판단됨</li> <li>○ 상류부에는 등산로가 있어, 사면으로의 등산객의 접근을 통제할 필요성이 있으며, 사면상부에는 교목을 제거하여 도목의 위험성을 줄일 필요성이 있음</li> <li>○ 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단되며, 특히 중간부에 있는 우수분산을 위한 시설물의 시공을 고려하고, 향후 안전전단을 통한 사면안정성을 검토할 필요성이 있을 것으로 판단됨</li> </ul>	
<p>2018. 3. 19</p> <p>서울시 해빙기 급경사지 외부전문가 합동점검 위원</p> <p>소속(직위) : 백림FR 산림과학연구소장    성명 : 김 민 식 </p>		

# 점검결과(지적사항) 현황사진

○ 점검위치 : 종암동 산 2-146

연번	점검내용(지적사항)	현장사진
1	· 슛크리트의 탈락	
2	· 중류부 우수 유출 상황	
3	· 인접 빌라	