

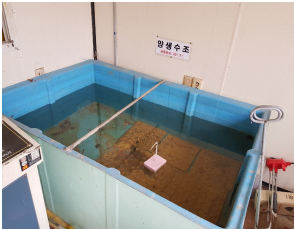


정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[울곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업]

□ 점검일시 : 2018.04.02 (월)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 윤원섭, 홍민철

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 시점부 보도 통로 상단부 심하게 녹이슨 철근은 con'c 타설전 녹을 제거 또는 신재 철근을 사용하여 강도가 확보 되도록 품질관리 바람</p>		<p>2018.04.04</p> <p>시점부 보도 통로 상단부 심하게 녹이슨 철근은 차후 con'c 타설전 녹을 제거 또는 신재 철근을 사용하여 강도가 확보 되도록 조치하겠음</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 품질시험실 con'c 강도관리용 수조의 온도는 20±2℃로 관리 하여야 하나, 수조에 온도계를 비치하지 않아 수조 온도를 알수 없으므로 온도계를 비치하여 수조 온도를 관리하여 con'c 품질 확보 바람</p>		<p>2018.04.03</p> <p>품질시험실 con'c 강도관리용 수조에 온도계를 비치하여 수조 온도를 관리토록 조치함</p>	
<p>○ 보건 관리</p> <p>- 차선 도색작업중 락카 작업자는 방진마스크를 착용토록 조치하기 바람 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제32조(보호구의 지급 등)</p>		<p>2018.04.02</p> <p>차선도색 작업자 전원 방진마스크 지급 및 착용하고 작업 실시함</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 차선 도색작업을 위해 기존 차선 삭선 작업중으로 차선이 좁아지는 관계로 유도수를 배치 하였으나, 도로가 좁어지는 곳이라 운전자들이 전방 작업상황 확인이 안되어 사고 위험이 있으니 유도수 전방에 안내간판을 설치하기 바람 ※ 산업안전보건법 제 12조(안전보건표지의 부착 등)</p>		<p>2018.04.02</p> <p>차선 도색작업을 위해 기존 차선 삭선 작업중으로 차선이 좁아지는 관계로 1명을 배치 하였으나 도로가 좁어지는 구간이어서 신호수 2명 배치하여 차량에 의한 사고가 나지 않도록 조치함</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 당일 배출하지 않는 폐아스콘은 덮개(방진망)를 덮어서 관리하기 바람</p>		<p>2018.04.03</p> <p>배출하지 않는 폐아스콘 덮개(방진망) 설치 완료</p>	