

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.03.30 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 정달영,정진혁

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 안전난간이 불량설치된 곳은 보완 요함.</p> <p>- 시종점부 자전거 주차장 안전난간 결속부가 로프로 결속하여 흔들리는 상태이므로 전용 클램프로 결속 요함.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p>		<p style="text-align: center;">2018.04.02</p> <p>- 안전난간 미 설치 구간 난간 설치 완료.</p> <p>- 시종점부 자전거 주차장에 설치된 안전난간 결속부 전용 클램프로 결속하여 흔들림이 없도록 조치 완료하였음.</p>	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 변전실 환기덕트 개구부 상단 개구부 관리가 불량하게 관리되고 있으니 개구부 관리 요하며, 작업시는 안전대책을 검토 요함.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p>		<p style="text-align: center;">2018.03.31</p> <p>- 변전실 환기덕트 상단 개구부에 덮개(강관파이프와 안전발판 결속)를 제작하여 설치하였으며, 작업시 안전벨트 걸이시설(안전블럭)을 설치하여 작업하겠음.</p>	

<p>○ 사면 안전</p> <p>- 변전실 환기덕트 개구부 상단 개구부 관리가 불량하게 관리되고 있으니 개구부 관리 요하며, 작업시는 안전대책을 검토 요함. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p>		<p>2018.04.02</p> <p>- 변전실 환기덕트 주변 굴착단부에 토사 되메우기를 실시하여 안식각을 유지하였음.</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 보성사와 옹벽사이 되메우기 토사에 이물질 제거하고 표층 연화토사는 양질토와 섞어서 성토 및 다짐 요함.</p>		<p>2018.03.31</p> <p>- 보성사와 옹벽사이 되메우기 토사에 이물질을 제거하였고, 양질토를 반입하여 연화토사와 섞어서 성토 및 다짐을 하였음.</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 변전실 환기덕트 ②번 전면부 방수재 보호재가 찢어져 되메우기시 방수재가 손상될수 있으므로 보수후 되메우기 요함.</p>		<p>2018.03.31</p> <p>- 변전실 환기덕트 ②번 전면부의 찢어진 방수재 보호재에 대하여 보호재를 보강 부착 완료하였음.</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 시종점부 자전거 주차장 하부콘크리트 절단부 노출철근이 부식중으로 조속히 마감 요함.</p>		<p>2018.04.02</p> <p>- 시종점부 자전거 주차장 하부 콘크리트 절단부 노출되어 부식된 철근부의 녹 제거를 하였으며, 시멘트 모르타르를 이용하여 마감조치 완료하였음.</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 일자산측 차도와 보행로를 분리하여 보행자의 안전을 확보하는 방안 검토 요함.</p>		<p>2018.04.03</p> <p>- PE방호벽에 모래를 담아(유동방지) 적정간격(1m)으로 설치하여 일자산측 차도와 보행로를 분리하였음.</p>	

○ 기타 안전관리

- 시험운행중인 선로로 접근할수 있는 곳은 폐쇄 요함.



2018.03.31

- 시험운행 중인 선로로 접근하지 못하도록 지하 출입구에 경고표지 부착 및 시건조치를 완료하였음.

