

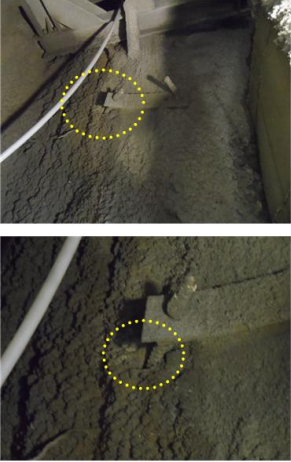






정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서울제물포터널 민간투자사업(1공구) 건설공사]

- 점검일시 : 2018.06.11 (월)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박수엽, 전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 터널 안전</p> <p>- 시점 터널 Sta 1+480 구간은 숏크리트가 건설 기계에 의하여 파손이 발생된바, - 터널 안전을 위하여 보수를 실시하고 건설 기계 운용 시 파손이 발생되지 않도록 주지 요망. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)</p>		2018.06.12	
		<p>파손이 발생한 구간 보강 조치 완료 및 장비 운전원 교육 실시</p>	
<p>○ 터널 안전</p> <p>- 시점 터널 갱구부구간에 설치된 락볼트의 고정 상태를 확인하여 조치 요망. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)</p>		2018.06.12	
		<p>R/B 고정상태 확인 및 들뜸 이음부분 보강조치 완료</p>	

<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 카리프트 주변 다단펌프실 안은 각종 공사용 시설이 주변에 설치되어 있으나 공사용 자재 및 부산물들이 어지럽게 방치되어 있어 전도등 안전사고의 우려가 있으니 정리정돈 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)</p>		<p>2018.06.12</p> <p>다단펌프실 자재 정리 및 이동통로 확보 조치 완료</p>	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 개착구간에서 시행중인 가시설강재 용접작업은 불티에 의한 주변 가연성물질(천막)의 화재 발생 예방을 위하여 불티확산 방지 조치 요망.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-46 (화재예방 안전시설 및 작업기준)</p>		<p>2018.06.12</p> <p>용접작업시 천막방향 불티방지커버 설치 조치 완료</p>	
<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 카리프트 주변 집수정 구간에 설치된 분전함은 이동통로가 펌프호수에 간섭되어 불안정하게 설치되어 있고 분전함도 타 시설물과 간섭되어 완전개폐되지 않는 상태로 되어 있으니 확인 후 보완 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제303조(전기 기계,기구의 적정설치등)</p>		<p>2018.06.12</p> <p>분전함 주변 전선을 정리하여 분전함 커버 완전개폐 확보 완료</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 측류팬실 B구간 배수로 구간에 설치된 안전시설 중 설치가 미흡한 구간은 보완하기 바람. ※ 건설안전 기본지침 터널-005(배수작업)</p>		<p>2018.06.12</p> <p>배수로 구간 안전시설물 추가 설치 조치 완료</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 막장구간에 설치되어 있는 분전함은 이동식으로 장비작업구간에 설치되어 있어 장비와의 접촉 등 안전사고의 우려가 있으니 장비 운전원들이 쉽게 인지할 수 안전시설 설치 후 관리바람. ※ 건설안전 기본지침 P42(전기기계,기구 사용시 안전작업기준)</p>		<p>2018.06.12</p> <p>분전함 라바콘으로 구역 설정 조치 및 델리네이트 설치하여 시인성 확보 조치 완료</p>	