

공사명	월드컵대교건설공사 (남단연결로-RAMP-A)	도면검토서	DATE	2018년 07월 24일
			PAGE	1
			작성자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	답변	비고
1	1WDSRA-08-SS-004, 006	- 도면상에 강교의 책업보강재 위치가 받침물탈과 교각에 걸쳐있는 것으로 보임	- 정확한 위치를 확인하여 받침물탈에 걸치지 않고 교각에 위치하도록 조치바람	- 정확한 위치를 확인하여 받침물탈에 걸치지 않고 교각에 위치하도록 조치하였음. 교대의 경우는 설계사의 의견을 받아 받침콘크리트의 크기를 조정하였음.(첨부)✓	공통
2	1WDSRA-14-SE-016	- 지점부 JACK UP보강재 하부에 받침용 보강재가 없어 JACK UP시 하부플렌지 손상이 우려됨	- 현재 JACK UP작업으로 손상된 강박스 교량이 많이 존재하고 있으므로 하부보강재를 설치하여 하부플렌지 손상을 미연에 방지할 수 있도록 조치바람	- 하부보강재를 설치하여 하부플렌지 손상을 미연에 방지할 수 있도록 조치하였음.(첨부)✓	공통

첨부)