

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)〕

□ 점검일시 : 2018.09.10 (월)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 윤원섭

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 개착구간 하부의 내부 집수정에 안전조치가 미흡하여 추락 위험이 있으니 추락방지 시설을 설치 하여 안전성을 확보 하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통*1(안전난간)</p>		2018.09.12	
		<p>집수정 주변 접근방지 시설 설치완료</p>	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 현장에서 사용 중인 양중용 슬링벨트는 훼손이 되어있어 양중시 파단 위험이 있으니 교체하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-031(벨트슬링)</p>		2018.09.11	
		<p>슬링벨트 폐기 조치 완료</p>	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 현장에서 반입된 장비는 장비실명제 카드를 부착하고 실명제로 관리하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통-029(건설기계)</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통-032(굴삭기)</p>		2018.09.11	
		<p>장비실명제 카드가 보이도록 부착 조치완료</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 현장에서 사용중인 PE방호벽이 일부 손상된 것이 있으니 전수조사 후 손상된 것은 교체를 하여 시인성 확보 등 안전성을 확보 할 것.</p>		<p>2018.09.12</p> <p>PE드럼 교체 조치 완료, 손상된 PE드럼은 폐기처리 하였음.</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 터널 내부 용수처리가 불량 하여 전반적으로 INVERT부의 함수상태가 심하니 측벽부 유도 배수로를 설치, 배수처리를 철저히 하여 건조 상태를 유지하여 품질관리 요망.</p>		<p>2018.09.13</p> <p>측벽부 유도배수로 설치 완료 및 유출량 측정하여 시방기준 초과 시 차수그라우팅(포스트그라우팅) 시공예정</p>	