

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[노들섬 특화공간 조성 토목공사]

- 점검일시 : 2019.01.07 (월)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 정달영,이태형

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 관로 설치를 위해 굴착해 놓은 계단 상부에 난간이 설치되어 있지 않으니 설치 요함. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호조치)</p>		<p>2019.01.08</p> <p>설비배관 연결로 인한 관로공사중 굴착부분 난간 설치 및 계단 상부 메쉬웬스로 위험 표시 설치 완료</p>	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 공연장 모서리 굴착면은 난간 등을 설치하여 추락 및 전도재해를 예방하기 바람. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지), 제43조(개구부 등의 방호조치)</p>		<p>2019.01.08</p> <p>굴착면 전도재해 예방 위험표지 난간 설치 완료</p>	
<p>○ 사면 안전</p> <p>- 동측 굴착면은 사면안전을 위한 조치를 조속 실시 요함. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제50조(붕괴 낙하에 의한 위험 방지)</p>		<p>2019.01.10</p> <p>굴착면 작업 후 천막설치 완료, 파일공사 후 가시 설공사 실시 예정임(1월 중순이후)</p>	

<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 우수 작업구간 맨홀에 개구부덮개가 설치되어 있으나 고정이 되어 있지 않아 유동이 있으므로, 개구부 덮개를 유동이 없도록 고정 할 것. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p>		<p>2019.01.08</p> <p>맨홀 덮개 콘크리트 못으로 고정처리</p>	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 동측 작업구간 원형흡관은 구름방지시설을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 억제 할 것. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)</p>		<p>2019.01.07</p> <p>구름방지 쇠기 조치 완료</p>	