

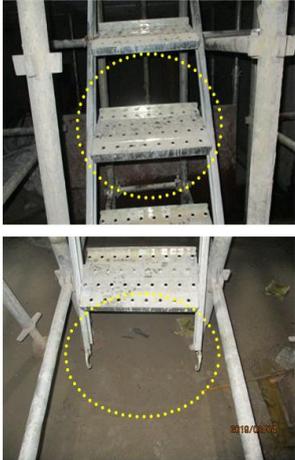
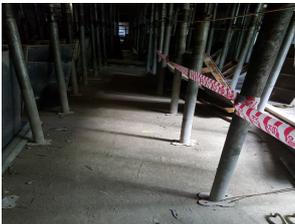
정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사〕

□ 점검일시 : 2019.03.04 (월)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 최영준

| 지적내용 | 점검사진 | 조치일자 | 조치사진 |
|---|---|--|---|
| | | 조치내용 | |
| <p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 지하 2층 기계실 진입 구간에 설치되어 있는 가설 계단은 흔들림은 없으나, 계단 폭이 기울어져 있으며, 하부 고정 상태가 미흡하고 지면에 떠있는 상태로 근로자 이동시 전도 등의 안전 사고 우려가 있으니 교체 또는 보완을 실시하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조), 건설안전 기본지침 공통-002(작업발판 및 계단)</p> |  | 2019.03.06 |  |
| | | <p>조치완료</p> <p>- 지하2층 기계실 진출입 가설계단 설치각도조정 등으로 계단발판 수평상태 확보 및 바닥 참 설치</p> | |
| <p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 지하2층 작업자 이동 구간에는 각종 자재로 인하여 근로자 전도 등의 안전사고 우려가 있으니, 근로자 주 통로 구간을 중심으로 장애물이 발생하지 않도록 이동, 제거 조치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)</p> |  | 2019.03.06 |  |
| | | <p>조치완료</p> <p>- 이동통로상 장애물 청소완료</p> | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 지하1층 자재 투입구 주변에는 발끝막이판을 설치하여 하부 작업장으로 소형기구, 자재 등이 낙하하지 않도록 조치하기 바람, 소형 천공구 간에 대해서도 고정 덮개 등을 설치하여 낙하물에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 보안을 실시하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)</p> |  | <p>2019.03.06</p> <p>조치완료</p> <p>1) 낙하물방지망 하부들 뜯부 보수완료</p> <p>2) 개구부덮게설치완료</p> |  |
| <p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 현장내에 배치되어 있는 위험물 보관소 내부에 소화기가 방치되어 있어 상황발생시 초기 진압이 어려울 수 있으니 소화기는 위험물보관소 근접거리 외부에 이동 배치하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통 ? 024(위험물보관소)</p> |  | <p>2019.03.05</p> <p>조치완료</p> <p>- 위험물 보관소내 소화기 외부로 이동</p> |  |

○ 감전재해 예방

- 지하 2층은 작업이 중단된 상태이나, 현장에 배치된 콘센트가 미접지된 상태로 확인되었으니 보안을 실시한 후 사용하기 바라며, 작업 시에는 적정조도를 확보하기 바람.

- 또한, 기계실 이동구간에 배치되어 있는 투광등은 동바리 수평재에 걸쳐진 상태로 미고정되어 있어 흔들림 등으로 작업시 조도확보에 어려움이 있을 수 있으니 작업전 조치하기 바람.

※ 건설안전 기본지침
공통-018(기계·기구 접지), 공통-020(투광등)



2019.03.06

조치완료
1) 지하2층 배치콘센트
첼거완료
2) 기계실 이동구간 배채
투광등 첼거 후
스탠드등으로 교체투
입

