




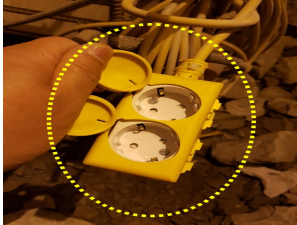





정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서부간선지하도로 민간투자사업건설공사(2공구)]

- 점검일시 : 2019.03.21 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박수엽,전혜령

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 터널 안전</p> <p>- 갱구부 앵커하부가 캔틸레버로 역할을 하므로 단부보강 차원에서 대구 경강관과 sheet pile을 용접이나 슛크리트로 연결하여 갱구부 안정성을 증가시킬 필요가 있음</p>		2019.03.27	
		<p>대구경강관과 Sheet Pile 슛크리트 타설 조치 완료</p>	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 수직구 상부에 사용중인 스키로더는 장비실명제에 표시된 보험유효기간이 지났으니 확인 후 보완하기 바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-29(건설기계)</p>		2019.03.21	
		<p>보험갱신여부 확인 및 장비사용허가증 갱신 (보험갱신서류 점검관 확인완료)</p>	
<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 성산방향 시점구간에 비치된 가설전기 콘센트는 접지극이 손상되어 있으니 보완후 사용바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-17(가설전선)</p>		2019.03.22	
		<p>가설전기 콘센트 교체 완료</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 터널 승강용 리프트 내부에 설치된 비상통신시설은 수신음등 통신상태가 불량하니 확인 후 보완하기 바람, 정기점검을 통해 관리바람.</p>		<p>2019.03.27</p> <p>승강용 리프트 내부 비상통신시설 교체 및 정기점검표 부착하여 관리</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 일직종점 터널 내 설치된 분전함중 터널 내부 시설물에 간섭되어 사용이 어려운 분전함은 위치 조정등을 통해 보완하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-16(분전함)</p>		<p>2019.03.21</p> <p>분전함에 간섭되는 전선 위치변경 완료</p>	