

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [노들섬 특화공간 조성 토목공사]

- 점검일시 : 2019.04.19 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정진혁,이태형

○ 추락재해 예방(토목부)

- 보행육교 하부에 설치 된 비계는 추락위험이 높으니 아래사향을 보완하기 바람. ①계단측면 사다리 안전난간 미설치 ②작업발판 측면 안전난간 미설치 ③수직승강로 미설치 ④수직재 하부 받침상태불량 (NO.1)

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호조치)

※ 2019년 신년업무보고 안전문화 정착 2단계 (안전난간, 전도방지 시설, 시장'19.1.24)

※ 건설공사장 중점관리 20대 항목 근로자보호 기본사항 10대 항목(5. 추락방지 안전시설 설치)



○ 추락재해 예방(토목부)

- 시민의 입출입이 가능한 공사장 특성을 감안하여 외부에 설치된 계단과 수직통로는 추락사고가 발생하지 않도록 조치요망

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등), 제42조(추락의 방지)



○ 흠막이가시설 안전(토목부)

- 동측 흠막이가시설 인근의 도로와 보도의 변형이 심각하고 일부 공동도 발생된 상태이므로 함몰이 발생하지 않도록 지속적으로 관리요망  
※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 설치가 완료된 보행육교는 기울어진 상태로 설치되어 수평이 맞지 않은 상태이며, 하부의 볼트는 손으로 돌려도 풀릴 정도의 토크로 조임이 되어 있고 100% 체결된 상태가 아님. 보행육교 전체의 수평도와 관련 된 부재들을 정밀하게 점검하고 수평을 맞추고, 하부 볼트는 확실하게 조여서 관리 요망

