



정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[동부간선도로 확장공사(3공구)]

- 점검일시 : 2019.10.29 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 수락고가 지붕방음판 설치 작업자는 안전고리와 연결된 구멍줄의 길이가 길어, 추락 시 최하사점 부적정 및 통행차량과의 충돌재해를 유발할 수 있으니 구멍줄의 길이를 단축하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-12 (추락재해예방 안전시설 및 작업기준)</p>		2019.10.29	
		<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 수락고가 지붕방음판 설치 작업자 구멍줄 길이를 단축하여 최하사점 유지할 수 있도록 조치 함</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 2공구 방향 진입램프 신교와 구교 신축이음구간은 품질 확보를 위하여 아래사항을 보완하기 바람.</p> <p>① 신축이음부 내부 채움재 제거 ② 홈통 미연결부 배수처리 ③ 측면 철판 고정</p>	 	2019.10.29	
		<p>○ 품질관리</p> <p>- 2공구 방향 진입램프 신교와 구교 신축이음구간은 2019년 동절기(12월)전 개통전 잔손보기 작업시 보완예정</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 수락고가 P5구간은 콘크리트가 일부 미채움되어 있으니 보완 요망.</p>		2019.10.29	
		<p>○ 품질관리</p> <p>- 수락고가 P5구간 콘크리트 채움으로 보완 조치 함.</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 2공구 방향 진입램프 P3구간은 향후 공용 시호안블록을 통해 코핑상부로 외부인이 올라갈 수 있으니 접근 방지시설 등의 설치를 검토하기 바람.</p>		<p>2019.10.29</p> <p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 2공구 방향 진입램프 P3구간은 시설공단과 난간대 설치 협의 중 발주처에 현황보고 후 설치 예정</p>	<p>NO IMAGE</p> 
--	---	---	---