

# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

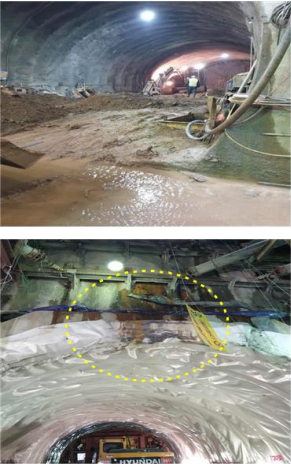



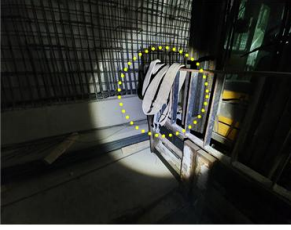



## [신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)]

□ 점검일시 : 2020.02.07 (금)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 전해령, 이상현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 102정거장 종점 갭문 작업구간에 설치한 접근 금지 띠는 추락 방지를 위하여 견고한 난간으로 설치하기 바람</p> <p>※산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락의 방지)</p>		2020.02.08	
		<p>- 102정거장 종점 갭문 작업구간 접근금지용 강관 파이프 안전난간대 설치</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 104정거장 종점방향 비계의 고정되지 않은 발판은 고정조치 하기 바람</p> <p>- 비계 발판에 적치된 자재 등은 근로자의 원활한 통행을 위해 이동 조치하기 바람</p> <p>※산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조 (통로의 설치)</p>	 	2020.02.08	 
		<p>- 104정거장 종점 방향 비계 발판 고정 조치</p> <p>- 비계 발판 상부에 적치된 자재 이동하여 근로자 통로 확보 조치</p>	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 버팀보 상부에 적치된 돌들은 낙하우려가 있으므로 추후 제거하기 바람</p> <p>※산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조 (낙하물에 의한 위험의방지)</p>		2020.02.09	
		<p>- 버팀보 상부 적치된 돌 제거 조치</p>	

<p>○ 터널 안전</p> <p>- 터널02 내 일부구간 배수가 불량하므로 배수가 원활하게 이루어지도록 보완하기 바람</p> <p>- 101정거장 터널 갱구 상부에 지하수 용출로 인하여 방수막 사이로 오염수 및 토사유출 적체가 우려되므로 용수처리 방법을 검토하기 바람</p> <p>※산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조 (구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전유지)</p>		<p>2020.02.13</p> <p>- 2터널 내 일부 바닥 체수부 배수 처리 조치</p> <p>- 101정거장 터널 갱구 상부 방수막은 현재 바닥 슬라브 철근 작업 중으로, 상부로 올라갈만한 고소 작업대나 장비가 없을 수 중방업가 슬라브 공정 진행시 수막 교체 조치 예정임.</p>	
<p>○ 가설비계 안전</p> <p>- 104정거장 설치중인 갱문비계는 현재 임시로 계단이 철거되어 있으므로, 비계 설치 작업전 조속히 계단 재설치하기 바람</p> <p>※산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조 (통로의 설치)</p>		<p>2020.02.09</p> <p>- 104정거장 갱문 비계 진입부 계단 재설치 조치</p>	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 벨트 슬링 훼손되어 있으므로 폐기 및 교체조치요함</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통 31 (벨트슬링)</p>		<p>2020.02.08</p> <p>- 훼손된 슬링벨트 절단하여 폐기 조치</p>	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 4터널 철근 조립 작업대 목재상판 낙하우려 있으므로 고정조치요함.</p> <p>※산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조 (전도의 방지)</p>		<p>2020.02.08</p> <p>- 4터널 철근 조립 작업대 목재 상판 4점 못으로 고정 조치</p>	

<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 대차에 부착된 분전반 충전부 보호커버 설치되어 있지 않으므로 설치요함. ※ 건설안전 기본지침 공통 16 (분전반)</p>		<p>2020.02.08</p> <p>- 대차에 부착된 분전반 충전부 아크릴 보호커버 설치 조치</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 철근이 구부러져 있거나 휘어있는 부분이 많으므로 철근 손상되지 않도록 조치요함. ※ 건설공사 사업관리 방식 검토기준 및 업무 수행지침 제60조 (품질시험 및 성과검토)</p>		<p>2020.02.08</p> <p>- 구부러져 있는 철근 복구 조치</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 터널 라이닝철근 일부가 방수막에 근접설치되어 방수막의 훼손이 우려되므로 보호캡 설치하기 바람 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조 (구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전유지)</p>		<p>2020.02.08</p> <p>- 방수막이 훼손되지 않도록 터널 라이닝 철근 보호캡 설치 조치</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 위험물 저장소 체크리스트 비치되어 있으나 점검 기한 도래하였으므로 2월 점검 실시요함. ※ 건설안전 기본지침 공통 24 (위험물 보관소)</p>		<p>2020.02.08</p> <p>- 위험물 저장소 체크리스트 2월 갱신 및 점검 실시</p>	