

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)]

□ 점검일시 : 2020.06.04 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 추락재해 예방(토목부)

- 집수터널 콘크리트 양생구간에는 콘크리트 타설 후 작업자 출입을 통제를 실시하여 관리하고 있으나, 일부 개구부 덮개가 미설치되어 있으니 덮개를 설치하여 관리하기 바람.
- 덮개를 설치할 경우에는 덮개가 뒤집히거나 떨어지지 않도록 관리하고 주변 개구부 덮개 설치구간에 확인을 실시하기 바람.
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호조치)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 터널 작업장 자재창고 입구 주변에 고속절단기 작업구간에는 절단작업시 불꽃비산 등으로 인한 화재우려가 있으니 작업장위치 변경, 주변 소화기 비치 등을 확인하여 관리하기 바람.
- ※ 건설안전 기본지침 공통-026(고속절단기)



○ 가설비계 안전(토목부)

- 집수터널 가설계단 주변에 설치되어 있는 비계는 필요성이 없을 경우 해체하기 바람, 사용할 경우에는 양수기 설치구간 굴착으로 인하여 비계 하부 지반이 불안정한 상태에 있으니 보완하여 관리바람.
- ※ 건설안전기본지침 공통-8(강관비계)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 현장 여건상 연장이 긴 도로터널구간에서 산발적인 작업이 실시되고 있고, 핸드폰 연락이 안되는 구간이 있으니 비상상황을 대비하여 상시 작업자 연락체계를 확인하여 관리하기 바라며, 전 작업자 관련 교육을 실시하기 바람.

