

시행	방재안전시설부-132 ()
접수	()
보존기간	년
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개
수신자	내부결재


★주무관	주무관	방재안전총괄과장	
기성호	신정	01/03 박상태	
협조	주무관	이상훈	

건설공사장 정기안전점검 결과


【탄천 물재생센터 복개공원 4단계 공사】

- 점검일시 : 2014. 1. 3(금)
- 점검자 : 방재안전총괄과 신정, 기성호, 이상훈
- 점검결과

- 공정율 : 1.28%
- 장비안전에 관한 사항
 - 포기조 부위 콘크리트 깨기 미니굴삭기 017의 운전원 부재 중 Key가 장비 운전석에 꽂혀있어 무자격자가 무단 운행할 수 있으니 개선조치 요망

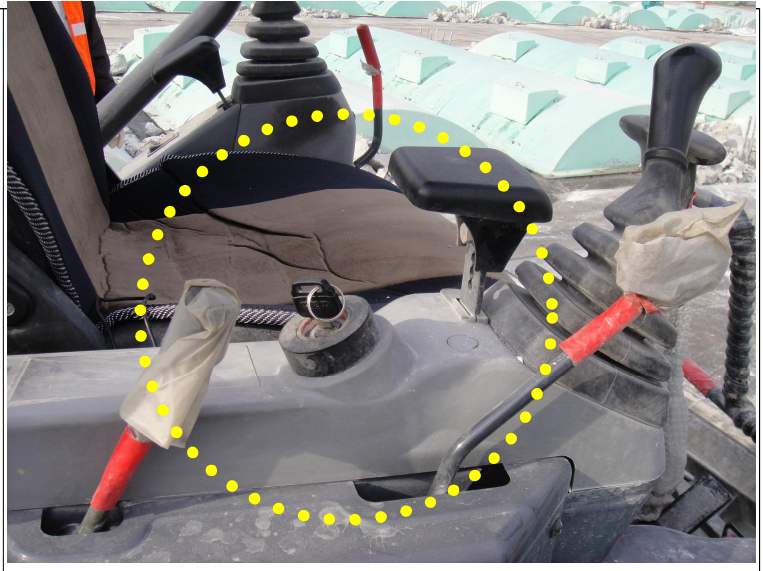

- 감전재해 예방에 관한 사항
 - 가설사무실 입구 분전반의 회로도 미부착되어 있으니 판넬 내부에 회로도 부착 요망

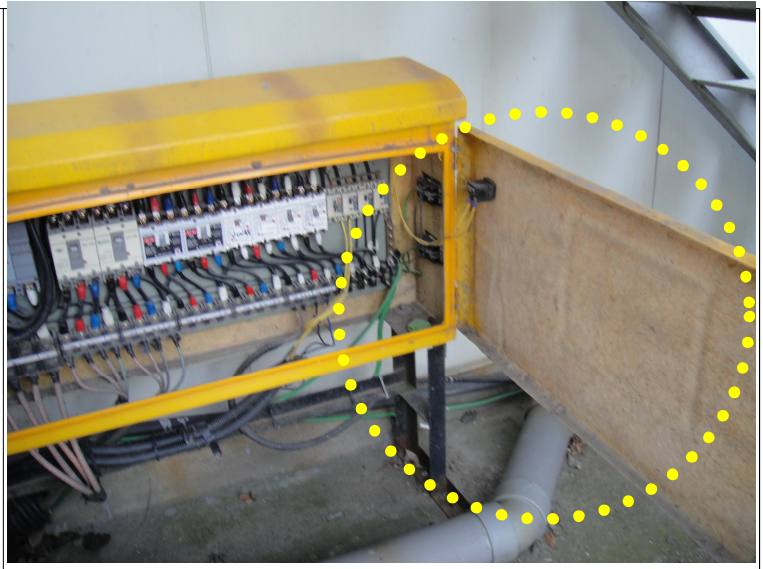

○ 권고사항

- 상부 pc슬래브간 조인트에 방수(실리콘 실링)처리가 물량내역서에 반영되어 있으나 설계도면 상에 누락되어 있어 향후 설계도면(시공상세도)에 반영하고 시공요함.
- 건설장비 작업계획서에 작업개요 및 장비제원은 양호한 수준이나 작업안전계획에 대한 내용이 미흡하므로 세부계획을 수립하여 관리 요함.
- 타워크레인 구간은 말뚝의 동재하 시험이 누락되어 있으므로 시공중 동재하 시험을 반드시 시행하여 허용지지력과 말뚝의 반력을 확인하고 필요한 말뚝길이를 산정하여 충분한 안전성을 갖도록 시공 요함(기술지원감리원)
- 와이어로프 점검표에 대하여 상세하게 점검계획을 수립하여 크레인 양중시 와이어로프 손상이나 파손으로 인한 교체시기가 적절히 될 수 있도록 점검관리 계획 수립요망.



- 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전·후 사진을 첨부하여 2014.1.10(금)까지 검토 후 방재안전총괄과로 공람 요함. 끝.

