

□ 해빙기 점검 조치 유형별 요약

- 조치완료 (7일이내)

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡3-1공구 (중점지구)	- 6련 box 굴착사면 급경사지역(좌안)은 작업차량 진입로 확보로 인하여 굴착사 면의 구배가 급하여 해빙기에 사면붕괴 의 우려가 있으므로 구배를 완화시키거 나 되메우기 작업을 조기에 착수요망	- 구배가 급한 굴착사면 구배는 완화조치 완료 (6련박스 방수작업 완료 후 조속 히 되메우기 작업 예정임)
장지 지하차도 (중점지구)	- 터널 상부 지상부에 동결, 융해에 의한 침하현상을 발견되지 않음 - sta+1000구간 터널 구간 철근 야적상 태에 대해 철저한 관리로 깨끗하게 유 지시킬 것 권장함	- 철근 진흙에 접촉하지 않도록 공동구 상 부에 적재조치함
문정법무시설 (중점지구)	- 거푸집 현장 정리/정돈 미흡	- 거푸집 자재 정리정돈 실시
오금보금자리 2 (중점지구)	- 현장입구 가설 경사도로 주변 안전시설 (토사뚝, 라바콘 등) 설치로 장비 전도 방지 필요	- 현장 입구 가설 경사도로 주변 라바콘 설치
천왕도시형 생활주택 1 (중점지구)	- 중정 및 세대내부 물고임 구간 물기 제 거 요	- 중정 및 세대내부 물고임 구간 물기제거 완료
천왕도시형 생활주택 2 (중점지구)	- 산마루 측구 내 이물질 제거 요망	- 산마루 측구 내 이물질 제거 완료
고척동156 장기전세 (중점지구)	- 기존 연립주택 쪽 경사진 도로의 Asphalt도로의 균열 및 M/H 부 침하가 있어서 해빙기와 굴착이 겹치는 경우 주의 요망	- CIP시공시 차수 SGR 품질관리 강화 및 상부 유입수 및 우수는 공사현장 경계부 에 배수시설을 설치하여 외부로 유도관 리 하겠음(계측기 설치 계측관리 및 육 안 관측후 이상징후시 보강조치 즉시 실 시) - 굴착시 과굴착 금지 및 후속공정시 저진 동 공법으로 흙막이시설의 피로를 최소 화하겠음.
마곡1공구 조경공사(1차)	- 어린이 공원 8호 녹지조성 구간내 다양한 쓰레기 제거필요 또한 공사중인 놀이시설 직역은 어린이 및 보행인의 출입제한 여부 검토 조치요망	- 쓰레기 청소 및 출입제한 휀스설치
은평지구 (3-13단지, 한옥마을 물푸레교량, 방음터널 중심상업 지역하천)	- 중심상업지 하천이설공사 ① 흙막이 가시설구간 계측관리 외에 육안조사 실시 및 관련자료 현장보관	- 육안조사 및 일지 작성

신방화환승주차장	- CIP지구경계 부분의 배수시설이 미설치된 부분은 해빙기에 토사유출 우려가 있으니 배수로를 설치하고 토사유출이 되지않도록 비닐 등으로 보강공사하시기바람	- 배수로파기 및 비닐덮기 하였음
신내3도시형주택	-Y열 부위의 흙 정리요망 - 흙의 안식각을 확보하면서 천막 등을 설치하여 안전을 확보하여주시길 바랍니다	- 천막으로 범면보양
신내4도시형주택	- 도로변쪽 세륵장 설치에 따른 단차에 의하여 울타리 지지면의 흙사면을 천막 등으로 관리요망	- 도로변쪽 세륵장 설치에 따른 단차에 의하여 울타리 지지면의 흙사면을 천막등으로 보양 관리
상계, 장암5 도시형주택	- 좌측면 가설울타리 하부토사 안식각 및 침식부위 하부고정 대책을 면밀히 검토 할 것	- 좌측면 가설울타리 하부토사 안식각 및 침식부위 보강
마곡1,2 빗물펌프장	- 마곡1빗물펌프장 임시 토류관 보완필요 (우완 구체와 연결용벽 부근)	- 임시 토류관 보강 설치 완료
마곡1공구 조경공사(2차)	- 근린공원3호 관리초소 이동식 릴선 사용상태 불량 (비접지전선 사용, 전선 물속 잠겨 있음 누전차단기 미설치 사용)	- 누전차단기 (검정) 설치 접지전선 제품 교체
동남권유통 기반시설	- 해빙기 대비 지하차도 사이의 녹지부분의 토사유출이 예상되니 보양망을 보완 설치 요망	- 녹지 부분의 보양망 고정 및 보완설치
신정4보금자리	- 104동 호이스트 해체 작업 시 안전조치 미흡 1)해체작업하부 근로자 출입금지조치 미흡 (감시인을 배치하거나 A형 펜스등을 사용하여 낙하물 위험지역 접근방지 조치요망)	- 위험테이프 설치 완료
항동택지 지구	- 세립분이 다량 함유된 단지 내부 유용토는 노상, 노체로 이용시 함수비조절 및 다짐관리가 철저해야 품질확보 가능	- 성토시 불량토 제거 및 성토용 흙 시방기준 준수 - 다짐관리 철저
내곡지구	- 601도 앞 세륵시설 정비 및 세륵시설 폐기물 처리 요망	- 즉시 처리 완료
마천3도시형주택	- 흙막이 배면의 안정화필요	- 뒤채움 보강
세곡2지구 조경공사(2공구)	- 공사장 내 물고임 배수	- 작업장내부 빗물고임(바닥물) 제거조치
위례택지3공구	- 장지천 범면 토사유출 우려 일부 슬괘 현상이 있으니 범면 상부 배수로 설치하여 토사유출 방지 및 보호막 보수 포함	- 범면상부 보수 및 물길유도(임시 배수로) 설치완료 - 범면 물길유도(임시 배수로) 설치 및 범면 보호막 보수 완료

- 조치예정 및 협의

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
오금보금자리 2 (중점지구)	<ul style="list-style-type: none"> - 흙막이 벽 하부 배수로 정비 필요 - 202동 주변 배수로 확보 필요 (외벽비계 지반약화로 침하우려 됨) 	<ul style="list-style-type: none"> - 배수로 정비 및 양수 후 되메우기 예정 (3월 중) - 202동 주변 법면 보양 후 배수로 확보 예정
항동택지 지구	<ul style="list-style-type: none"> - 석축의 일부(메쌓기부) 뒷채움 토사가 유실되어 있고 배면의 배수로 상태가 불량하므로 이를 채우고 배수로 정비가 요망됨 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업주지의 기존구조물(석축)은 발주부서(택지조성부)와 협의하여 조치예정
내곡지구	<ul style="list-style-type: none"> - 여의1교 날개벽 마감부 계비온 옹벽 등 시설검토 	<ul style="list-style-type: none"> - 발주처와 협의 하여 설치 예정