

재난취약시기(혹한기, 정부인수인계기간) 및 설날맞이 다중이용시설 표본안전점검

▶ 기간 : 01.14~01.23

번호	점검일	시설명	주관 부서	점검 업소	소재지	분야	구분	점검내용	조치결과
<input type="checkbox"/> 점검개소 16개소 : 정상 0개 업소 / 지적 16개 업소 (총 111건 적출 = 지적사항 67건 + 권고사항 44건)									
1	1.14	명동역지하상가	시설관리공단 상가관리처	1	중구 충무로2가 65-12(남산동2가 1-3)	건축	권고	구조체는 Flat Slab 형식(柱頭가 있는 방식)으로 구성되어 있으며 건립년도(1977년)에 비하여 양호한 상태로 유지관리되고 있으며 최근 리모델링 공사를 완료하여 피난 계단이나 안전시설에는 문제가 없다고 보여지나, 지하상가는 별도의 보가 없이 기둥이 주요 구조체이므로 기둥 훼손이 되지 않도록 주의바람.	
2	1.14	명동역지하상가	시설관리공단 상가관리처		중구 충무로2가 65-12(남산동2가 1-3)	건축	지적	리모델링 공사후 철근탐사가 필요함(柱頭 크기 등 조사 필요)	
3	1.14	명동역지하상가	시설관리공단 상가관리처		중구 충무로2가 65-12(남산동2가 1-3)	전기	권고	상가내 콘센트 관리 철저 (문어발 콘센트 사용금지, 전선 사이즈 충분한 용량사용)	
4	1.14	명동역지하상가	시설관리공단 상가관리처		중구 충무로2가 65-12(남산동2가 1-3)	전기	권고	상가내 전열기 관리 철저(전열기 사용 자제)	
5	1.14	명동역지하상가	시설관리공단 상가관리처		중구 충무로2가 65-12(남산동2가 1-3)	전기	지적	배수펌프 제어반 접지요망(Door 포함)	
6	1.14	명동역지하상가	시설관리공단 상가관리처		중구 충무로2가 65-12(남산동2가 1-3)	전기	지적	발전기용 축전기는 사용년수 고려하여 교체요망	
7	1.14	명동역지하상가	시설관리공단 상가관리처		중구 충무로2가 65-12(남산동2가 1-3)	전기	지적	수배전반 내부 먼지 제거요망	
8	1.14	명동역지하상가	시설관리공단 상가관리처		중구 충무로2가 65-12(남산동2가 1-3)	전기	지적	수전반 변압기 2차측 SPD(서지보호기) 설치요망	
9	1.14	명동역지하상가	시설관리공단 상가관리처		중구 충무로2가 65-12(남산동2가 1-3)	전기	지적	주방기기 접지 확인요망	
10	1.14	남대문지하도상가	시설관리공단 상가관리처	1	중구 남대문로4가 18-2 남대문지하쇼핑센터	건축	지적	1977년 준공된 Plate Slab 형식의 구조로서 기둥 배치나 크기(600mm×600mm)는 양호한 것으로 보이나, 노출(기계실 등) 부위의 슬래브 균열이 약간있어 바닥공사시 균열·보수가 필요할 것으로 보여짐	
11	1.14	남대문지하도상가	시설관리공단 상가관리처		중구 남대문로4가 18-2 남대문지하쇼핑센터	건축	권고	상가내 콘센트 관리 철저 (문어발 콘센트 사용금지, 전선 사이즈 충분한 용량사용)	
12	1.14	남대문지하도상가	시설관리공단 상가관리처		중구 남대문로4가 18-2 남대문지하쇼핑센터	건축	권고	상가내 전열기 관리 철저(전열기 사용 자제)	

13	1.14	남대문지하도상가	시설관리공단 상가관리처		중구 남대문로4가 18-2 남대문지하쇼핑센터	건축	지적	분전반내 MCCB(배선용차단기)는 ELB(누전차단기)로 교체요망
14	1.14	남대문지하도상가	시설관리공단 상가관리처		중구 남대문로4가 18-2 남대문지하쇼핑센터	건축	지적	분전반 Door 접지요망
15	1.14	남대문지하도상가	시설관리공단 상가관리처		중구 남대문로4가 18-2 남대문지하쇼핑센터	건축	지적	수배전반 내부 먼지제거 및 전기실 정리정돈 요망
16	1.15	서부시외버스터미널	은평구 교통행정과	1	은평구 대조동 29	건축	권고	건물의 노후화로 인한 마감재 탈락 및 중성화 발생으로 주기적인 관찰이 요구됨(권고)
17	1.15	서부시외버스터미널	은평구 교통행정과		은평구 대조동 29	전기	지적	전체적으로 전기시설이 노후되어 있으니 점검 및 보수계획을 수립하여 노후 시설물에 대한 보수요망
18	1.15	서부시외버스터미널	은평구 교통행정과		은평구 대조동 29	전기	권고	상가 개인 전열기 사용법 및 문어발 콘센트 사용 여부 수시확인
19	1.15	서부시외버스터미널	은평구 교통행정과		은평구 대조동 29	소방	지적	207호앞 복도 적치물 이전요망(대피로 확보)
20	1.15	시립미술관경희궁 분관	시립미술관	1	종로구 신문로2가 2-1	건축	지적	지붕막이 내외부 기온차에 의해 물방울이 생겨 일부 철골 부재가 녹슬어 있어 페인트로 도포 철골 구조물 보호요망
21	1.15	시립미술관경희궁 분관	시립미술관		종로구 신문로2가 2-1	건축	지적	내부 칸막이 벽체 일부가 건조수축 균열이 발생되어 보수요망
22	1.15	시립미술관경희궁 분관	시립미술관		종로구 신문로2가 2-1	소방	권고	소방관련 시설에 대한 점검 : 지속관리 요망 - 1층 소화기, 옥내소화전, 수신기, 예비전원, 도통시험, 동작시험 : 양호 - 옥내소화전 소방펌프 동작시험 : 양호
23	1.16	인왕시장	서대문구 경제발전기획단	1	서대문구 홍제동 298-7	건축	지적	건물의 노후화(40년)가 심하여 물탱크실 외벽 균열과 들뜸 등으로 물달 제거후 재시공 요망됨
24	1.16	인왕시장	서대문구 경제발전기획단		서대문구 홍제동 298-7	건축	지적	사무실 천정 노후 텍스 전면교체 요망
25	1.16	인왕시장	서대문구 경제발전기획단		서대문구 홍제동 298-7	기계	권고	6개 점포 긴급차단장치(도시가스) 및 작동확인 : 퇴근시 메인밸브 차단후 퇴근요망(권고)
26	1.16	인왕시장	서대문구 경제발전기획단		서대문구 홍제동 298-7	기계	권고	3층 옥내소화전 성능 및 작동시험 권장(권고)
27	1.16	인왕시장	서대문구 경제발전기획단		서대문구 홍제동 298-7	기계	권고	P형 1급 수신반 기능시험 수시확인(권고)
28	1.16	인왕시장	서대문구 경제발전기획단		서대문구 홍제동 298-7	전기	권고	겨울철 상가내 전열기 사용시 안전하게 사용할 수 있도록 안내 및 교육실시 요망됨
29	1.16	인왕시장	서대문구 경제발전기획단		서대문구 홍제동 298-7	전기	권고	고압 수전설비가 전체적으로 노후화 되었으니 보수 및 시설개선을 적극 검토요망
30	1.16	인왕시장	서대문구 경제발전기획단		서대문구 홍제동 298-7	소방	지적	3층 주출입구 비상벨 설비의 경종 고정불량
31	1.16	인왕시장	서대문구 경제발전기획단		서대문구 홍제동 298-7	소방	지적	일부 소화기 압력상태 미달
32	1.16	인왕시장	서대문구 경제발전기획단		서대문구 홍제동 298-7	소방	지적	연결 살수설비 마개 탈락
33	1.16	연희사러가	서대문구 경제발전기획단	1	서대문구 연희동 131-1	건축	지적	1층 바닥 슬라브 균열은 V-cutting후 에폭시 모르타르로 보수요망

34	1.16	연희사러가	서대문구 경제발전기획단		서대문구 연희동 131-1	건축	지적	지붕층 슬레이트 시공부 조속 철거요망	
35	1.16	연희사러가	서대문구 경제발전기획단		서대문구 연희동 131-1	기계	권고	기계시설 지속관리 요망 P형 수신기 성능시험 : 양호 옥내 소화전 펌프 가동상태 확인 : 양호 피난(외부)시설 확인(1층 4개소,2층 2개소,지하 2개소) : 양호	
36	1.16	연희사러가	서대문구 경제발전기획단		서대문구 연희동 131-1	가스	지적	영업장,관리동,옥상 등 도시가스 배관 부식된 부분 도색 및 교인 전선 이격요망	
37	1.16	연희사러가	서대문구 경제발전기획단		서대문구 연희동 131-1	소방	권고	소방시설 점검 :지속관리 요망 소화기 등 소방시설 점검 : 양호 피난,소화통로 확인 : 양호	
38	1.17	강서농산물시장친 환경2유통센터	농수산식품공사 강서지사	1	강서구 외발산동 427외 12필지	건축	지적	정기점검 보고서에 언급된 부분에 대하여 별도의 계획서를 수립하여 단계적 수행이 가능하도록 준비요망(유지관리대장 비치)	
39	1.17	강서농산물시장친 환경3유통센터	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	건축	권고	바닥 균열 부분의 보수상태가 일부 불량한 부분이 있으므로 보수방법에 대한 재검토 요망됨	
40	1.17	강서농산물시장친 환경4유통센터	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	건축	권고	소화기 등에 소화 점검표를 부착하여 주기적인 점검이 이루어짐을 확인할 수 있도록 조치요망	
41	1.17	강서농산물시장친 환경5유통센터	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	토목	지적	급식센터 - 지하주차장 진입램프 좌우측 벽체 종클랙,망 상균열,도장열화가 부분적으로 발생 보수요망 - 지붕층 벽체 종클랙(2~3m 간격) 보수요망 - 현관 좌측 장애인 진입로 우측 클랙 보수요망	
42	1.17	강서농산물시장친 환경6유통센터	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	토목	지적	제2유통센터 - 지하1층 계단하부 종클랙(3m) 발생 보수요망 - 진입램프 좌우측 종클랙,도장손상 발생 보수요망 - 출구램프 도장손상, 벽체 종클랙	
43	1.17	강서농산물시장친 환경7유통센터	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	기계	지적	친환경 급식센터와 제2유통센터를 연결하는 공동구에 환기시설이 설치되지 않아 작업환경 개선을 위하여 환기시설 설치요망	
44	1.17	강서농산물시장친 환경8유통센터	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	기계	지적	피킹장(출하장)의 환기 디퓨저가 결로등의 우려로 사용하지 않고 밀봉상태로 되어 있음(작업자의 환경개선을 위하여 환기시설 작동 및 향후 환기관리 시스템 보완필요)	
45	1.17	강서농산물시장친 환경9유통센터	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	소방	권고	소방시설 점검 : 지속관리 요망 - 경보설비 : 자동화재 탐지설비 : 적정 - 방화문 및 방화셔터 관리 : 적정 - 피난시설 및 비상통로 확보 : 적정	
46	1.17	강서농산물센터 관리서비스동	농수산식품공사 강서지사	1	강서구 외발산동 427외 12필지	건축	지적	마감재 등 보수가 필요한 부분과 정기점검 보고서에 언급된 보수필요 부분에 대하여 별도의 계획서를 수립하여 시행하기 바람	
47	1.17	강서농산물센터 관리서비스동	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	건축	지적	소화기구에 점검표를 부착하여 주기적인 점검이 이루어짐을 확인할 수 있도록 조치요망	

48	1.17	강서농산물센터 관리서비스동	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	건축	지적	연결 브릿지 부분의 접합 상세에 대하여 구조적 인 검토 수행요망 (스틸빔과 콘크리트 거더 접합부의 균열이 최소 화 되도록 조치)	
49	1.17	강서농산물센터 관리서비스동	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	토목	지적	1층 천정부 마감재 부분 파손부에 대한 보수요망	
50	1.17	강서농산물센터 관리서비스동	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	기계	지적	냉난방 장치가 중앙으로 되어 있으나, 현재 가동 하지 않은 상태로 실내 환기가 이루어 지지 않 고 있으니 환기가 잘되도록 조치요함	
51	1.17	강서농산물센터 관리서비스동	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	기계	지적	지하 기계실내 덕트 보호대 일부가 탈락되어 있 으니 보완요구	
52	1.17	강서농산물센터 관리서비스동	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	기계	지적	옥외 노출 도시가스 배관의 밸브 주위가 녹이 슬 어 있으므로 페인팅 보완필요	
53	1.17	강서농산물센터 관리서비스동	농수산식품공사 강서지사		강서구 외발산동 427외 12필지	소방	권고	소방시설 점검점검 실시 : 지속관리 요망 - 경보설비 : 자동화재 탐지설비 적정유지 여부 : 적정 - 소화설비, 방염물품, 방화셔터, 피난시설 등 안 전관리시설 상태 : 적정	
54	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과	1	강서구 화곡3동 1023	건축	지적	지붕층에 추가 설치된 물탱크(약 50톤)가 과도한 하중으로 골조의 안전성에 문제가 발생(보하중 횡균열 발생) 건물의 안전을 위해 최소한 물탱크 설치 부분 만이라도 안전진단을 실시하여 구조안전을 확인 할 필요가 있고, 가능한 물탱크 용량을 25톤 미 만으로 유지 시키고 물탱크 하부에 1~2개의 잭 서포트를 설치하는것이 바람직 함	
55	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡3동 1023	가스	지적	시장내 가스는 도시가스와 LPG가 병행 공급되고 있으며 도시가스는 사우나와 신도불이 정육정 등이 사용중으로 외부 배관의 부식방지를 위한 도색이 요구됨	
56	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡3동 1023	가스	지적	옥상 LPG 집합시설(20kg×10개)에 대하여 가스 안전공사의 정기적인 안전검사 및 자체적인 가 스안전 검사가 요구됨	
57	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡3동 1023	전기	권고	전체적으로 전기시설이 노후화 되었으니 보수요 망	
58	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡3동 1023	전기	권고	옥상 등 난잡 배선에 대한 선정리가 요구됨	
59	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡3동 1023	전기	권고	상가별 개인전열기 사용시 올바른 사용법 안내 및 점검강화 요망	
60	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡3동 1023	소방	권고	소방시설 점검 : 지속관리 요망 - 옥내소화전함 위치표시 등 점등요함 - 출입구 상단 피난유도등 점등요함 - 소방시설 유지관리 지도점검	

61	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과	1	강서구 화곡동 370-76	건축	지적	노후화된 건물로서 구조 부재의 내력이 감소된 것으로 추정되며, 특히 건물 외부(기둥) 셔터 설치를 위해 기둥마다 설치된 Block 부속벽이 지반 침하와 건물의 노후화로 탈락의 위험이 있어 즉시 조치가 필요함(탈락시 통행인 등 피해발생 우려가 큼)
62	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡동 370-76	건축	권고	건물 자체가 노후되어 빠른 시일내 리모델링 또는 재건축 하는것이 바람직해 보임
63	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡동 370-76	가스	지적	가스를 사용하는 떡집 LPG 20kg 2개 주물버너(KD-4)에 대하여 노후 호스를 교체 3m이하로 사용하기 바람
64	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡동 370-76	전기	지적	럭키중앙마트 입구 노출된 차단기에 함을 설치하여 안전하게 사용바람
65	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡동 370-76	전기	권고	상가별 개인 전열기 사용시 올바르게 사용토록 안내 및 점검실시
66	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡동 370-76	소방	지적	피난통로에 장애물이 적치되어 있어 제거요망
67	1.18	대원종합시장	강서구 지역경제과		강서구 화곡동 370-76	소방	권고	현재 7개 점포만 운영되고 있고, 나머지 상가는 창고로 이용하고 있으므로 소방시설 관리에 철저를 기하도록 지도점검 실시
68	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과	1	성동구 성수2가3동 289-4	건축	지적	기계실 계단층에 다량 적치된 물건으로 인하여 통행 또는 피난시 기능 확보가 어려움으로 정리요망
69	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과		성동구 성수2가3동 289-4	건축	권고	1층 보(지하층에서 확인)의 골재분리 현상이 있어 지속적 관찰이 요구됨
70	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과		성동구 성수2가3동 289-4	가스	지적	1층 식당가 맛나분식 등 도시가스 배관에 전선이 걸쳐져 있으므로 도시가스 배관과 전선 이격요망
71	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과		성동구 성수2가3동 289-4	가스	지적	2층 도시가스 배인 배관에 도시가스 표기 등의 주기가 표시되어 있지 않음 : 방향, 압력, 성분 등 주기 표시요망
72	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과		성동구 성수2가3동 289-4	전기	지적	옥탑 옥외 시설(전기)중 220V 100KVA 삼상 변압기가 바닥에 방치되어 누전 우려가 있으니 변압기를 함내에 설치요망
73	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과		성동구 성수2가3동 289-4	전기	지적	옥탑 바닥 트래치 덕트에 보호 카바가 없어 눈 또는 빗물이 유입되어 누전 우려가 있으니 조치요망
74	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과		성동구 성수2가3동 289-4	전기	지적	옥탑 바닥 PVC 배관이 깨지고 손상되어 신속히 재배관(금속관) 조치요망
75	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과		성동구 성수2가3동 289-4	전기	지적	전기 회로별 명판을 시설하고 도면화 하기바람
76	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과		성동구 성수2가3동 289-4	전기	권고	변압기 2차측 누전경보기 시설을 검토하기 바람
77	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과		성동구 성수2가3동 289-4	전기	권고	누설전류, 절연저항 측정을 하여 그 결과를 비치하고 각 점포별 순회점검 실시요망

78	1.21	성수쇼핑센터	성동구 지역경제과		성동구 성수2가3동 289-4	소방	권고	소방시설 점검 : 지속관리 요망 - 소화설비, 경보설비, 피난설비 점검결과 : 이상없음	
79	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과	1	광진구 중국동 229-5	건축	지적	지하층 상부 슬라브(1층 슈퍼, emart)가 붕괴직전(철근 노출 및 부식, 슬라브 처짐, 콘크리트 탈락)으로 지하층 폐쇄조치가 필요함 현재 지하실에 관리인이 거주하고 있고, 이마트 직원이 상품포장 작업을 하고 있어 매우 위험한 상태에서 폐쇄조치가 필요함 아울러, 조속히 구조물에 대한 정밀안전진단을 실시하여 적절한 보수보강이 이루어 질 수 있도록 조치요망	
80	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	건축	지적	지상2층 지붕, 3층 지붕은 방수공사를 하여 누수는 없으나 난간 높이가 500~700으로 건축법규(H=1.2m)에 미달되어 추락 위험이 있으니 출입금지가 필요한 상태임	
81	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	건축	지적	2층 가구공장내 과다적재하중(연탄, 가구)으로 하중을 줄일 필요가 있으니 연탄은 필히 1층으로 내려놓기 바람	
82	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	가스	지적	LPG 보관소 누설경보기 검지부 설치 위치를 바닥에서 30cm 이하가 되도록 설치요망	
83	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	가스	지적	LPG 보관서 시건장치 설치요망(외부 뒷골목)	
84	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	가스	권고	LPG 보관소 가스누설 경보기의 부지를 관리실로 연동 설치요망(권고)	
85	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	전기	권고	옥상 노출 배선은 덕트 또는 배관으로 보호바람	
86	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	전기	권고	일반 절연전선의 노출 부분은 보호 가능한 배관으로 시공바람	
87	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	전기	지적	적산 전력계는 점검이 가능토록 바닥에서 2100mm이하 1800mm정도에서 검침 가능토록 내려서 설치하기 바람	
88	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	전기	권고	일부 콘센트 노출 전선은 배관처리 하고 전선이 노출되는 일이 없도록 하시기 바람	
89	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	전기	지적	노출함의 부식은 재시공 또는 방청도장을 하기 바람	
90	1.21	중국제일시장	광진구 일자리경제과		광진구 중국동 229-5	소방	권고	소방시설 점검 : 지속관리 요망 - 소화설비, 경보설비, 피난설비 점검결과 : 이상없음	
91	1.22	청량리지하도상가	시설관리공단 상가관리처	1	동대문구 전농동 620-67	건축	지적	구조적인 결함은 나타나 있지 않으나, 당초 시공시 철근이 노출된 부분이 일부 있으니 구조물의 내구성을 감안하여 보수요망	
92	1.22	청량리지하도상가	시설관리공단 상가관리처		동대문구 전농동 620-67	건축	지적	관리 점포수(4개소)는 적으나 다중이용시설물로 정기적인 안전점검을 통한 안전관리가 필요함	
93	1.22	동부시장	동대문구 경제진흥과	1	동대문구 답십리동 495-1	건축	권고	각종 도서는 Cad File화 하여 보관하시기 바람	

94	1.22	동부시장	동대문구 경제진흥과		동대문구 답십리동 495-1	건축	지적	건물의 내구성을 감안하여 구조안전점검을 정기적으로 실시하여 관리하기 바람
95	1.22	동부시장	동대문구 경제진흥과		동대문구 답십리동 495-1	건축	지적	옥상 조경 설치부 조경토에 대한 토피층(약 50cm)과 하부구조는 별도 조사후 수목 식재 이상유무 확인 필요함
96	1.22	동부시장	동대문구 경제진흥과		동대문구 답십리동 495-1	건축	지적	옥상에 적치된 각종 자재 및 방치물은 도시미관 저해요인이 되므로 별도 보관조치가 필요함
97	1.22	동부시장	동대문구 경제진흥과		동대문구 답십리동 495-1	가스	권고	가스를 사용중인 각 점포는 가스 누출에 대비하여, 면밀한 점검(비눗물 확인 등)이 필요하니 수시로 자체점검토록 홍보바람
98	1.22	동부시장	동대문구 경제진흥과		동대문구 답십리동 495-1	가스	지적	노후된 가스배관의 교체와 부식된 배관에 대하여 교체 또는 도장요망
99	1.22	동부시장	동대문구 경제진흥과		동대문구 답십리동 495-1	전기	지적	각 층 분전반 시건장치 설치요망
100	1.22	동부시장	동대문구 경제진흥과		동대문구 답십리동 495-1	전기	권고	겨울철 개별상가 전열기 사용시 안전하게 사용할 수 있도록 안내 및 홍보하고 점검바람
101	1.22	동부시장	동대문구 경제진흥과		동대문구 답십리동 495-1	전기	권고	문어발식 전기콘센트 사용금지 및 올바른 사용방법 안내요망
102	1.22	동부시장	동대문구 경제진흥과		동대문구 답십리동 495-1	소방	권고	소방시설 점검 :지속관리 요망 - 다중이용시설 방염재(내부 마감재) 사용여부 :적정 - 소화기 적정장소 분산비치 : 적정 - 방화문, 방화셔터 적정관리 : 적정 - 펌프실 옥내소화전 주변 가연물 적치 : 현지 시정
103	1.23	방배종합시장	서초구 기업환경과	1	서초구 방배2동 456-1	건축	권고	준공후 30년이 지난 건물이나 유지관리가 잘되고 있어 구조적인 문제가 없는 양호한 상태이나, 향후 균열 및 누수 가능성을 염두하여 유지관리에 만전을 기하기 바람
104	1.23	방배종합시장	서초구 기업환경과		서초구 방배2동 456-1	전기	지적	각 층 분전반 시건장치 설치바람
105	1.23	방배종합시장	서초구 기업환경과		서초구 방배2동 456-1	전기	지적	동절기 점포 및 사무실(공장)에서 사용하는 개별 전열기의 올바른 사용방법 홍보 및 교육실시
106	1.23	방배종합시장	서초구 기업환경과		서초구 방배2동 456-1	소방	권고	소방시설 안전점검 : 지속관리 요망 - 출입구, 비상구, 계단 등 피난동선 확인 : 정상 - 소방계획서 비치여부 : 적정 - 1층 관리실 화재수신기 작동상태 : 정상
107	1.23	방배종합시장	서초구 기업환경과		서초구 방배2동 456-1	소방	지적	각 층 사무실, 계단 등 소화기 비치상태 : 노후 소화기 교체필요
108	1.23	방배종합시장	서초구 기업환경과		서초구 방배2동 456-1	소방	지적	한라마트 옥내소화전 : 향내 노출배선 절연 테이프 부착필요
109	1.23	시립미술관 남서울 분관	시립미술관		관악구 남현동 1059-13	건축	권고	건물 전체에 유해한 변위나 균열이 발생하지 않은 양호한 상태로서 지속적인 유지관리를 잘하면 안전에 문제가 없을것으로 판단됨
110	1.23	시립미술관 남서울 분관	시립미술관	1	관악구 남현동 1059-13	소방	권고	소방시설 및 방화시설 점검 : 특이사항 없음

111	1.23	시립미술관 남서울 분관	시립미술관		관악구 남현동 1059- 13	소방	지적	주말에 관람객이 많은 경우 비상상황 발생시 출 입구 및 비상구로 안전하게 대피할 수 있도록 피 난 안내도를 비치하기 바람	
-----	------	-----------------	-------	--	---------------------	----	----	---	--