

□ 풍수해2차 점검 조치 유형별 요약

- 조치완료 (7일이내)

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡3-1공구 (중점지구)	- 수방자재 일부 보강요망	- 수방자재 보강조치 완료
마곡중앙공원 (중점지구)	- 집수정 안간 난간대 수정요망	- 난간대 수정 완료
장지지하차도 (중점지구)	- 종점부 LH 아파트 측 폭우시 강우가 현장으로 유입되는 구간이 여러군데 있 으니 흠막이 배면을 높여 웬스 배수구 로 강우가 유출될 수 있도록 조치 바람	- 가설도로 U형 측구 배수구는 수시로 슬 러지 및 이물질을 제거하고 있으며, 우 기전까지 되메움 및 성토 작업 완료하여 현장 내부로 외부 유입수가 유입되지 않 도록 관리하고 있음
문정법무시설 (중점지구)	- 좌측법면 시공 상태는 양호하나 토사유 실 및 붕괴 방지를 위한 조치 미시공 상태를 비닐 및 천막덮개 시공 요망	- 법면 천막 보양 실시
오금보금자리 1 (중점지구)	- 105동 침사지는 기존수로 연결, 지하 층 공사용수처리가 잘되고 있으며, 방류시 오타방지막을 통과하여 나가도 록 잘되고 있음	- 우수사례
오금보금자리 2 (중점지구)	- 203동 옆 침사지 설치는 양호하나, 방류부의 오타방지막의 위치가 낮아 보강요함	- 203동 옆 침사지 방류부의 오타방지막 의 위치 보강
천왕8단지 (중점지구)	- 세륵장 배수시설 개선	- 세륵기 유출수 배수용 라인 설치 및 세 륵기 유출수 관리인배치
고척동156 장기전세 (중점지구)	- 가 성토부 완료후 법면보양작업	- 성토 후 법면 보호막 설치 및 안전시설 설치
마곡2공구	- 풍수해 수방자재 확보요망	- 풍수해 수방자재 비축
마곡2공구 조경공사(1차)	- 수방자재중 양수기 설치 미비	- 수방자재중 양수기 설치
마곡1공구 조경공사(1차)	- 가시공된 잔디수로가 제대로 형성되어 있지않음. 준공전 정비 필요(규격에 맞게 시공)	- 잔디수로 제초 및 배수 재정비 실시
세곡2공구 조경공사(1공구)	- 단독주택지구 조경공사 병행옹벽 미설 치구간에 대한 토사유실 방지를 위한 비늘 등 덮개 설치 필요	- 옹벽 미설치 구간에 대한 비탈면 보호 완료
은평지구 (3-13단지, 한옥마을 물푸레교량, 방음터널 중심상업 지역하천)	- 중심상업지 하천이설공사 하천법면 보호 천막유실 부 복구필요	- 천막 보수 후 모래주머니 설치

신방화환승주차장	- 구조물외곽 가배수로 및 침사지를 우기전에 정비요망	- 배수펌프 항상 가동
마곡11,12단지	- 수방자재 관리요망 - E.G.I 웬스 전도방지조치	- 공사종료시까지 수방자재 관리하겠음 - 외부웬스 철거중으로 가설 울타리 설치 하고 있음
신내3도시형주택	- 기존 아파트측 배수로 단전되어 있음	- 배수로 추가연결 설치
상계, 장암5 도시형주택	- 공사중 단지내 표면수 처리를 위한 배 수로 설치하여 빗물 저유조로 집수하여 처리토록 할 것	- 공사중 단지내 표면수 처리를 위한 유도 배수로 설치하여 빗물 저유조로 집수유 도
마곡1,2 빗물펌프장	- 안전교육장 자재 별도 관리요망	- 안전교육장 자재 별도 관리
마곡1공구 조경공사(2차)	- 집수정 우천시 토사유출되지 않도록 보 호조치 요망	- 집수정 우천시 토사유출되지 않도록 보 호조치(토사트렌치 터파기로 토사 유출 방지)
동남권유통 기반시설	- 하행선 지하차도 가시설 되메우기 구간 지반 균열부 표면 정리 요망	- 지하차도 후면 뒷채움 다짐불량 구간은 진동로라 및 물다짐을 병행하여 다짐 후 표면정리 실시
위례A1-10BL	- 17동 법면보양 작업	- 법면 보양 실시 完
신정4보금자리	- 단지외부 산마루측 법면 보양요망	- 단지외부 산마루측 법면 보양완료
항동8단지	- 가설현장사무실 주변 경사법면 보호천 막 설치 요망	- 가설현장사무실 주변 경사법면 보호천막 설치 완료
항동택지 지구	- 단지내 우회도로 옆에 설치되어 있는 가 배수로 흙관에 흙이 쌓여있으므로 청소 가 필요하고 흙관주위 토사가 계속해서 관내에 유입되므로 천막등으로 법면 보 호를 실시	- 흙관 청소 및 법면 천막 설치
내곡지구	- 1블럭 남측사면 산마루측구 시점부 토 사 유입방지를 위해 미리 차단조치필요	- 조치완료
내곡지구 조경공사	- 수변공원7호 내 배수맨홀 뚜껑 비닐 철거요망	- 즉시시행조치 배수맨홀 뚜껑 비닐철거 완료
마천3도시형주택	- 단지 외곽부로 홍수시 토사유출 우려됨 가배수로 추가설치 및 집수정 처리 요 망	- 가배수로 시공 및 집수정 설치
세곡2지구 조경공사(2공구)	- 우기대비 배수로 청소 실시요망	- 집수정 그레이팅 철망 이물질 제거 및 집수정 하부 청소 완료조치
오금지구	- 현장사무실 뒤쪽 정화조 부근 공사 관리도로 배수로 정비 요망	- 빗물 양수 및 배수처리

- 조치예정 및 협의

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
마곡중앙공원 (중점지구)	- 공사 현장 면적에 비해 집수정 검토 요망	- 기제출된 수방계획서에 4개개소의 집수정이 있으며 현재 배수로 및 집수정 작업 진행중임
마곡1,2 빗물펌프장	- 유수지 확보 및 비탈면 마무리 요망	- 2016년 05월 15일까지 완료 예정
세곡2지구	- 산책로에서 흘러내릴 빗물에 대한 배수관로의 집수능력 검토 후 후속조치가 필요함	- 조경부지에 해당하는 구간으로 해당 시공사에 검토의견 전달
동남권유통 기반시설	- 상행선 지하차도 출구부 배수로 정리 요망	- 도장 작업 후 되메우기 시 배수로 정리 예정
문정지구	- 단지북측 자전거도로와 보도사이 조경구간 물웅덩이 내 고인물 제거후 전선 다발 정리 요 (보행자 감전 위험요소 사전제거) 전기공사업체에 통보후 조치확인 요망	- 가로등 업체 통보 하였으나 준공기일(10월)으로 미시공 상태임 당사에서 (가림막휨스 설치임시조치함)