

□ 안전점검 조치 유형별 요약

- 조치완료 (7일이내)

공사명	지적사항	조치결과
마곡3-1공구 (중점지구)	- 전력구 이설구간 전선피복 손상 및 산소 절단기 호스 손상 점검 요망	- 손상된 산소절단기 호스 절단하여 폐기 조치 - 피복손상부분 전선 보호 조치 완료
마곡중앙공원 (중점지구)	- 소형발전기 접지 누락	- 파일 두부 컷팅공 발전기 접지 누락하여 작업했기에 현장 퇴출조치
장지지하차도 (중점지구)	- 종점부 수직구쪽으로 토압이 합력으로 작용하는 부분 경사계 외부로 설치하여 E/A 해체시 토압이 상부로 전이 될 때의 안정성이 검토	- 종점부 수직구쪽으로 토압이 합력으로 작용하는 부분경사계 대체로 E/A 하중계, 버팀 하중계를 기설치하여 계층 관리중이며, 매주 2회 계측을 실시하여 부분경사계를 대체하고 있음
문정법무시설 (중점지구)	- 10F 박닥 엘리베이터 PIT 내 작업 발판 설치 미흡으로 추락 및 발판의 탈락 위험	- 작업 발판 재설치
오금보금자리 1 (중점지구)	- 105동 낙하물 방지망 설치시 지면에서 10cm 이하 설치기준을 준수할 것	- 105동 낙하물 방지망 설치시 지면에서 0cm 이하 설치(7.9cm)
오금보금자리 2 (중점지구)	- 지하주차장 F구역의 타워크레인 자재 인양 시 하부에 인력이 있을 경우, 대피 후 작업할 것	- 타워크레인 자재인양 시 하부에 인력이 있을 경우, 대피 후 작업 실시 (신호 및 유도로프 사용 철저)
천왕도시형 생활주택 1 (중점지구)	- 개구부 추락 방지시설 설치 요망	- 개구부 추락 방지시설 설치 완료
천왕도시형 생활주택 2 (중점지구)	- 안전통로 보강과이프 탈락 보수 요망	- 안전통로 보강과이프 탈락 보수 완료
고척동156 장기전세 (중점지구)	- 가설 성토부 경사가 45도를 초과하여 중장비 작업시 성토부 붕괴 우려가 있으므로 경사를 38도 이하로 유지요망	- 경사면 2단분리 경사각 완화조치 및 붕괴 예방
마곡2공구	- 중(국)3-19 빗물받이 개구부 안전시설 미설치	- 라바콘설치 - 개구부 주의표지 부착
세곡2지구	- 저류지 #2 역T옹벽 상부 안전난간대 설치 및 현장에 안전 간판 설치 후 작업 요함	- 저류지 #2 역T형옹벽 상부 PE방호벽 및 안전간판 설치
세곡2지구 조경공사(1공구)	- 단독주택지구 하단부 토사유실이 우려되고 조경공사구간내에도 비탈 유실이 우려되니 우기전에 부직포 등 덮개를 조기에 설치하여 안전사고에 대비하기 바람	- 조경공사구간 비탈면 보호 완료
은평지구 (3-13단지, 한옥마을)	- 기자촌교회 컨테이너 뒤편 비탈면 보호망으로 정비해 주시기 바랍니다	- 천막제거 후 보호망 설치

물푸레교량, 방음터널 중심상업 지역하천)		
신방화환승주차장	- 현장내 집수부에 배수펌프를 항상 설치하여 우수처리에 대비하여 주시기 바랍니다.	- 배수펌프 항상 가동
마곡11단지	- 1103동 옥상나가는 계단부 천정 위치에 화재감지기 설치로 사람머리와 충돌 위험이 있음	- 입주자 입주후 옥상출입문은 비상시 이외에 잠기는 부분이며, - 감지기는 플라스틱 재질로 설치 후에도 돌출부위는 2.5cm정도이고, 현재 매립박스설치로 위치변경이 용이치 않음
마곡12단지	- 지하층 이동식 조명기구 보호커버 없음	- 지하층 투광등 보호커버 설치 완료
신내3도시형주택	- 배수로측에 설치된 분전함 상향 조정 또는 높은곳으로 옮겨 설치요망	- 배수로측에 설치된 분전함 상향조정
신내4도시형주택	- 단지내부 전선정리 - 분전함에서 인출된 가설전선 바닥에 매립하거나 공중에 띄워 보관할 것	- 가설전선 지면에 띄움
상계, 장암5 도시형주택	- 4층 안전통로 발판 겹쳐서 설치된 곳 걸러넘어질 수 있으니 평편하게 조정할 것	- 안전발판 겹친 곳 평편하게 조정
마곡1,2 빗물펌프장	- 항공마대(톤백)에 철재류 담아 이동시 낙하 비래사고 위험	- 박스 제작 이동(낙하 비래) 사전방지
마곡1공구 조경공사(2차)	- 장비(포크레인)작업시 신호수 배치하여야 하며, 신호수 이탈시 장비 작업 중단 요함 신호수는 복장을 장비운전기사가 식별토록 조치요망	- 장비(포크레인) 작업시 신호수 배치완료, 신호수 이탈시 장비작업 중단하겠음. 신호수 복장을 장비운전기사가 식별토록 조치함(적색보호구 착용)
마곡10-1단지	- 태양광 전선관 고정할 것	- 태양광 전선관 고정 완료
마곡8단지	- 잔손보기 인하여 외부 가설인출전선 정리 할 것	- 잔손보기 인하여 외부 가설인출전선 정리
동남권유통 기반시설	- 상행선 지하차도 출구 상부 전선관 보호조치요	- 전기공사업체에 통보하여 전선관 임시 보호조치 실시
문정지구	- 동남로변에 설치된 가로등 하부가 노출되어 있어 실족으로 인한 부상이 우려되니 되메우기 또는 그릴등으로 안전조치 하시기바람	- 가로등 업체 통보하였으나 준공기일(10월)으로 인해 당사에서 (가림막 헨스 임시조치함)
위례A1-10BL	- 호이스트 안전표시 미흡	- 지상층 호이스트 출입구 방호선반 안전표지판 설치 및 자체점검 · 안전검사 실시 표지 설치 운영 中
신정4보금자리	- 맨홀(4동뒀 편) 뚜껑 설치요망	- 뚜껑 설치 완료
항동택지 지구	- 현장전구역의 우회도로 및 임시 작업도로 주위에 안전띠와 작업장 출입통제관련 안내문을 설치하여 원활한 작업동선 확보 및 외부인의 출입 및 폐기물등의 무단투기 행위를 예방하시기 바랍니다.	- 안전띠 및 작업장 출입통제 안내문 설치

내곡조경공사	- 수변공원7호내 자재 및 삼각대등 정리 정돈실시	- 즉시시행조치 - 수변공원7호 정리정돈 완료
마천3도시형주택	- 원형PIPE를 장선으로 사용 - > 각파이프로 교체 요	- 장선재를 각파이프로 교체
거여동장기전세	- 굴착장비(B/H) 버켓 연결핀 미고정 상태로 작업 - > 시정조치 및 교육실시 요	- B/H버켓연결핀 체결 및 장비기사 교육 실시
세곡2지구 조경공사(2공구)	- 산책로 횡단전선관 노출	- 산책로 횡단 전선관 매립조치 완료

- 조치예정 및 협의

공사명	지적사항	조치결과
마곡중앙공원 (중점지구)	- 식물문화센터 부지 외곽부 임시 집수정이 현재 1개소이나 빠른 시일내 추가로(3~4)개소 설치하여 우기대비요망	- 우기전 수방대책에 의거 임시 집수정 추가 설치 예정
장지 지하차도 (중점지구)	- 강관 버팀대의 철근(U-bolt)는 힌지부가 아니므로 long span으로 강관 버팀대가 설치되어 있는 상태임 . 되메우기를 조속히 계획하시기 바람	- 현재 방수 및 단계별 되메우기 작업 진행중이며, 5월 20일까지 되메움 완료 예정임
마곡1공구 조경공사(1차)	- 연결녹지 39호 배수로 및 침사지 설치 미비	- 5월말까지 배수로 및 맨홀 설치. 우기철 대비 정비예정
동남권유통단지 기반시설	- 상행선 자전거도로(문정지구 구간) 이용자 안전대책 수립요 - 교각상부와 충돌가능성에 대비해 교각상부 경고표지도색 요	- 박주처와 자전거용 난간설치를 협의예정이며 교각상부에 경고표지도색도 반영예정
내곡지구	- 여의3교부근 옹벽뒷측 도로부 안전표지 설치 보강	- 건설장비 과업으로 5월 7일까지 조치 예정
세곡2지구 조경공사(2공구)	- 실개울분수광장 난간대 미설치로 준공 후 이용객(특히 어린이)추락위험 있음 - > 설계반영필요	- 발주처 보고 완료 - 설계반영 검토 협의중