

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[스페이스 살림 조성공사]

- 점검일시 : 2019.05.24 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전해령

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 흠막이가시설 안전</p> <p>- 남측 레이커 설치구간 계측기 설치요함. 계측 간격 및 개소 확인하여 굴착중 계측요함.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제51조 (구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전유지)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-015 (굴착단부 및 흠막이가시설)</p>		<p>2019.05.30</p> <p>- 남측레이커 설치 구간 계측기 설치 실시</p>	 
		<p>2019.05.29</p> <p>- 단면손상부 보강조치 실시</p>	

<p>○ 흠막이가시설 안전</p> <p>- CIP수직도 불량구간 누수발생은 우기시 토사 유출에 따른 주변 침하와 가시설 안정성에 불리하므로 차수를 보수하여 누수를 차단하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제51조 (구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전유지)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-015 (굴착단부 및 흠막이가시설)</p>		<p>2019.05.30</p> <p>- 차수 보수 실시하여 누수 차단(폴리머 모르타르)</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 우기를 대비하여 집수조 용량은 적정 크기를 산정하고 상시 및 비상시 용량을 확보하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-017 부대토목(우, 오수 관로)</p>		<p>2019.05.29</p> <p>- 집수정 상시 및 비상시 용량 확보 실시</p> <p>- A-Type 7개소 (1,000*1,000*1,000)</p> <p>- B-Type 9개소 (1,500*1,500*1,500)</p> <p>- 기초 완료 구간 : 각 집수정에서 외부로 배출 실시(각 개소마다 2인치 양수기 가동)</p> <p>- 기초 시공 미실시 구간 사진대지 상 임시집수정 활용</p>	

<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 용접작업자 보안면 미 착용. 보안면 착용 후 작업바람. ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제35조(관리 감독자의 유해·위험방지 업무 등)</p>		<p>2019.05.27</p> <p>- 용접작업자 보안면 착용 실시 및 유지, 관리</p>	 
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 기온이 높아 레이커해체용 산소절단기 산소용기 40℃ 이상 온도상승 우려 있으므로 차양막 등 설치요함. ※ 건설안전 기본지침 공통-024(산소절단기 및 가스용기)</p>		<p>2019.05.28</p> <p>- 산소 및 LPG 용기 차양막 설치 및 그늘 등 서늘한 곳에 보관 실시</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 양수기 호스 구멍이 나서 콘크리트 바닥에 물이 새고 있음. 철근에 물이 닿아 부식우려 있으므로 조치요함.</p>		<p>2019.05.27</p> <p>- 양수기 호스 교체 및 유지, 관리 실시</p>	 