

## 자문회의 안건

### ▣ 성내유수지교외 9개소 정밀점검용역

#### ▶ 교량 6개소

구 분	상태평가 결과	주요 손상내용	보수보강 대책
성내유수지교	상태평가등급 "B"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 교면포장 : 아스콘 패임, 마모, 망상균열 등</li> <li>- 중앙분리대 : 콘크리트 박리, 박락, 균열, 접합부 이격</li> </ul> <p>(2009년 하부구조 단면확대 보강 및 상부 포장부(하남방향) 재포장 , 보도부, 난간 보수 완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷포장부 오버레이</li> <li>▷단면복구 및 실런트 충전</li> </ul>
성내5교	상태평가등급 "B"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 하부 교대 및 교각 0.3mm 이상 균열, 박리,박락</li> <li>- S4 하면 배수관탈락</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷균열(cw=0.3mm이상)보수, 단면보수, 기타 유지관리</li> <li>▷배수관 정비</li> </ul>
복정2교	상태평가등급 "B"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 바닥판 하면 및 측면 0.3mm 이상 균열, 망상균열 등</li> <li>- 하부 교대 및 교각 0.3mm 이상 균열, 망상균열 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷균열(cw=0.3mm이상)보수, 단면보수, 기타 유지관리</li> <li>▷균열(cw=0.3mm이상)보수, 단면보수, 기타 유지관리</li> </ul>
장지2교	상태평가등급 "B"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 교면포장부 아스콘 균열, 패임 등</li> <li>- 보차도 경계석 균열, 콘크리트 박리, 박락</li> <li>- 신축이음장치 누수, 후타재 마모</li> <li>- 하부 교대부 및 하면 접합부 누수, 백태</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷패임부 오버레이</li> <li>▷보차도 경계석 단면복구 및 차량방호울타리 설치</li> <li>▷신축이음장치 교체 보수</li> <li>▷상부 신축이음부 및 포장 접합부를 통한 누수로 상부 신축이음 보수</li> </ul>

구 분	상태평가 결과	주요 손상내용	보수·보강 대책
서부교	상태평가등급 “B”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 교면 포장부 균열, 망상균열</li> <li>- 보차도 경계석 파손 및 보도부 콘크리트 균열, 망상균열, 들뜸</li> <li>- 하면 및 벽체부 보수재 들뜸</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 균열부 실런트충진 보수 및 오버레이</li> <li>▷ 보도부 재포장(방수포함) 및 차량방호울타리 설치</li> <li>▷ 상부 포장부의 손상 및 보도부를 통한 누수 상부 손상 보수</li> </ul>
방이고가차도	상태평가등급 “B”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 교면 포장부 균열, 망상균열, 패임</li> <li>- 하면 보수부 박리, 박락, 백태</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 균열부 실런트충진 보수 및 오버레이 또는 전면 재포장 보수</li> <li>▷ 상부 포장부의 손상을 통한 누수 상부 손상 보수</li> </ul>

▶ 지하차도 4개소

구 분	상태평가 결과	주요 손상내용	보수·보강 대책
송 파 지하차도	상태평가등급 “B”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상부슬래브 및 현치부 : 중·횡방향균열, 망상균열, 재료 분리 등</li> <li>- 옹벽구간 : 배수로측 연석 콘크리트 박리, 박락, 도장 탈락</li> <li>- 포장면 : 포장 변형, 포트홀, 패임 및 중앙분리대 도장 탈락</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 균열(cw=0.3mm 이상) 주입 보수, 표면처리보수, 기타 유지 관리</li> <li>▷ 배수로측 연석 재도장 또는 도장 제거</li> <li>▷ 포트홀, 패임부 오버레이 및 중앙분리대 재도장 또는 도장 제거</li> </ul>
가 락 지하차도	상태평가등급 “A”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상부슬래브 및 현치부 : 입출구측(갱문부) 보수재 박리, 박락 (하면, 벽체 전면 보수 완료)</li> <li>- 옹벽구간 : 수직균열, 누수, 백태, 보수재 박리, 박락 등 발생</li> <li>- 포장면 : 패임 및 본선 접합부 균열 발생</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 관찰 후 전면 표면처리보수</li> <li>▷ 관찰 후 전면 표면처리보수</li> <li>▷ 패임부 오버레이 및 균열부 실런트 충전</li> </ul>
천 호 지하차도	상태평가등급 “B”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상부슬래브 및 현치부 : 중·횡방향균열, 균열부 백태, 누수 등</li> <li>- 벽체, 기둥 : 타일탈락</li> <li>- 옹벽구간 : 타일탈락, 누수, 백태</li> <li>- 포장면 : 균열, 패임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 균열부 백태는 수지주입공법 보수</li> <li>▷ 타일 교체 보수</li> <li>▷ 타일 교체 보수</li> <li>▷ 패임부 오버레이 및 균열부 실런트 충전</li> </ul>
암 사 지하차도	상태평가등급 “B”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상부슬래브 및 현치부 : 균열, 망상균열, 재료분리 등</li> <li>- 벽체, 기둥 : 일부 타일 탈락</li> <li>- 날개벽 : 접합부이격 및 보수부 박리, 박락, 망상균열</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▷ 지속적관찰</li> <li>▷ 타일 교체 보수</li> <li>▷ 이격부 주의 관찰 및 보수부 치핑 제거 또는 단면보수</li> </ul>