

점검결과 지적 내역서

소방대상물 상호(명칭)	가양1단지한강타운아파트103동 (990세대)	관계인	박형열
소방대상물의 위치	서울특별시 강서구 가양동 한강아파트 23-01460-0(허준로23-0)		
점검결과	지적내역서를 배치확인서 첨부파일에 올렸습니다.		
점검자(직위 및 성명)	나홍현, 나유진, 민경석, 모성열		
각 설비별 점검결과			
소화기구	점검결과 이상없음		
경보설비	보수요함		
소화설비	보수요함		
피난설비	점검결과 이상없음		
소화용수설비	점검결과 이상없음		
소화활동설비	점검결과 이상없음		
화재취약시설			
그 밖의 소방시설 등	점검결과 이상없음		

한강타운아파트 소방시설 작동기능점검 내역서

설비	점 검 지 적 사 항	조치사항	화재안전기준
소화설비	옥내소화전 위치표시등 선로 정비요함 (평상시 소등되어 있다가, 지구경종 출력시 위치표시등 점등됨) - 109동 1~2라인: 14층 - 110동 1~2라인: 1층을 제외한 전체층	보수요함	NFSC 102
	싸이렌기구내 선로 분리 상태 - 124 주차장: 'A'구역 단독발신기 옆 싸이렌 연동 안됨 - 126 주차장 - 127 주차장	보수요함	NFSC 103
경보설비	비상방송 연동 불량 - 102동 5~6라인: 13층 - 103동 1~2라인: 전체층 - 103동 3~4라인: 전체층 - 103동 5~6라인: 전체층 - 103동 7~8라인: 전체층 - 105동 1~2라인: 전체층 - 105동 7~8라인: 14층, 10층, 9층, 2층 - 111동: 전체 라인 증폭기에서 방송 발령안됨	보수요함	NFSC 202
	화재신호시 수신기내 지구경종 정지상태임에도 계속 출력되는 상태 - 101동: 1~2라인: 전체층 - 109동: 3~4라인: 전체층 - 108동: 1~2라인: 전체층 - 110동: 1~2라인: 1층 (다른층은 이상없음)	보수요함	NFSC 203
	화재수신기 지구창 릴레이 out으로 인한 정비요함 - 102동 3~4라인: 1층 경비실내 화재수신기 (13층 회로 지구창 동작 안됨)		
	화재수신기내 도통시험 단선 상태 - 101동 1~2라인: 1층 경비실내 '계단' 회로 - 102동 3~4라인: 1층 경비실내 '계단' 회로 - 103동 7~8라인: 1층 경비실내 '계단' 회로 - 104동 3~4라인: 1층 경비실내 '12층', '13층', '계단' 회로 - 105동 7~8라인: 1층 경비실내 '14층', '10층', '9층', '2층' 회로 - 106동 7~8라인: 1층 경비실내 '15층', '14층' 회로 - 108동 1~2라인: 1층 경비실내 ('12번'회로 외 전체 회로 도통단선) - 108동 3~4라인: 1층 경비실내 '3층' 회로 - 111동 1~2라인: 1층 경비실내 'E/L', '7층', '4층', '2층' 회로		

한강타운아파트 소방시설 작동기능점검 내역서

설비	점 검 지 적 사 항	조치사항	화재안전기준
경보설비	지구경종 선로 단선 상태 - 101동 1~2라인: 8층 - 101동 3~4라인: 12층 - 103동 1~2라인: 8층 - 103동 3~4라인: 3층 - 104동 3~4라인: 14층 - 105동 1~2라인: 14층, 5층 - 106동 3~4라인: 지하1층 - 107동 1~2라인: 15층 - 110동 1~2라인: 지하1층 - 111동 3~4라인: 13층, 12층 - 124 주차장: 'C'구역 단독발신기		
	화재감지기 선로 단선 상태 - 102동 5~6라인: 8층 계단감지기, 4층 계단감지기 - 103동 1~2라인: 12층 계단감지기 - 103동 3~4라인: 8층 계단감지기, 4층 계단감지기 - 104동 1~2라인: 12층 (간선 단선), 12층 계단감지기, 5층 - 104동 3~4라인: 13층 (간선 단선), 12층 (간선 단선) - 105동 7~8라인: 2층 - 107동 3~4라인: 15층 - 108동 1~2라인: 10층, 4층 - 108동 3~4라인: 3층 - 109동 3~4라인: E/L기계실내 - 122 주차장: 'D'구역 단독발신기	보수요함	NFSC 203
	발신기 응답 선로 단선 상태 - 102동 5~6라인: 전체 층 - 104동 1~2라인: 12층 - 104동 3~4라인: 13층, 12층		
	발신기 동작시 응답확인 안됨 - 122주차장: 'D'구역 단독발신기		
	발신기 응답 선로 저전압 (6v)로 인한 동작 불량 - 110동 1~2라인: 전체 층		