

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [동부간선도로 확장공사(2공구)]

- 점검일시 : 2018.10.04 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭


○ 추락재해 예방(토목부)

- 복공판 단부 굴착부 터파기후 되메우기가 되지 않아 추락 위험이 있으니 추락방지 시설을 설치하여 안전성을 확보하기 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)
- ※ 건설안전 기본지침 공통\*1(안전난간)



○ 가설통로 안전(토목부)

- 현장에서 아우트리거가 없는 사다리를 사용하고 있어, 안전사고 위험이 있으니 현장외 반출 요망.
- ※ 건설안전 기본지침 공통-4(사다리)

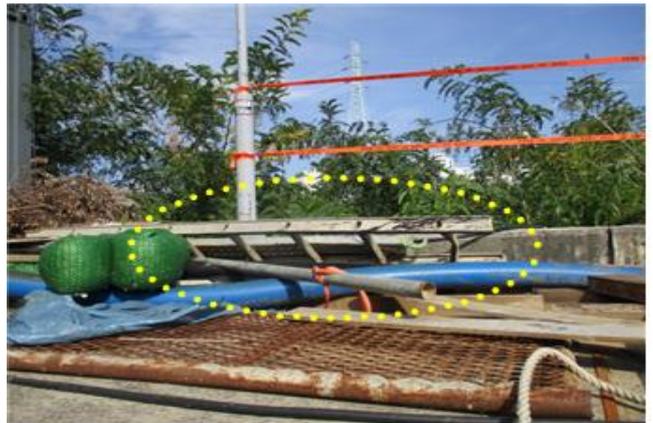

○ 중량물취급 안전(토목부)

- 현장에서 사용중인 슬링벨트가 마모가 심하니 전수조사를 한후 현장 외 반출 또는 폐기 처리 요망.
- ※ 건설안전 기본지침 공통-31(벨트슬링)



○ 중량물취급 안전(토목부)

- 현장에서 사용 중인 항공마대는 적재 용량의 90%이상 적재 금지 요망.

※ 건설안전 기본지침 공통-15(항공마대)



○ 건설기계 안전(토목부)

- 현장에서 사용중인 굴삭기는 근로자 협착 및 충돌재해 예방을 위하여 장비실명제를 부착 바라며, 또한 후해지 장치를 설치 하여 안전성 확보 요망.

※ 건설안전기본지침 공통-032(굴삭기)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 현장에서 임시안전 난간대 파이프 단부가 돌출되어 근로자가 통행시 찢림 등의 안전사고 우려가 있으니 돌출부분에 보호캡 등 보호시설을 설치하여 관리하기 바람.

※ 산업안전 보건 기준에 관한 규칙 제35조(관리감독자의 유해 위험 방지 업무 등)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 현장에서 사용중인 PE방호벽이 일부 손상된 것이 있으니 전수조사후 손상된 것은 교체를 하여 시인성 확보 등 안전성을 확보 할 것.

