
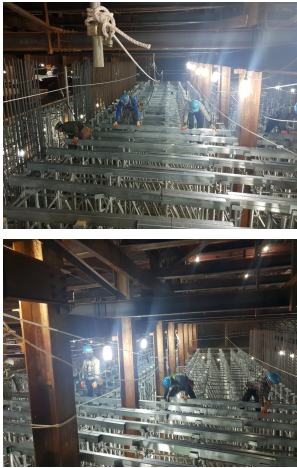




정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[강남순환도시고속도로 건설(8공구)]

- 점검일시 : 2018.11.08 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박상종

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 매헌 지하차도 BOX 슬라브 거푸집 설치 작업장은 동바리 상부 거푸집 설치시 근로자 안전을 위하여 생명줄을 설치하였으나 작업 여건상 3~4명의 근로자가 동시에 작업하므로 근로자간 안전대 걸이가 간섭되지 않도록 추가로 생명줄을 설치하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등)</p>		<p>2018.11.09</p> <p>- 매헌 지하차도 BOX 슬라브 거푸집 설치시 생명줄 설치 보강후 해당 근로자 안전고리 체결하여 작업 실시 완료.</p>	

<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 매헌 지하차도 굴착공사장으로 내려가는 통로는 설치된 계단이 경사가 급하니 안전난간을 설치하기 바람.</p> <p>- 계단 하부에서 굴착공사장으로 내려가는 일자형 사다리가 설치되어 있으나 사다리 상단 미고정 등 설치상태가 미비하니 보완하기 바람, 안전한 통로가 확보되기 전까지 근로자 통행을 금지하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-002(작업발판 및 계단), 공통-004 (사다리(일자형))</p>		<p>2018.11.10</p> <p>- 매헌 지하차도 민마루 고개 지하 내려가는 계단재 설치 완료.</p>	
<p>○ 사면 안전</p> <p>- 매헌 지하차도와 염곡 지하차도 굴착사면은 우수에 의한 침식 방지 등을 위하여 사면 보호덮개를 설치하였으나 일부 설치상태가 미비한 굴착사면이 있으니 보완하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)</p>		<p>2018.11.09</p> <p>- 염곡지하차도 집수정구간 굴착사면 보호조치 재설치 완료.</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 매현 지하차도 구간 트럭터미널 앞 교차로 상부 복공판에 설치되어 있는 좌회전 유도 차선은 양재대로 좌회전 1차로에서 매현로 2차로로 차선이 유도되어 있어 좌회전시 양재대로 좌회전 1차로와 2차로 좌회전차량에 혼선을 줄 수 있으니 보완하기 바람.</p>		<p>2018.11.13</p> <p>- 매현 지하차도 트럭터미널 앞 교차로 차선 삭선 및 재도색은 추후 도색작업 시 보수 예정임.</p>	
--	---	---	---