

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [디지털3단지~두산길간 지하차도건설공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2019.04.18 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭

<p>○ 가설통로 안전(방재시설부)</p> <p>- 현장에서 사용중인 사다리는 아웃트리거가 부착된 사다리를 사용하여 안전도를 확보 할 것. ※ 건설안전 기본지침 공통-4(사다리)</p>	
<p>○ 중량물취급 안전(방재시설부)</p> <p>- 현장에 양중시 사용되는 마대는 항공마대를 사용 하기 바람,항공마대는 마대 용량의 90%이상 적재 금지 및 밑을 감싸는 것을 사용하기 바람,현재 사용중인 마대는 손상이 많이되어 안전사고 위험이 있으니 폐기 요망. ※ 건설안전 기본지침 공통-013,015(자재운반구,항공마대)</p>	
<p>○ 중량물취급 안전(방재시설부)</p> <p>- 현장에서 사용중인 벨트슬링이 손상되어 양중 작업시 위험 하니 반출하고 관리 요함. ※ 건설안전기본지침 공통-31(벨트슬링)</p>	

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(방재시설부)

- 현장에서 임의 임의보관 하고 있는 유류제품에 대하여 화재의 위험이 있으니 위험물 보관소로 이동 조치하기 바람  
※ 건설안전기본지침 Ⅷ.화재/폭발/질식 재해예방 안전시설 및 작업기준



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(방재시설부)

- 작업구간에 비치된 이동식 소화기는 정기적(매월1회이상)으로 점검을 실시하고 관리하기 바람  
※ 건설안전기본지침 p49 소방시설 설치및관리



○ 품질관리(방재시설부)

- PC BOX 설치를 위하여 굴착 후 조립식 간이 흠막이 작업중으로 일부 구간이 굴착후 토류벽체의 토류판을 설치하지 않은곳이 있어,노출된 토사의 응력해방에 따른 토류벽체 붕괴 및 배면지반 침하 우려등 2차사고가 우려되니 굴착즉시 토류판등을 설치하여 안전시공이 되도록 요망.



○ 품질관리(방재시설부)

- 콘크리트 공시체 수조 표준 온도가 20±2℃이 나 수조 온도를 확인할수 없으니 온도계 비치를 하여 수조온도 관리 요망.

