




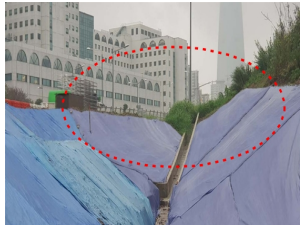
정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사〕

□ 점검일시 : 2019.07.26 (금)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 박상종

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- J1교 4~5경간 슬래브 거푸집 동바리 해체 작업구간은 해체된 강관이 작업발판에 적치되어 있어 외부 충격에 의해 안전방망 사이로 낙하할 우려가 있으니 이동 적치하고, 해체된 자재는 불안정한 상태로 장기간 방치되지 않도록 관리바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)</p>		2019.08.01	
		<p>해체된 자재 정리 완료 및 낙하방지망 보수 완료</p>	
<p>○ 사면 안전</p> <p>- 배수로 양측 사면은 영구사면으로 추후 씨드스레이 시공 공정이 남아 있는 상태이나 일부 사면 보호덮개가 설치되어 있지 않아 우천시 사면 토사 유실 우려가 있으니 보호 덮개를 설치하여 관리 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제50조(붕괴 낙하에 의한 위험 방지)</p>		2019.08.01	
		<p>사면 보호덮개 설치 완료</p>	

<p>○ 사면 안전</p> <p>- J1교 4~5경간 하부 임시사면은 올림픽대로에서 유입되는 우수가 유도배수 되지 못해 임시사면을 유실시키며 흐르고 있으니, 사면이 유실되거나 무너지지 않도록 유도배수로를 설치하고 유실된 사면은 보완 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제50조(붕괴 낙하에 의한 위험 방지)</p>		<p>2019.08.01</p> <p>유도배수 및 사면보호 완료</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- J2교 앞 자재 적치장은 유입된 우수가 배수되지 못하고 체수 된 상태로, 자재 적치장에 보관중인 철근 등 자재 부식 우려가 되니 우수가 체수 되지 않도록 관리 바람, 침수된 자재는 받침 설치, 덮개 보완 등 품질이 저하 되지 않도록 관리 바람.</p>		<p>2019.08.01</p> <p>배수로 정비 및 침수된 자재 이동조치 및 받침 설치 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- J1교 4~5경간 상부는 안전난간이 설치되어 있지 않은 상태로 추락 우려가 있으니 외부인, 관계 근로자 외 출입하지 않도록 교량 상부 진입 통로에 출입금지 시설을 설치하고 출입금지 구역임을 인지할 수 있도록 출입금지 표시 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제336조(조립 등 작업 시의 준수사항, 제369조(작업 시 준수사항))</p>		<p>2019.08.01</p> <p>근로자외 출입금지 조치 완료</p>	