

정기(기동점검) 점검 결과보고

[금천소방서 건립공사]

- 점검일시 : 2020.12.03 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전해령

<p>○ 가설비계 안전(건축부)</p> <p>- 비계 외부 쪽으로는 경사지지를 하였으나 건물 내부 쪽으로 대부분 지지가 되지 않은 상태임. 전용철물 사용하여 벽이음 설치하여 안전성 확보 요함.</p> <p>※건설안전 기본지침 공통-008(강관비계)</p>	
<p>○ 거푸집동바리 안전(건축부)</p> <p>- 2층 계단작업을 위한 경사 동바리 수평연결재 미설치 상태임. 동바리 작업 조속히 완료요함.</p> <p>※건설안전 기본지침 공통-010(거푸집 동바리)</p>	
<p>○ 건설기계 안전(건축부)</p> <p>- 지게차 장비실명제 관리카드 부착요함.</p> <p>※건설안전 기본지침 공통-029(건설기계)</p>	

○ 가설통로 안전(건축부)

- 1층 철근작업장에 작업통로 확보되어 있지 않음. 컨테이너 및 작업장 재배치하여 근로자 이동통로 확보요함.

※산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치), 제23조(가설통로의 구조)

※건설안전 기본지침 공통-002(작업발판 및 계단)



○ 낙하·비래 재해 예방(건축부)

- 지하층 자재반입구 열려있어 상부에서 낙하물 등 발생시 지하에서 작업하는 근로자 다칠 위험 있음. 낙하물방지망 설치 등 조치요함.

※산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



○ 기타 안전관리(건축부)

- 벽체 거푸집에 못이 돌출되어 근로자 통행 시 위험하므로 제거요함.

※산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



○ 중량물취급 안전(건축부)

- 항공마대에 철재류 적재를 금함. 마대용량의 90%이상 적재하지 않도록 함.
- ※건설안전 기본지침 공통-014(항공마대)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 작업이 끝난 산소와 LPG는 위험물보관소에 보관요함.
- 소화기 점검시기 도래하였으므로 점검요함.
- ※건설안전 기본지침 공통 - 024(위험물보관소)
- ※건설안전 기본지침
- Ⅶ.화재/폭발/질식예방 및 작업기준 (6)소방시설 설치 및 관리

