

번호	구 분	설비명	변동센트로힐 지적내역서	보완대책	비고
1	소화설비	스프링클러 설비	프리액션 감지기 미설치 (3개소) -B1층 에프엔디텍스타일 디자인실 (B감지기) -B1층 에프엔디텍스타일 대표실 (A,B감지기) (각 1개소)	설치요	스프링클러설비의 화재안전기준 제9조
2			스프링클러 헤드 수평거리 2.3m초과 (4개소) -B1층 에프엔디텍스타일 디자인실 배관조정 (2개소) -B1층 에프엔디텍스타일 디자인실 증설 (1개소) -B1층 에프엔디텍스타일 대표실 배관조정 (1개소)	보수요	스프링클러설비의 화재안전기준 제10조
3	경보설비	자동화재 탐지설비	발신기 함내 경종 불량 (4개소) -1계단 12층, 7층 -2계단 5층, 1층	교체요	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제8조
4	피난설비	유도등 및 유도표지	중형 피난구 유도등 미설치 (2개소) -B1층 에프엔디텍스타일 디자인실 -B1층 에프엔디텍스타일 공장 시계 쪽 출입문	설치요	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제5조
5			소형 피난구 유도등 점등불량 -상가 1층 준에어컨 주 출입구	교체요	유도등 및 유도표지의 화재안전기준 제9조