

정기(기동점검) 점검 결과보고

[국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사]

□ 점검일시 : 2021.04.02 (금)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 이상현

○ 추락재해 예방(방재시설부)

- 신월IC 방음벽 비계의 계단 연결부는 추락 우려가 있으므로 견고한 난간을 설치하기 바람
- 신월IC 방음벽 비계 발판이 일부 해체되어 있어 추락 우려가 있으므로 조치하기 바람
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)



○ 가설통로 안전(방재시설부)

- 신월IC 방음벽 공사구간은 통로가 협소하여 근로자들이 PE방호벽 외측 차도로 통행하고 있으므로 안전한 통로를 확보하기 바람
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



○ 건설기계 안전(방재시설부)

- 신월IC 램프초입 덤프작업은 신호수를 배치하기 바람, 별도의 안전시설이 없는 상태에서 도로에 토사를 쏟아 붓고 있어 지나가는 차량의 교통사고를 유발할 수 있음에 작업방법을 개선하여 작업하기 바람

※ 건설안전 기본지침 공통-029(건설기계)



○ 전도재해 예방(방재시설부)

- 방음벽 설치구간 사면 상부에 원형자재를 구름 방지 조치 없이 다단으로 적치하여 전도 우려가 있으므로 조치하기 바람

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)



○ 감전재해 예방(방재시설부)

- 옹벽 설치구간에 있는 분전반은 잠금 등 관리 상태가 미흡하므로 관계자 외 조작하지 않도록 관리하기 바람

※ 건설안전 기본지침 공통-016(분전반)

