

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[광역소공인 특화지원센터 건립공사]

- 점검일시 : 2022.02.09 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 이경석

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 가설비계 안전</p> <p>- 1-1) 시스템비계상 중간간대가 누락된 개소가 있으니 현장점검 실시하여 보완요망.</p> <p>- 1-2) 발판 고정 불량한 곳은 유동 및 단차에 의한 전도재해 우려가 있으므로 보완요함</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제58조(비계의 점검 및 보수), 제69조(시스템비계의 구조), 제70조(시스템비계의 조립 작업시 준수사항)</p>		<p>2022.02.11</p> <p>- 1-1) 시스템비계상 중간간대가 누락된곳에 난간대를 설치하여 조치 완료함.</p> <p>- 1-2) 발판 고정 불량한 곳을 시스템비계 프레임에 연결될수 있게 크기에 맞는 발판으로 교체함.</p>	
		<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 2) 1층에 사용중인 이동식비계는 높이가 2m이상이고 발판의 위치가 규정에 맞지 않으며 현재 외측으로 이동하는 동선상 이동중 불안정한 행동으로 인하여 추락재해 위험이 있으므로 해치형발판을 통하여 내측으로 이동하는 동선으로 개선요함</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)</p>	

<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 3) 옥상 작업공간은 여러 자재들이 적재되어 있고 다수의 작업자들이 작업중으로, 이동동선이 확보되지 않아 전도재해 및 노출된 철근 등에 의한 2차재해 우려가 있으니 적절한 이동통로 확보 후 작업요망</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지),제22조(통로의 설치)</p>		<p>2022.02.11</p> <p>- 3) 현재 거푸집 작업이 완료되어 슬라브 상부에 거푸집 자재가 소모되어 이동동선이 확보되어 있는 상태이며 차후 작업시 근로자 교육 실시 및 자재 정리인원을 별도로 배치하여 이동통로 확보를 우선하여 작업하겠습니다.</p>	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 4) 옥상 작업공간은 목재 및 단열재 등 가연성 물질들이 곳곳에 적재되어 있는 장소로 흡연구역에서 흡연시 불티 등에 의한 화재우려가 있으므로 흡연구역 이동조치 요함</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제236조(화재 위험이 있는 작업의 장소 등)</p>		<p>2022.02.11</p> <p>현재 옥상에 있던 재털이 세트는 제거되어 가연성 물질이 없는 1층으로 이동되어 운영중이며 근로자 흡연관련 교육을 실시하여 불티에 의한 가연성 물질에 대한 화재위험을 인지할수 있게 관리하겠습니다.</p>	