

정기(기동점검) 점검 결과보고

[동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구)]

□ 점검일시 : 2024.02.14 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최진석, 지민수

○ 가설통로 안전(도시철도사업부)

- 현장의 이동통로가 확보되지 않아 불안전하게
통행중으로 통행로를 확보하시기 바람.

- ※ 위험성평가 감소대책 미시행사항
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로
의 설치)



○ 낙하·비래 재해 예방(도시철도사업부)

- 토류판의 상부에 적치된 토사 또는 폐콘은 향
후 근로자가 하부에서 토류벽 설치 작업 시 낙하
재해 발생이 우려되오니 제거 바람.

- ※ 위험성평가 권고(반영) 사항
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하
물에 의한 위험의 방지)



○ 중량물취급 안전(도시철도사업부)

- [112정거장] 항공마대가 손상되어 양중시 물
체의 낙하 위험이 있으니 항공마대 교체 요망

- ※ 위험성평가 감소대책 미시행사항
- ※ 건설공사장 안전관리지침 3.2.1 중량물취급
안전-005 항공마대



○ 흠막이가시설 안전(도시철도사업부)

- 지장물로 인해 토류판 대신 강판으로 흠막이를 설치한 부분이 배부름 현상이 나타나고 있으며, 기존 토류판과 이격이 있으니 보강 조치 바람


- ※ 위험성평가 권고(반영) 사항
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제346조(조립도), 제347조(붕괴 등의 위험방지)



○ 터널 안전(도시철도사업부)

- [112환기구] 터널내 비상조명등, 피난구 유도 등 다수가 미작동되오니 확인후 조치 요망
- 터널내 분진이 많으니 환기를 철저히 시행하고 근로자는 반드시 방진마스크를 착용토록 관리 바람

- ※ 위험성평가 권고(반영) 사항
- ※ 건설공사장 안전관리지침 3.3.5 터널 안전-001 터널굴착(공동), 산업안전보건기준에 관한 규칙 제614조(분진의 유해성 등의 주지)

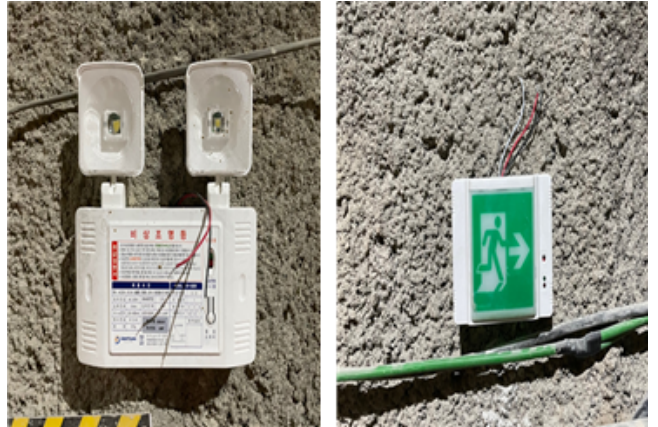

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(도시철도사업부)

- 용접·용단시 불꽃비산방지설치 및 보호구(차광 보안면, 방진마스크, 앞치마, 장갑, 토시 등) 착용 후 작업하시기 바람.

- ※ 위험성평가 감소대책 미시행사항
- ※ 건설공사장 안전관리지침 87p 3.1.4 감전 재해예방-8(용접기통로)

