

정기(기동점검) 점검 결과보고

[남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사]

- 점검일시 : 2017.08.24 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 함창록,홍민철

○ 사면 안전(토목부)

- 본선좌측 STA 200~300 구간 사면 부분의 비산방지 및 토사유실 방지를 위한 보호조치 요망
 - ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제339조(토석붕괴 위험 방지)



○ 전도재해 예방(토목부)

- 오류IC 작업구간 가설울타리가 가교 설치구간과 중첩되어 경사재를 설치하지 못하여 기울어져 있으니 전도되지 않도록 고정조치 요망
 - ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)



○ 건설기계 안전(토목부)

- 오류IC 작업구간 천공기는 금일 작업이 없음에도 오거굴착중 작업상태 그대로 존치되어 있어
- 집중 호우로 사면등의 유실될 경우 전도재해가 발생할 수 있으니 작업이 종료되면 장비를 정비하기 바람
- ※ 건설안전기본지침 VI. 전도 재해예방 안전시설 및 작업기준



○ 건설기계 안전(토목부)

- 오류IC 작업구간 천공기는 아웃트리거 1개소가 성토된 지반에 설치되어 우수침투로 인하여 침하되어 있으니 작업전 지반의 정비 및 아웃트리거 받침목은 수평을 유지하도록 설치 후 작업하기 바람
- ※ 건설안전기본지침 VI. 전도 재해예방 안전시설 및 작업기준



○ 기타 안전관리(토목부)

- 오류IC 작업구간 공기압축기를 적재한 차량은 경사지에 주차되어 있으니 갑작스런 운행 방지를 위해 쇄기목을 설치하기 바람

