



손상현황도(계단)

계단 상면

- ① 계단 전면 벽면 및 낙층 A=0.15X1.85 SBEA
- ② 계단 측면 경계 포장 A=0.2X1.85 SBEA
- ③ 계단 상면 돌보 포장 A=1.2X1.85

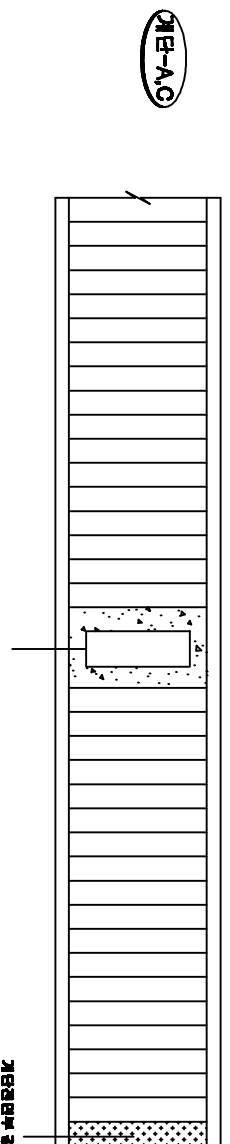


- ② 계단 전면 벽면 및 낙층 A=0.15X1.85 SBEA
- ④ 계단 상면 경계 포장 A=0.2X1.85 SBEA
- ⑤ 계단 상면 돌보 포장 A=1.2X1.85

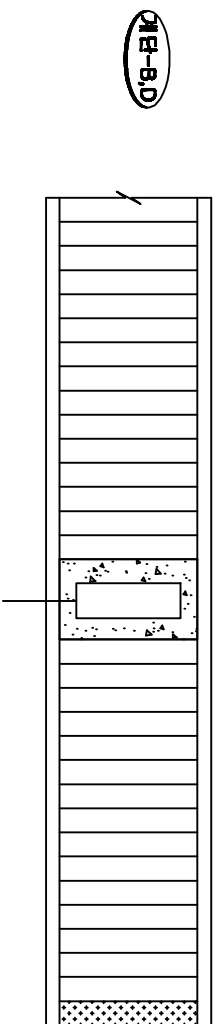


계단 하면

- ⑥ 계단 상면 경계 도랑 A=1.4X1.85 SBEA
- ⑦ 계단 하면 경계 도랑 A=0.45X1.85 SBEA
- ⑧ 계단 하면 소단부 도랑 A=1.2X1.85

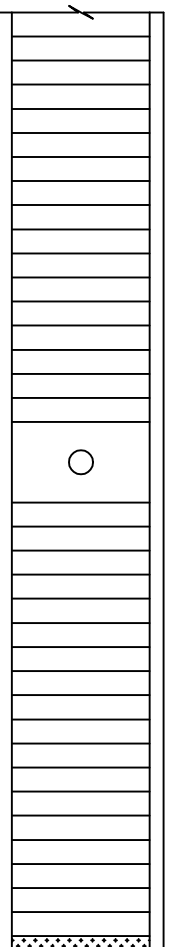


- ⑥ 계단 상면 경계 도랑 A=1.4X1.85 SBEA
- ⑦ 계단 하면 경계 도랑 A=0.45X1.85 SBEA
- ⑧ 계단 하면 소단부 도랑 A=1.2X1.85

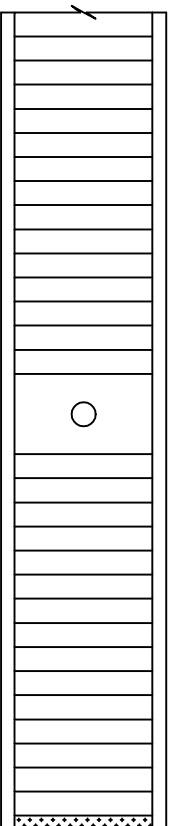


계단포장 상세

계단소단부 상세

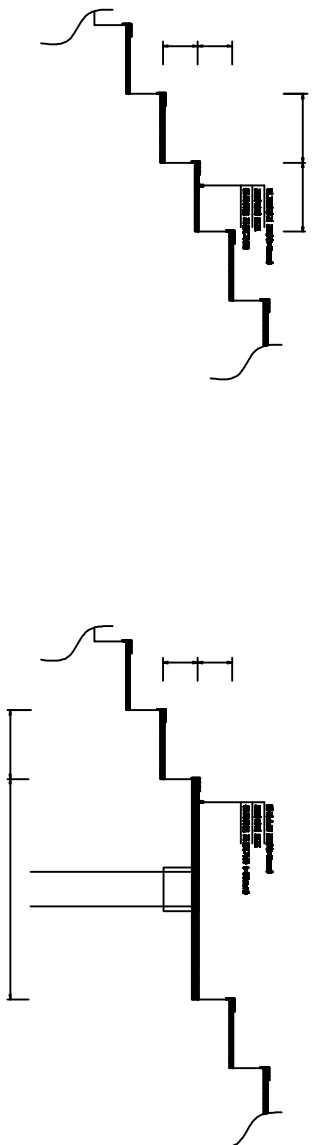

보수물량표

행당소교 및 보도육교				손상 규모					
순상 번호	위치	순상 년도	순상 내용	보수구분	폭	길이	면적	보수물량	비고
1	계단A-C-상부	2017년	계단 전면 벽면 및 낙층	도랑보수	0.15m	1.85m	0.28㎡	20.16㎡	72개소
2	계단B-D-상부	2017년	계단 전면 벽면 및 낙층	도랑보수	0.15m	1.85m	0.28㎡	17.38㎡	62개소
3	계단A-C-상부	2017년	계단 상면 이끄림 포장	포장보수	0.3m	1.85m	0.56㎡	40.82㎡	72개소
4	계단B-D-상부	2017년	계단 상면 이끄림 포장	포장보수	0.3m	1.85m	0.56㎡	34.72㎡	62개소
5	계단소단부-상부	2017년	소단부 파손 및 포장	포장보수	1.5m	1.85m	2.78㎡	11.12㎡	4개소
6	계단소단부-상부	2017년	경관 교체	경관보수	0.3m	1.5m	0.45㎡	0.138㎡	4개소
7	계단B/C/D-전면	2017년	경관 교체	경관보수	0.15m	1.85m	0.45㎡	0.045㎡	4개소
8	계단A-C-상부	2017년	계단 난간 벽면 및 낙층	도랑보수	1.4m	13.5m	18.9㎡	75.8㎡	4개소
9	계단B-D-상부	2017년	계단 난간 벽면 및 낙층	도랑보수	1.4m	12.0m	16.8㎡	67.2㎡	4개소
10	계단A-C-상부	2017년	계단 하부 벽면 및 낙층	도랑보수	0.45m	1.85m	0.83㎡	59.94㎡	72개소
11	계단B-D-상부	2017년	계단 하부 벽면 및 낙층	도랑보수	0.45m	1.85m	0.83㎡	51.61㎡	62개소
12	계단소단부-상부	2017년	계단 하부 벽면 및 낙층	도랑보수	1.2m	1.85m	2.22㎡	8.89㎡	4개소

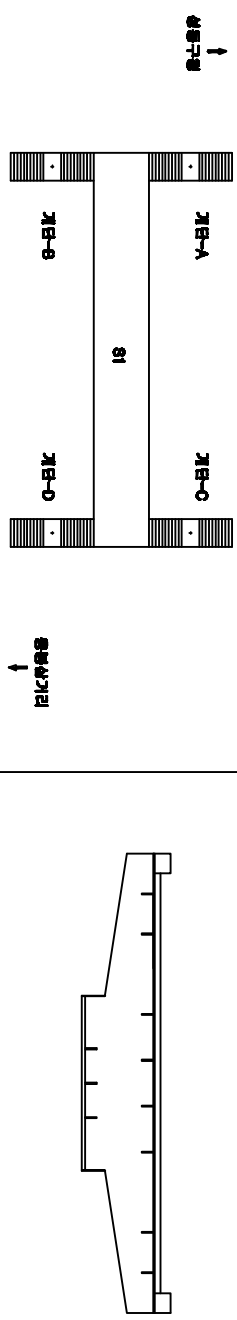

KEY PLAN	상부구분	계단-A	계단-B	계단-C	계단-D					
	하부구분	계단-A	계단-B	계단-C	계단-D					
공사명	행당 보도육교 보수공사		시행명	성동구	수행기관	국회	날짜	2018.03	도면번호	01
				손상현황도(계단 상면)						