
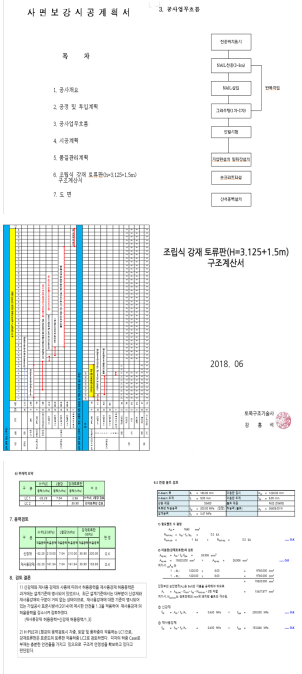




# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [밤고개로 확장공사(장기계속-1차)]

- 점검일시 : 2018.06.20 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 홍민철,전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 시공계획 및 승인</p> <p>- 1구간 산석옹벽 설치 구간 굴착 사면의 시공 기울기가 1:0.35로 굴착 후 바로 쇼크리트+소일네일링이 시공되지 않을 경우 붕괴 등 안전사고 발생의 우려가 있으니, 굴착 후 가능한 바로 보강 공사가 이루어 질 수 있도록 시공계획을 수립하고 계획대로 시공 되도록 조치하기 바람</p>		2018.06.29	
		-사면보강 시공계획 수립	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 5구간 냉각탑 단부는 하부 보도면과 단차가 있어 근로자 접근 시 추락할 우려가 있으므로, 접근하지 못하도록 조치 요망.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-12(추락재해예방 안전 시설 및 작업기준)</p>		2018.06.22	
		-냉각탑 후면 추락방지 시설(울타리)설치 완료.	

<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 3구간 석축쌓기 작업은 상부에서 쌓기 작업시 단부에서 근로자 추락재해 우려가 있으므로 안전대책을 강구하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-12(추락재해예방 안전시설 및 작업기준)</p>		<p>2018.06.21</p> <p>-가설 틀비계 및 작업발판 설치.</p>	
<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 3구간 작업장에서 사용중인 이동식발전기는 감전재해 예방을 위하여 외함 접지를 실시하기 바람.</p> <p>- 아울러 고속절단기 등의 위험기계·기구 반입전 및 월정기정검을 실시하고 필증을 부착하여 관리하기 바람.</p>	 	<p>2018.06.22</p> <p>-이동식발전기 외함 접지 부착 완료. -위험기계·기구 반입전 신규검사, 월정기검사 실시 및 검사필증 부착.</p>	 
<p>○ 품질관리</p> <p>- 철근은 콘크리트와의 부착강도 확보를 위하여 흙 등의 이물질이 묻지 않도록 보관방법을 개선하기 바람.</p>	 	<p>2018.06.21</p> <p>-철근 보관소로 이동조치 완료. (받침목을 사용하여 이물질이 묻지 않도록 관리에 만전을 기하도록 하겠습니다.)</p>	 
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 2구간 율현마을 입구 기존 진입로가 폐쇄되고 보도가 설치되어, 차량이 진출입할 경우 안전사고 위험이 있으니 차량이 출입하지 못하도록 교통시설물로 폐쇄조치 바람</p>		<p>2018.06.23</p> <p>-기존 진입로 폐쇄부 안전시설물 설치 완료.</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 2구간 율현 초등학교 입구 보도 골작부는 미 복구 되어, 요철 및 단차가 있으니 주민 통행에 지장이 없도록 보완조치 바람</p>		<p>2018.06.25</p> <p>-단차부 골재다짐 및 쿠션매트 설치</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 2구간 종점부 버스 정류장 뒤편 통신공사 후 도로 복구 상태가 불량하여 주민 통행시 안전 사고 위험이 있으니 보완하기 바람</p>		<p>2018.06.23</p> <p>-2구간 종점부 버스 정류장 뒤편은 현재 한전 지중화 공사 중이며 아스팔트 복구에 소요되는 기간은 2018.07.13까지 완료될 예정이므로 보행자 통행에 지장이 없도록 안전지도 조치하여 관리 하도록 하겠습니다.</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 2구간 방죽마을 입구 보도파손 부위는 휠체어 등 통행에 지장이 있으니 보완 조치요망</p>		<p>2018.06.23</p> <p>보도파손 부위 평탄 및 쿠션매트 설치 완료.</p>	