

정기(기동점검) 점검 결과보고

[국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사]

- 점검일시 : 2019.11.01 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전용현

○ 가설통로 안전(방재시설부)

- 상수도 이설 작업구간 사면부는 근로자 이동 중 전도재해 예방을 위하여 계단 형태의 가설 통로를 확보하기 바람.
- 아울러 사면부에 설치된 토사 계단이 일부 손실되어 있으니 보수하거나 철재형 계단으로 보완 요망.
- 또한 여의도방향도 가시설 설치 시 사면 상부로 근로자가 이동하기 위한 가설계단이 없으니 설치 후 작업하기 바람.

※ 건설안전기본지침 P-18
(가설통로 안전시설 및 작업기준)



○ 건설기계 안전(방재시설부)

- 복공 상부에서 양중작업중인 카고크레인은 전도재해 예방을 위하여 아웃트리거를 모두 인출 후 작업하기 바람.

※ 건설안전기본지침 공통-33(이동식크레인)



○ 건설기계 안전(방재시설부)

- 복공하부에서 사용중인 고소작업대는 재해 예방을 위하여 아래 사항을 보완하기 바람.

- ① 조작부 명칭을 확인하기 어려우니 보완 요망
- ② 과상승방지장치 인출 후 작업 요망

※ 건설안전기본지침 공통-36(고소작업대)



○ 기계기구 안전(방재시설부)

- 가시설 제작 작업장에서 시행중인 용접작업은 감전재해 및 화재 예방을 위하여 아래사항을 보완하기 바람.

- ① 용접기 반입전 및 월정기 점검 시행후 필증 부착 관리
- ② 용접기 충전부 보호용으로 설치한 절연테이프가 열에 의하여 녹고 있고 일부 충전부가 노출



되어 있으니 보완 요망.

※ 건설안전기본지침 공통-21(용접작업 및 용접기)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(방재시설부)

- 산소용단기의 LPG용기 압력게이지가 파손되어 있으니 보수 후 사용 요망.

※ 건설안전기본지침 공통-23(산소절단기 및 가스용기)



○ 흠막이가시설 안전(방재시설부)

- 버팀보 화타빼기 구간 중 일부 스티프너를 미설치한 구간이 있으니 보완 요망.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)

