

정기(기동점검) 점검 결과보고


[신림공영차고지(저류조 포함)조성공사[장기1차]]

- 점검일시 : 2020.10.23 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전용현

○ 낙하·비래 재해 예방(토목부)

- 가설도로 인접 사면구간은 보양용 천막을 돌로 고정하고 있어 발파 시 발생하는 진동에 의하여 단부에 가깝게 놓인 돌이 낙하하여 통행 근로자에게 재해를 유발할 수 있으니 안전대책 강구 요망.

- ※ 건설안전기본지침 P-21
(낙하재해예방 안전시설 및 작업기준)
- ※ 건설안전기본지침 P-18
(가설통로 안전시설 및 작업기준)

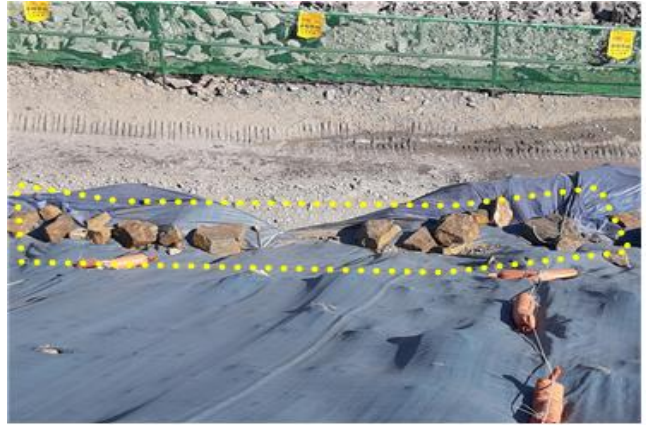

○ 흙막이가시설 안전(토목부)

- 계단실 구간의 흙막이가시설은 일부에서 숏크리트 채움이 부족하고, 유출수 발생이 있으니 상시 점검을 통하여 필요 시 보수·보강 조치 요망.

- ※ 건설안전기본지침 P-30
(흙막이공사 안전시설 및 작업기준)



○ 중량물취급 안전(토목부)

- 흙막이가시설 배면 단부에 설치된 안전난간의 중간난간대에 호이스트를 설치하여 양중작업을 하고 있으니 재해 예방을 위하여 아래 사항 보완 요망.

① 안전난간의 강도 등을 고려하여 양중할 수 있는 무게 관리

② 안전난간에서 호이스트가 이탈되지 않도록 조치 필요

③ 근로자의 무게중심이 난간 외측으로 가지 않도록 조치

※ 건설안전기본지침 P-22

(양중작업의 낙하방지 안전시설 및 작업 기준)

