


정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림공영차고지(저류조 포함)조성공사[장기1차]]

- 점검일시 : 2021.03.09 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 박상종

○ 감전재해 예방(토목부)

- 동측 흙막이가시설 상단 배면에 위치한 분전반은 관리책임자가 표기가 탈락되어 있고 잠금장치가 미설치되어 있어 관련근로자 외 조작시 안전사고 우려가 있으니 관리책임자 지정 및 잠금장치 설치 등 분전반 설치기준에 맞게 보완 바람.
- 북측 흙막이가시설 상단에 위치한 분전반 또한 관리책임자를 식별할 수 있도록 표기하고 사진 상 세 번 째 분전반은 접지 유무를 육안으로 확인할 수 없으니 점검 및 보완 바람.
- 북측 흙막이가시설 상단 안전난간에 설치된 투광등은 접지선이 단선되어 있으니 접지가 되도록 보완 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제302조(전기 기계기구 접지)
- ※ 건설안전 기본지침 공통-016(분전반)

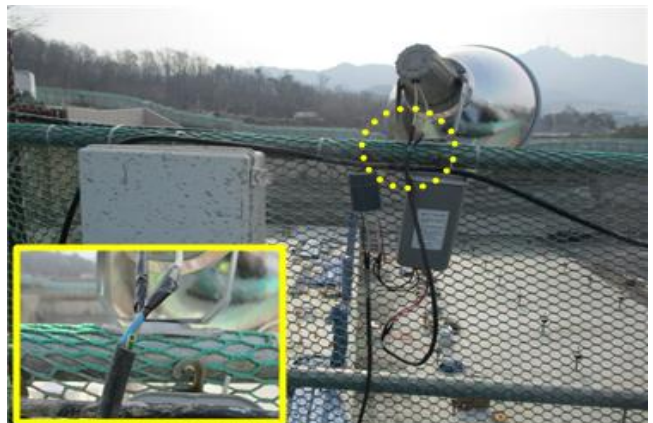

○ 흙막이가시설 안전(토목부)

- 가설사면(흙막이가시설) 구간 슛크리트가 타설된 하부 손상구간은 구조물 시공 또는 되메우기 작업이 지연될 경우 보완 방법을 검토하고 필요시 보강 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)



○ 흙막이가시설 안전(토목부)

- 흙막이가시설 벽체 H파일 구간과 슛크리트 경계부 노출된 곳은 배면토가 유실되지 않도록 보완 바람

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조(구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전 유지)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 일대장비를 반입할 때에는 작업 전 관련 운전자 안전모 착용, 유도자와 신호 체계 등 기초안전 교육을 실시하고 작업하도록 바람.

