

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [동부간선도로 확장공사(2공구)]

- 점검일시 : 2021.10.01 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 박종찬

○ 감전재해 예방(토목부)

- 이동전선을 바닥에 방치하여 사용할 경우 피복 손상으로 누전으로 인한 감전사고의 위험이 있으므로 공중으로 설치하여 관리 요망

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제315조(통로바닥에서의 전선 등 사용금지)



○ 감전재해 예방(토목부)

- 분전반의 시건이 안되어 있고 콘센트(가정용 15A)를 사용하고 있어 산업용 콘센트로 교체 필요

※ 건설공사장 안전관리지침 감전-2(가설분전함), 감전-3(가설전선)




○ 기타 안전관리(토목부)

- 창동 19단지 앞 옹벽 철거구간은 작업으로 인한 차로 축소로 PE방호벽이 설치되어 있으나 시인성이 좋지 않아 추가 설치하여 운전자의 부주의로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 조치 요망

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리



감독자의 유해위험 방지 업무 등)

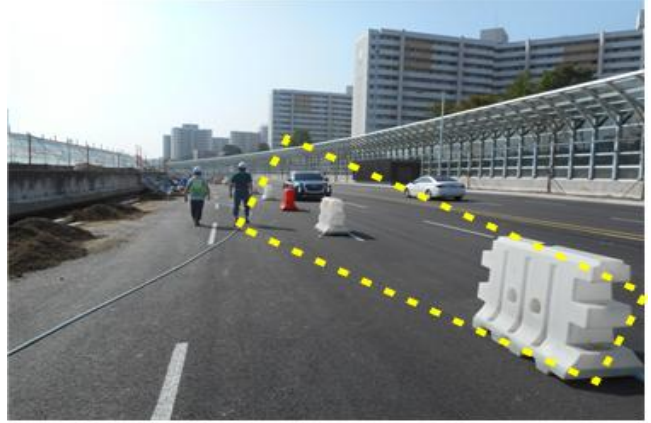

○ 기타 안전관리(토목부)

- 천공으로 생긴 분진 등으로부터 보호하기 위해 설치한 천막이 원형 기둥모양의 콘크리트로 고정되어 있어 전도될 경우 협착사고 등이 발생할 수 있는 바 별도 자재를 이용해 전도되지 않도록 고정 요망

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리 감독자의 유해위험 방지 업무 등)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 강관말뚝 향타 구간 작업자 중 일부가 각반을 착용하고 있지 않아 현장 작업 중에는 각반을 필히 착용할 수 있도록 교육 요망

※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.10 안전보호 고-001(보호구 지급 및 관리)

