정기(기동점검) 점검 결과보고

[국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 1공구]

□ 점검일시: 2021.11.11 (목)


□ 점검결과

◆ 점검자: 박상종

○ 중량물취급 안전(방재시설부)

- H-beam 등 중량물 양중에 사용되는 훅의 해지 장치는 중량물 양중 시 양중고리 이탈에 의한 낙 하 재해예방을 위해 훅 내측에 위치하도록 보완 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제137조(해 지장치의 사용)



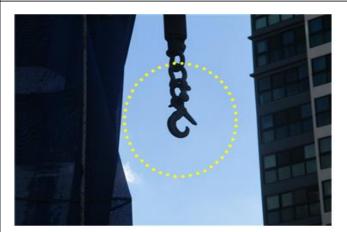

○ 낙하·비래 재해 예방(방재시설부)

- 측벽파일 천공 및 항타 작업장은 화곡고가사거리 지하차도와 인접해 있어, 작업장 내 가드레일에 자재, 작업도구 등을 적치할 경우 낙하에 의한지하차도 통행차량 안전사고 우려가 있으니 자재 및 도구 적치, 기대어 놓거나 다단으로 높이적치하지 않도록 관리 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



○ 건설기계 안전(방재시설부)

- 굴삭기는 전면 유리가 파손되어 있으니 외력 또는 기타 비래에 의한 파손 시 운전자 안전사고 우려가 있으니 전면 유리를 정비하고 운행하도 록 바람.





○ 기타 안전관리(방재시설부)

- 공사장 보행안전을 위해 설치한 보행자통로는 통로중간 야자매트가 단절되어 있어 우천 시 비 포장 통로를 지나는 주민들의 통행 불편이 우려 되니 적절한 바닥재를 설치하여 주민통행 불편 을 최소화 바람.

