

정기(기동점검) 점검 결과보고

(진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사)

□ 점검일시 : 2021.11.24 (수)


□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 터널 안전(도시철도토목부)

- (1번 작업장) 터널내 슛크리트 타설상태가 일부 미흡한 구간이 확인되니 보완하기 바람
- 또한, 상하반 연결부 배면에 뜯 돌 등은 슛크리트 타설전에 제거하여 관리하기 바람.

※ 건설공사장 안전관리지침 198P 터널굴착 (NATM)

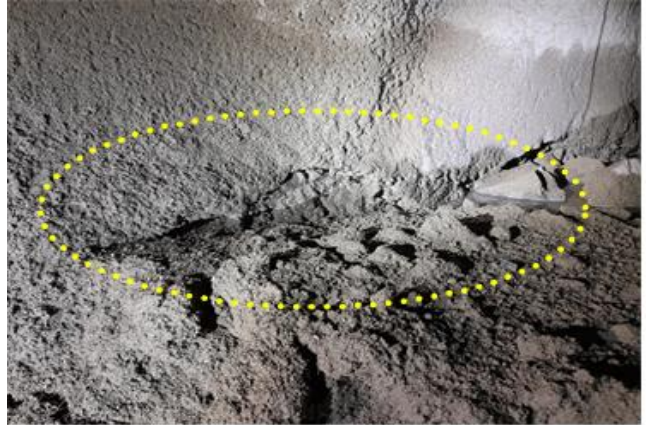

○ 보건 관리(도시철도토목부)

- 1번 작업장에 설치되어 있는 환기관은 가능한 막장에 근접설치 하여 기능을 최대한 활용하기 바람,

- 터널 작업자를 대상으로 주기적으로 분진의 유해성에 대해 교육을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건기준에 관한규칙 제614조(분진의 유해성 등의 주지)



○ 터널 안전(도시철도토목부)

- (2번 작업장) 시점방향 터널 천단부는 용수처리 대책을 수립하여 관리하기 바라며,
- 시점부 막장 작업구간, 여굴발생으로 인한 낙반 등의 안전사고가 발생할 수 있으니 작업중에 발생하는 여굴에 대해 즉시 조치가 이루어지도록 관리하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제50조(붕괴 낙하에 의한 위험 방지)



○ 기타 안전관리(도시철도토목부)

- 버력 적재장소에 설치되어 있는 웬스의 지지대 일부가 변형이 발생되었고, 일부 가림판은 훼손된 상태로 확인되니 조치하여 관리하기 바람.

