

□ 조치 유형별 요약

- 즉시조치 (당일)

공사명	지적사항	조치결과
내곡지구	- 1단지 맞은편 공사장 안전띠 등 설치가 필요함	- 즉시 설치 완료함
문정지구	- 대로3-3로 보도측에 철근이 노출되어 있어 통행인의 부상이 예상되니 조속 철거 요망	- 보도부에 설치된 지장 철근 즉시 제거

- 조치완료 (7일이내)

공사명	지적사항	조치결과
마곡3-1공구 (중점지구)	- 2공구 우수관로 가 시설 제거장비 신호수 배치할것	- 신호수 배치하여 작업 실시
장지지하차도 (중점지구)	- 개착부 부위 상부 life line 보수할 것	- 개착부 안전벨트 걸이대는 현재 사용 불가함으로 향후 사용 가능할 시점 도래시 안전로프를 정비 후 안전벨트를 걸고 사용하겠음.
오금보금자리 1 (중점지구)	- 현장 내 자재관리 필요	- 자재 정리정돈 후 안전통로 확보
오금보금자리 2 (중점지구)	- 공사현장 파일주변 지하수 처리 필요	- 배수로 확보 및 양수작업 진행
위례A1-10BL (중점지구)	- 타워크레인(2호기) 마스트간 연결핀 머리부분(2개소)이 돌출되어 있는 상태로 보아 보조핀의 변형이 예상 되므로 조사 후 보완조치 필요	- 업체 확인 결과 이상무.
문정법무시설 (중점지구)	- 1층 접견실 사다리 미사용 (대아 티아이→통신업체)	- 사다리 철거 후 렌탈 사용
천왕도시형 생활주택 1 (중점지구)	- 중정 슬래브 중앙부 물고임 구간→배수 처리 요망.	- 중정 슬래브 배수처리 완료
천왕도시형 생활주택 2 (중점지구)	- 단지 동측 외곽 울타리 하단부 모래주머니 유실→유실부위 모래주머니 부설	- 울타리 하단부 유실된 모래주머니 재설치 완료
은평지구 (3-13단지, 한옥마을 물푸레교량, 방음터널 중심상업 지역하천)	물푸레교 - 도로변 녹지대 조성구간 호박돌 등 제거 후 녹지조성 할 것 한옥마을 - 빗물받이 내 유입되는 토사 등 제거	- 녹지대 조성구간 호박돌 제거 - 빗물받이 내 토사 등 제거 청소
마곡1공구	차량계 건설기계관리 - 신호수 배치 - 장비안전점검(후시경, 협착방지시설)	- 신호수배치 완료 - 후사경 접근 방지봉 설치완료

마곡2공구	- 빗물받이 내부 관주변의 접합부 콘크리트 탈락부위 보수요함	- 빗물받이 내부 관주변의 접합부 콘크리트 탈락부위 보수완료
마곡11단지	- 1106동 E/L홀 창호부분 안전난간대 해체부분 추락방지용 중간대 설치요망	- 1106동 E/L홀 창호부분 안전난간대 재설치 조치완료
마곡12단지	- 1203동앞 현관 형틀작업 동바리 고정 불량(못2개소이상) 조치하고 써포트 수직불량부분 조치요망	- 1203동앞 현관 형틀작업 동바리 고정 조치완료 및 써포트 수직도 조치완료
마곡1,2빗물 펌프장	- 콘크리트 타설시 작업자 안전유의	- 타설시 기본보호구 착용철저 및 추락등 사고 사전방지 교육
세곡2지구	- 저류지#1 안전난간 보강요망	- 저류지#1 안전난간 지주 추가설치 및 타포린 설치
상계보금자리 주택	- 트럭 직후방에 스티로폼 쓰레기 마대 청소	- 스티로폼 쓰레기 마대 청소함.
마곡10-1단지	- 1011동 발판고정 요함	- 작업완료 된 외부 System 비계에 작업 발판 존치로 인하여 추락 위험 - 작업완료 된 외부 System 비계에 작업 발판 제거 완료
내곡지구	- 잉여자재(흙관) 적치된 것이 안전하지 못하게 적치됨	- 폐기처분함.
수서동장기전세	- 지하1층 쓰레기 처리(화재예방)	- 지하1층 쓰레기 및 재활용폐지 외부반출
문정지구	- 침사지+도로와 경계부분 추락방지 설비 설치(Line등)	- 타이거 로프 및 안전테이프를 설치하고 타포린을 부착하였음.
동남권유통 기반시설	- 우안도로 상행선에 설치된 안전보호대 상부에 유도등 설치등 안전시설 보강	- 안전보호대 상부 유도등 설치 완료
강일11단지	- 지하주차장 채광창 하부 추락 방지망 설치요망(5개소)	- 지하주차장 채광창 하부 추락 방지망 설치완료
강일도시형 생활주택	- 외부 비계와 건물사이의 간격이 너무넓어 자재의 낙하, 추락 예상→ 난간대 설치 및 낙하물 방지망 설치요망.	- 외부 비계와 건물사이의 간격이 너무넓어 자재의 낙하, 추락 예상 → 난간대 설치 및 낙하물 방지망 설치
오금지구	- 방음벽 옹벽 시공부위와 APT시공부위의 법면유실부분 안전난간대 설치요망.	-안전 헨스 설치완료.
화곡동도시형 생활주택	- 가설조명 시설보완	- 조명시설 설치
신정4보금자리	- 가설리프트 모터 엔진오일 누유	- 가설리프트 모터 엔진오일 누유 보완.
등촌동장기전세	- 안전모 미착용 보완	- 안전모 착용

- 조치예정

공사명	지적사항	조치결과
오금보금자리 2 (중점지구)	- 현장 사무실 앞 터파기 사면경사지가 급하여 우기시 지표수 침투로 인한 사면 붕괴가 우려되므로 사면 보강 및 사면 보호 공법등을 검토하여 조치 할 것	- 법면 하부에 추가적인 토사유출을 방지하기 위해 콘크리트 2단 구조물 설치하여 상부 토사유출 방지 (2015.11.10. 구조물 타설 예정)
문정범무시설 (중점지구)	- GANG FORM 하단 (최하층 발판)은 유공발판 설치요망	- 현재 하부 게이지 미설치 되어있고 추후 하부 게이지 설치 시 유공발판 설치예정
천왕도시형 1 (중점지구)	- 중정 슬래브 위 형틀자재, 가설재 정리 상태 미흡→정리정돈 요망.	- 현재 자재 정리정돈 중이며, 완료 후 보고 하도록 하겠음.
천왕도시형 2 (중점지구)	- 중앙계단 추락방지 난간누락→안전난간대 설치요망.	- 계단난간은 설치 완료 하였으며, 창틀난간은 자재 정리후 설치 예정임.
은평지구 (3-13단지, 한옥마을 물푸레교량, 방음터널 중심상업 지역하천)	- 방음터널 상부 돌출되고 있는 고정용 볼트 조임 등 하자 관리 철저 요함. 녹 제거 방안 강구	- 고정용 볼트 조임 등 하자 관리 관령하여 방음터널 현장 여건 등을 고려하여 유관기관과 협의하여 조치할 계획이며 녹제거 스프레이 사용, 도색 및 작업 후 녹을 발생시킬 수 있는 부산물에 대해 집중적으로 조치할 계획
마곡1공구	- 보도블럭 설치시 상부지반이 실트 및 점토가 일부노출되어있어 향후 건설완료후 부동침하의 우려가 있으므로 철저한 다짐관리가 요구됨	- 보도블럭 설치전 상부지반 다짐 처리후 즉시 보도블럭 설치중임
마곡1,2빗물 펌프장	- 벽체 경사구간 거푸집 설치 작업시 시스템 동바리 사용 바람직	- 작업 전 구간 시스템 동바리 사용 예정
세곡2지구	- 북측 역사공원부지 산벽 하부의 지중경사계 계측자료를 요청하여 분석요망	- 계측자료를 요청하였으며 추후 면밀히 분석예정
상계보금자리 주택	- 지하층 화재 시 탈출로 표지판 요함.	- 지하층 도장 작업 후 설치예정
내곡지구	- 1단지 부출입구 보도침하 발생.	- 재시공중(11월14일 완료예정)
오금지구	- 현장 출입구 임시적치장내 폐콘크리트 페아스콘 처리	- 폐기물 11월16일 반출예정