

□ 안전점검 조치 유형별 요약

- 조치완료 (7일이내)

공사명	지적사항	조치결과
마곡3-1공구 (중점지구)	- 협력업체 사무실 확산 소화기 설치 요망	- 협력업체 사무실 확산소화기 설치 완료
마곡중앙공원 (중점지구)	- 현장 사무실 및 근로자 사무실에 확산 소화기 설치 누락	- 현장 사무실의 경우 강서소방서의 소방 시설 완공검사 증명서를 취득하였고, 밀폐된 공간인 숙소와 자재창고 및 식당, 상황실, 감독실 등에 확산소화기 20개를 설치하였음
장지지하차도 (중점지구)	- 종점부 Two-Arch 터널 콘크리트 타설 완료 후 흠막이 벽체와 Two-Arch 터널 사이 되메우기 시공방법 정리하여 제출 요 *절대 흠막이 벽체 배면에서 흠을 낙하시키는 일이 없도록, 만약 흠을 낙하 시키면 E/A cone이 빠져 인장 역할을 하지 못하므로 매우 위험해짐 - 지하철 8호선 관통구간0+980지점 숏크리트와 라이닝 연결구간의 유도 배수관, 누수, 백태, 손상부분의 대책 방안을 수립 실시 할 필요성이 있음	- 되메우기 시공계획서 작성함 *Two-Arch구간 되메우기를 시공할 예정이며, 되메우기 토사가 E/A에 손상을 주지 않도록 안전하게 시공토록 하겠음 - 터널 비상주차대 하부 굴착완료 후 방수 시공 실시함. 방수 시공전 누수, 백태, 손상부위 제거 및 유도배수관 설치 후 방수 시공하겠음
문정법무시설 (중점지구)	- 지하1층에 있는 톤마대에 콘크리트 잔재물 벽돌 등 과다 적치 금지요함 - > 파손 및 낙하위험	- 천막보양실시
오금보금자리 1 (중점지구)	- 103동 지하 램프부분 가설 작업대 보강필요 (경양부 일부 처짐)	- 103동 지하 램프부분 가설 작업대 보강
오금보금자리 2 (중점지구)	- Dowel Bar 위의 안전발판 설치된 부분, 보강하여 안전시설 요함	- Dowel Bar 위의 안전발판 설치된 부분, 보강 후 안전 fence설치
천왕도시형 생활주택 1 (중점지구)	- 외부비계공사 * 장선설치미흡 :기둥, 띠장, 장선기준미흡 * 안전난간대 건물방향 작업구간/난간미설치-생명줄설치, 추락방지 설치 * 벽보강재 “전용철물 미사용, 파라팻에 클램프 이용지지- 마감공사(창호)시 철거하게 되면 비계가 좌굴 등 붕괴위험(비계는 전체적인 점검 후 수정보완 후 작업)	- 장선설치, 기둥띠장, 장선기준 보강 및 벽 보강재 전용철물 보완중 안전난간대 생명줄 설치
천왕8단지 (중점지구)	- 백호우 버켓 안전핀설치 및 설치상태 확인용 리본부착	- 백호우 버켓핀 및 확인용 리본 부착

고척동156 장기전세 (중점지구)	- 변전소 전기판넬 기초구성 및 Anchor 설치요함	- 기초구성 및 Anchor설치
마곡2공구	- 도로완성(포장)구간 개구부 안전시설 조 치	- 빗물받이 개구부 안전시설 설치 - 개구부 주의 표지·표찰 설치
마곡2공구 조경공사(1차)	-수방자재창고 정비 미비	- 수방자재창고 재정비 실시
마곡1공구	- W타워 전면에 설치된 다기능 빗물받이 에는 인근 건축현장에서 보도블럭 포장공사에서 발생된 불순물이 유입되 어 기능 유지에 문제가 될 수 있으므로 건축현장에 통보하여 불순물을 조속 처 리하고 청소토록 조치바람	- 다기능 빗물받이에 불순물 처리 완료
마곡1공구 조경공사(1차)	- 놀이기구(사다리)하부 각재 머리보호 대 설치 요함	- 조합놀이대 하부 각재 충격흡수대 보완 설치
세곡2지구	- 북측 저류지2 공사구간 우수박스내로 토사유출 방지시설 설치(침사지설치, 터파기 법면보호, 법면하단부 마대쌓기 등)	- 터파기 법면 보호시설 설치 및 하단부 마대쌓기 등 실시
세곡2지구 조경공사(1공구)	- 현장사무실 내 소화기 미비치	- 현장사무실 내 소화기 비치
은평지구 (3-13단지, 한옥마을 물푸레교량, 방음터널 중심상업 지역하천)	- 중심상업지 하천이설공사 - 배수로 호안에 설치된 보호포 일부구간 교체 및 보수가 필요함	- 배수로 호안 천막으로 보수
신방화환승주차장	- 위험물 저장시설내에 산소,LPG, 오일 등이 함께 보관되어있어 화재 및 폭발 에대한 위험성이 높으므로 가스와 오일을 분리 보관하기 바람	- 산소, LPG, 오일 분리 보관 및 소화기 설치
마곡11,12단지	- 램프(경사로) 상부 철틀조 베이스 플 레이트 고정부분 볼팅 삽입부분의 노출 로 보강요함 - 계단실 측면 연창 난간대 조속히 설치 요망	- 철틀조 베이스 플레이트 고정볼트 노출 부위 보강조치 완료 -계단실 연창 본 난간대 설치를 조속히 하여 안전확보 하도록 하겠음
신내3도시형주택	- 현장사무실 맞은편 경사면에 설치한 천 막에 대하여 바람에 날리지 않도록 고 정조치 필요	- 현장사무실 맞은편 경사면에 설치한 천막 에 대하여 바람에 날리지 않도록 끈으로 고정 후 모래주머니 추가 고정
신내4도시형주택	- 공사장 출입 작업통로 하부에 시공된 가시 설(H-pile+토류판)에 대하여 토 압에 의한 변형 발생 여부 관찰 철저	- 공사장 출입 작업통로 하부에 시공된 가시 설(H-pile+토류판)에 대하여 토압에 의한 변형 발생 여부 관찰 철저히 하겠 음
상계, 장암5 도시형주택	- 동바리 설치에 따른 고정핀 설치 철저 수평재 설치 보완	- 동바리 설치에 따른 고정핀(못)설치

마곡1,2 빗물펌프장	- 동측 벽산아파트 앞 절취사면 - 예비 수방기간전에 시공이 완성되도록 공정계획 수립 요망	- 현재 계비온옹벽 시공중 (완료)
마곡1공구 조경공사(2차)	- 근린공원3호 분전반 전기위험표시 미 설치 관리책임자 연락처 미기재	- 분전반 전기위험표시 설치 관리책임자 성명 및 연락처 기재 잠금장치 설치
마곡10-1단지	- 이동식 비계 난간대 미설치	- 이동식 비계 난간대 및 아웃트리거 설치
마곡8단지	- 분리수거장 앞 트랜치 지지철물 고정 불량 및 덮개 설치하여 안전에 만전을 기할 것	- 분리수거장 앞 트랜치 지지철물 고정 및 개구부 덮개 설치
위례A1-10BL	- 2309동 앞 집수정 분전반 안전커버 미 설치	- 2309동 집수정 분전반 안전커버 설치完
신정4보금자리	- 106동 외벽뿔칠 스카이장비 아웃트리 거 설치 불량	- 아웃트리거 규정준수 설치 완료
향동택지 지구	- 사무실 앞 연동로 보도구간(연장50M) 과 부지경계선에 안전웬스를 설치하거나 또는 여타 방법으로 통행인의 불편을 해 소할 수 있는 방안을 강구 하시기 바랍 니다.	- 가림막 안전웬스 설치
내곡지구	- 조경시설 내 가도로 주변 붕괴위험 부위 보완조치	- 조치완료
내곡조경공사	- 출입구 앞 주변 출입금지 표시 설치(현 장 입구측)	- 즉시시행조치 - 현장 입구측 출입금지 표시 조치완료
마천3도시형주택	- 이동식 크레인 아웃트리거 크레 설치할 것	- 아웃트리거 받침목 교체
거여동장기전세	- 우천시 현재 적재되어있는 토사의 유출로 주의도로 배수로에 침전되어 통수능력이 클 떨어질 수 있으며 민원 발생소지가 있으므로 가배수로 및 침사 조 설치 필요함	- 가배수로 및 침사지 설치 완료
세곡2지구 조경공사(2공구)	- 근린공원4호 화장실 기초주변 안전띠 설치 요망	- 화장실 기초 콘크리트 주변 접근주의 안전띠 설치 완료
오금지구	- 동남로 방음벽 주변 되메우기를 위한 장비 작업을 신호수를 배치하여 안전사 고 사전예방 하기 바람	- 방음벽 주변 되메우기 작업 신호수 배치
위례택지3공구	- 대주 위서1-5에 설치된 가설웬스 하부 구간 안전망 설치 요함	- 대주 위서 1-5에 설치된 가설웬스 하부 구간 안전망 설치 완료

- 조치예정 및 협의

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
장지지하차도 (중점지구)	- 토사 되메우기 구간 다짐 방법 계획 - 다짐이 제대로 되지 않으면 지하수나 강수에 의해 침투력이 발생하여 침하가 예상됨 - 다짐 방법과 사용재료(되메우기 토사 종류)에 대해 감리와 협의하여 그 결과	-되메우기 시공 계획서를 작성중이며, 되메우기시 한층 포설 두께는 계획서에 의거하여 철저히 시공하겠음 - 되메우기 사용재료는 감리 및 발주처 감독과 협의중에 있음. 협의 결과가 결정되면 발주처 담당자에게 협의 결과

	를 sh공사 담당자에게 제출 요망	내용을 제출 하겠음.
천왕8단지 (중점지구)	-세륜기 주변에 슬러지 보관시설 설치 필요	- 토공사 재개이전 슬러지 보관함 배치 예정(4월4일이내)
고척동156 장기전세 (중점지구)	- 대지주변 현황조사 후 계측기기 설치 필요(특히: 도로부분 균열 측정기 및 칩하계)	-흙막이 가시설 설치전 설치예정 (4월15일예정)
세곡2지구	- 저류지(북측) 토사세굴 위험있으니 조속정리 요망됨	- 옹벽설치가 우기가 시작되기 전인 4월25일까지 완료 예정되어 있으며, 그 이전 집중호우가 예상될 경우 추가 보강 조치를 통해 우수박스 내 토사 유출을 방지토록 조치하겠음
동남권유통단지	- 교각안전 보호시설(PIER #8)필요	- 임시표지판설치 자전거도로용 난간을 발주처와 협의 후 설치구간 및 형식을 결정하여 설치 예정
문정지구	- 자전거도로와 동남권 고가도로와 탄천동로 지하차도 부근에서 고가차도 교각이 자전거도로와 근접하게 위치하여 자전거의 통행안전대책이 필요함	- 3월26일까지 양방향 설치예정임