정기(기동점검) 점검 결과보고

〔서울공예박물관 조성공사(장기1차)〕

□ 점검일시 : 2019.01.21 (월)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 정달영,전혜령

○ 감전재해 예방(건축부) - 동관동 3층 섬유시트 부착 장소의 가설전선이 접지가 안되어 있으니 접지 상태 확인 요함. ※ 건설안전기본지침 공통-17(가설전선)	
○ 품질관리(건축부) - 동관동 보의 균열상태를 확인하고 기둥과의 연결부에 구멍이 난 부분등은 안전성 확인후 필요시 보강 요함.	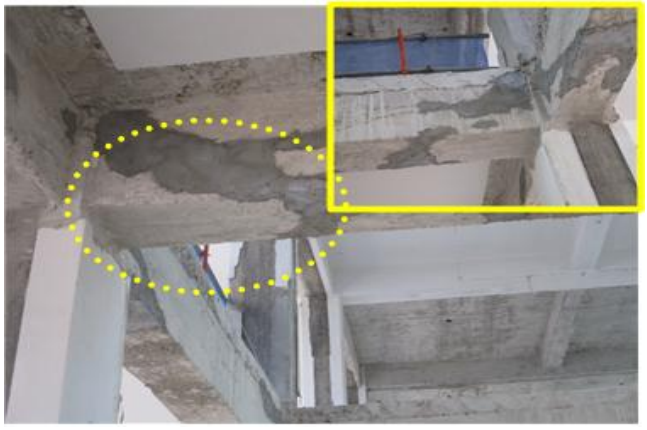

○ 품질관리(건축부) - 정보관 내화피복 손상된 부분이 많으니 확인하여 조치 요함. - H-beam 플랜지 손상여부 확인 요함.(육안상 뒤틀림 발생) - STUD의 손상여부를 확인하고 시공 요함.	
	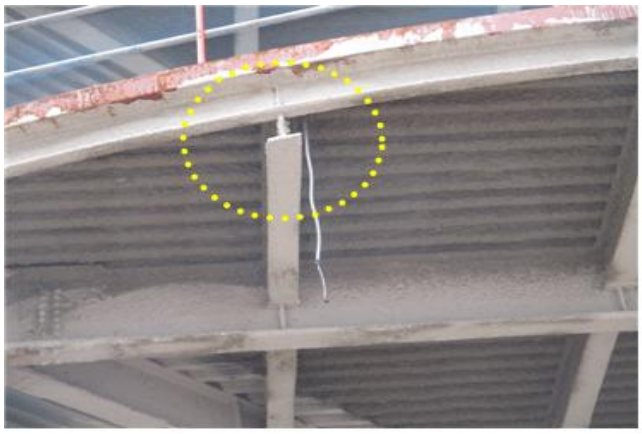
	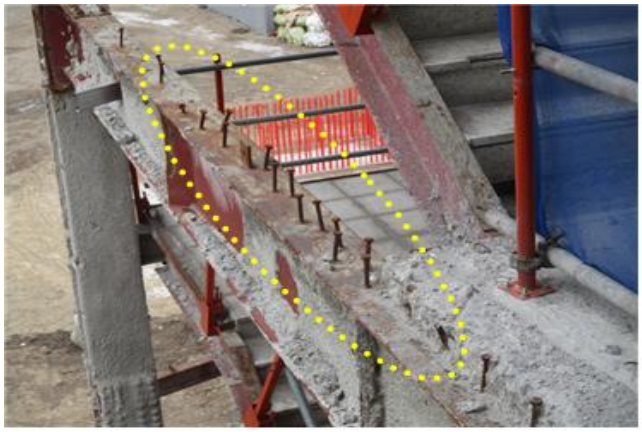
○ 전도재해 예방(건축부) - 동관동과 정보관 사이 사면은 전도재해의 위험이 있으니 근로자의 접근을 차단하는 조치를 요함. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)	

○ 추락재해 예방(건축부) - 과학관 옥상층 개구부 안전난간 흔들리고 있음. 견고하게 지지하고 단부에 난간기둥 설치할 것. 안전난간은 가장 취약한 지점에서 100kg이상의 하중에 견딜 수 있어야 함. ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)	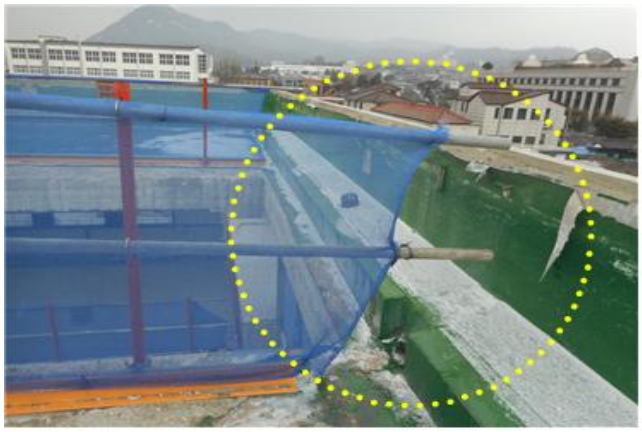
○ 감전재해 예방(건축부) - 세륜시설 분전반 충전부 보호 커버가 설치되지 않은 곳이 있음. 보호커버 설치요망. ※ 건설안전 기본지침 공통 16(분전반) ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제301조(전기기계·기구 등의 충전부 방호)	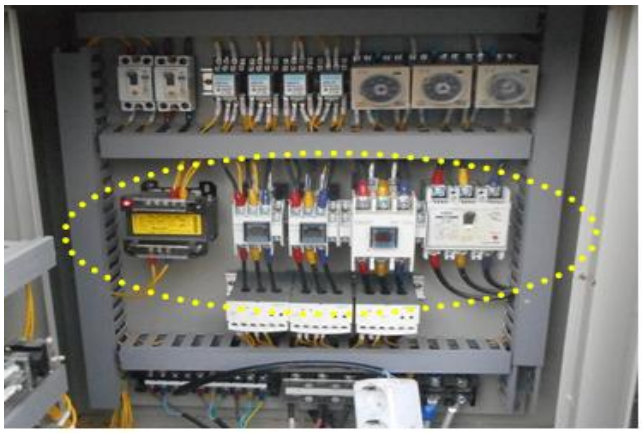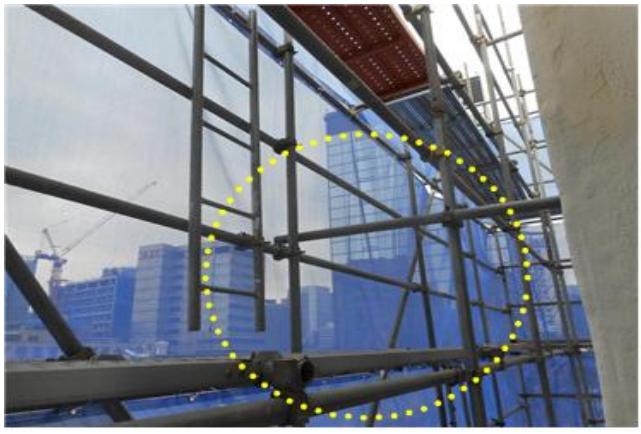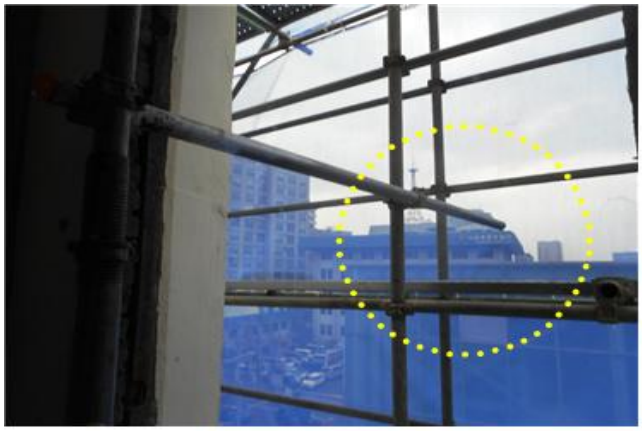
○ 전도재해 예방(건축부) - 3층 이상 외부비계 벽체 이음 부분이 작업자 통로와 간섭이 되고 있음. 통행시 전도위험이 있으니 조치바람. ※ 건설안전 기본지침 공통 8(강관비계) ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)