

정기(기동점검) 점검 결과보고

[밤고개로 확장공사(장기계속-1차)]

- 점검일시 : 2019.07.22 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 한종수


○ 추락재해 예방(토목부)

- 세륜기 옆 공간은 추락위험이 있으니 추락방지 시설(난간 등)을 설치하기 바람.
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제48조(울타리의 설치)



○ 사면 안전(토목부)

- 본 현장 깎기 비탈면 구간은 전체길이 약300여 m로 사면보강은 산석으로 설계되어 시공중이며
 - 사면붕괴, 토사유출 흔적, 암반탈락 등의 발생 이력은 확인되지 않고 있으며, 주거지역 등 인접 시설로의 2차적 피해 가능성은 많지 않으나,
 - 1구간 등 일부구간 절개지 보호시설(천막 등)이 일부 미설치되거나 훼손되어 있으니 즉시 보수하기 바람.
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제340조(지반등의 붕괴 등에 의한 위험방지)

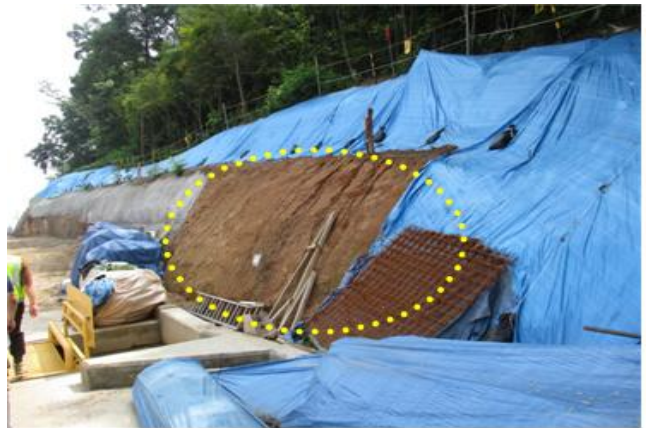


○ 감전재해 예방(토목부)

- 세류기 분전반에 대하여 아래사항을 보완하기 바람.

- 관리책임자 지정 표기
- 수전확인등 보수
- 충전부 방호

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호)

※ 건설안전 기본지침 공통-16(분전반)

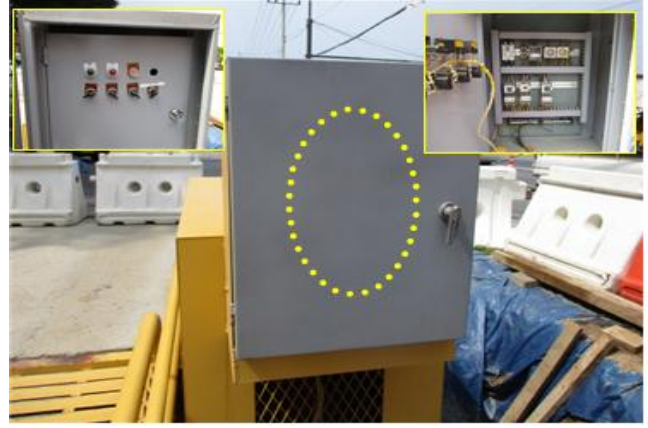

○ 기타 안전관리(토목부)

- 1구간 시점부는 작업이 완료 후 폐쇄하여 근로자 외 출입을 통제하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)

