


## 42) 80-12-L-01-B10

### (1) 조사개요

산지명	상도공원	시점	37.494158, 126.943334
주소	서울특별시 동작구 상도동 산65-198	종점	37.494029, 126.943734
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	240 m
시설물 현황	조경석		

### (2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	중단 형상	횡단 형상	절리향/흩강도	비탈면도 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴력	비탈면 종류	사회적영향도 (점수)	보정수 (점수)	점수 산급 / 분급
33	5	직선형	직선형	매우 견고	하	젓음	양호	매우 양호	없음	토사 비탈면	30	-15	36/B
0	0	2	0	1	1	3	2	1	1	10			

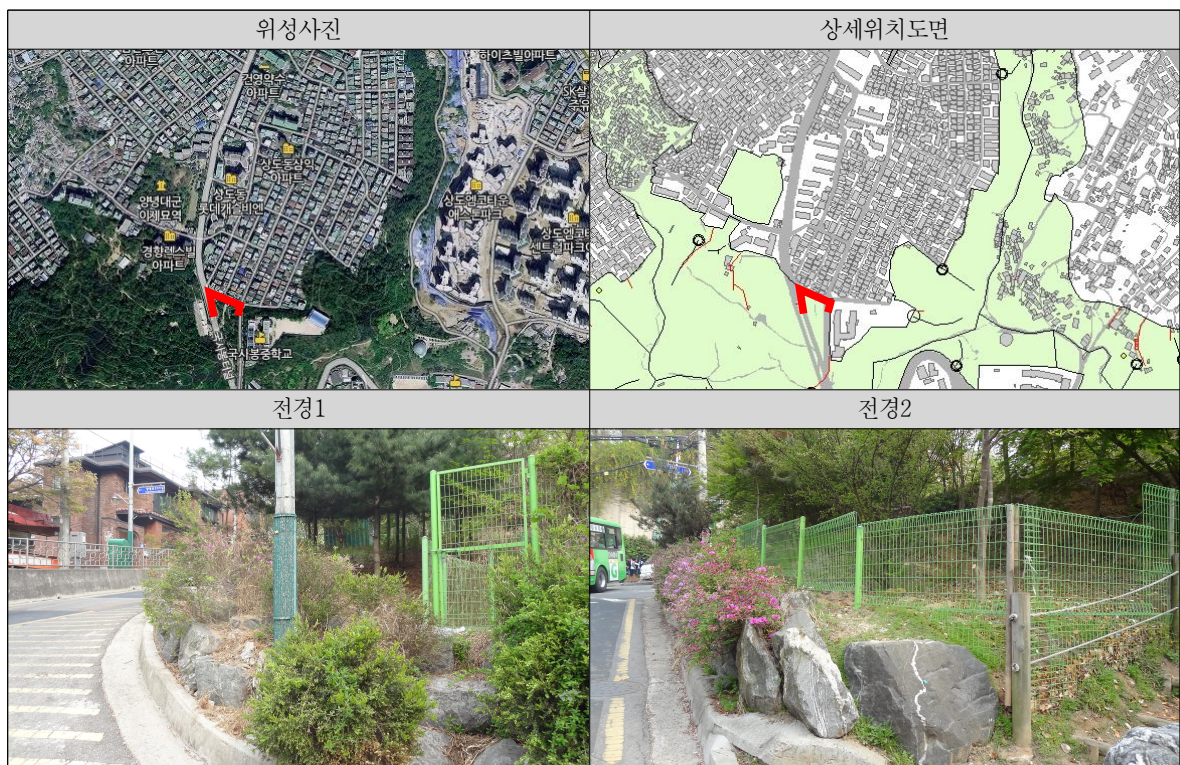

조사 의견	소규모 사면. 혼합사면. 일부 소규모 침식. 이격 5m
대책 방안	재해위험성이 없으나 주기적인 관리가 필요