


# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [서울 사진미술관 건립공사]

- 점검일시 : 2023.11.30 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정달영,이경석

### ○ 거푸집동바리 안전(건축부)

- 동바리 해체시 작업방법, 순서 등 해체계획에 대하여 면밀히 검토된 후 작업하여야 하나 해체 계획서상 일반적인 내용만 명시되어 있음
- 현재 일부구간 해체된 구간을 보면 매우 위험요인이 높은 상황에서 해체가 이루어진 것으로 판단됨. 현장실정에 맞는 해체계획을 수립하고 감리단 승인 후 작업요함
- ※ 위험성평가 감소대책 미시행사항
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조(거푸집동바리등의 안전조치), 제331조(조립도)

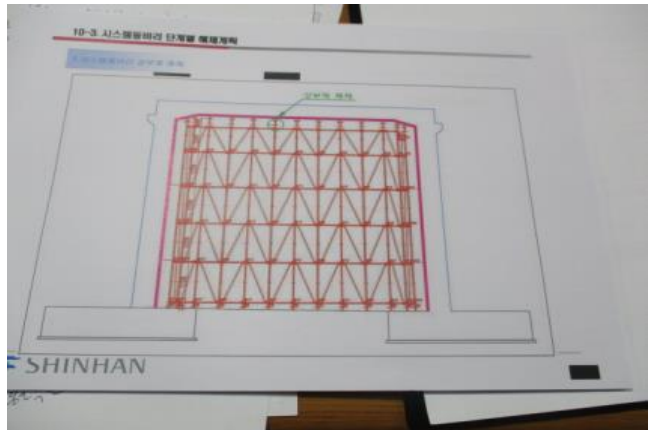

### ○ 추락재해 예방(건축부)

- 4층 E/L 피트 개구부는 노출되어 있어 근로자가 이동할 려가 있으며 이동중 추락할 경우 중대재해 우려가 있는 상황이니 개구부 관리요망
- 2층 비정형구간 단부구간은 추락방지 조치요함(난간설치예정이나 높이 2m이상으로 중대해우려가 있으니 난간설치전까지 조치)
- ※ 위험성평가 감소대책 미시행사항



※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치), 제44조(안전대의 부착설비 등), 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)



○ 기타 안전관리(건축부)

- 현장 여러구간에서 자재정리중인 매우 혼잡한 여건으로,
- 자재 등을 운반하다 넘어질 경우 찢림,베임 등의 2차재해 우려가 있으므로 주통로는 확보하며 정리정돈요함
- ※ 위험성평가 감소대책 미시행 사항
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리감독자의 유해·위험방지 업무 등)

