

서울특별시품질시험소

우 137-140 서울시 서초구 태봉로 131 (우면동) / 전화 (02)3462-7213 ~ 4 / 전송 3462-7210
 처리부서 : 토질재료시험과(본관1층) 과장:장동우 , 담당:김득원

문서번호: 토질재료시험과 -

시행일자: 2014. 7.

수 신 :

참 조 :

제 목 :


시 험 성 적 서

공사명:	시험완료일: 2014.7.11
시험번호: 포-18 (NO.)	시료채취장소: 장동우
시료종류: 보조기층재 SB-2	시험 대상량 : 1 점
시험접수일: 2014.7.2	시료 채취자 : 김득원
	시료채취일:

밀 도	Density	2.735	g/cm ³	소성지수 P.I	-	최적함수비 O.M.C	5.4	(%)	
흡수율	Absorption	1.0	(%)	수정 CBR	40.1	(%)	씻기시험(#200체통과량)	10.0	(%)
마모율	Abrasion	29.2	(%)	최대건조밀도 (MaxDryDensity)	2.235	g/cm ³	자연함수비	4.7	(%)

체가름통과율표
PERCENT PASSING OF
SIEVE ANALYSIS

체 의 크 기 (mm)	통 과 율 (%)
75	-
50	100
40	98
25	-
20	62
15	-
5	41
2.0	31
0.4	11
0.08	10
pan	

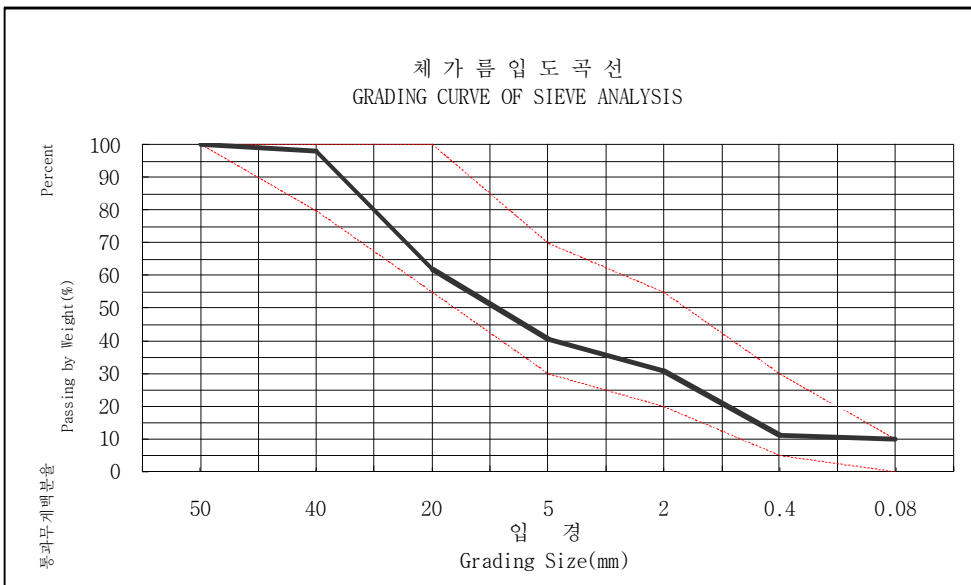

※ 시험방법 : KS F 2306:2000, KS F 2502:2005, KS F 2503:2007, KS F 2511:2007, KS F 2303:2000, KS F 2320:2000, KS F 2312:2001

※ 기준 : 서울특별시 전문시방서 참조

※ 위 내용은 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과임

서울특별시품질시험소장

골 재 체 가 림 시 험 표

시료번호 : 포-18

시 험 일 : 2014.7.11

시험방법 : KS F 2502:2005

기술책임자: **장흥규**

시 험 자 : **김득원**

구 분	SB-2	보조기층재(SB-2)			
		통과량 (g)	통과율 (%)	기준	비고
체 크 기 (mm)	잔 유 량 (g)				
0	-	0.0	0%		
0	-	0.0	0%		
-	-	8003.3	100.0%	-	
0	-	8003.3	100.0%		
53.0	-	8003.3	100.0%	100	
37.5	158.3	7845.0	98.0%	80 - 100	
-	-	7845.0	98.0%	-	
19.0	2,885.7	4959.3	62.0%	55 - 100	
0	-	4959.3	62.0%		
0	-	4959.3	62.0%		
4.75	1,719.1	3240.2	40.5%	30 -70	
0	-	3240.2	40.5%		
2.0	772.7	2467.5	30.8%	20 - 55	
0	-	2467.5	30.8%		
0	-	2467.5	30.8%		
0.425	1,564.0	903.5	11.3%	5 - 30	
0	-	903.5	11.3%		
0	-	903.5	11.3%		
0	-	903.5	11.3%		
0.075				0 - 10	
FAN	903.5				
합 계	8,003.3				
비 고					

함 수 량 시 험 표



지 시 번 호 포-18

시험일자 : 2014.7.11

기술책임자 : 장 승 유

시 험 방 법 : KS F 2306:2000

시 험 자 : 김 추 원


시 료 번 호	1		
함 수 비 측 정	WW: 1384.1 DW: DW: 1328.8 TW: 205.1 Ww: 55.3 Ws: 1123.7 W: 4.9	WW: DW: Ww: Ws: W:	DW: TW: Ws: W:
	WW: 1329.4 DW: DW: 1281.2 TW: 197.4 Ww: 48.2 Ws: 1083.8 W: 4.4	WW: DW: Ww: Ws: W:	DW: TW: Ws: W:
평균함수비 W(%)	4.7		
시 료 번 호			
함 수 비 측 정	WW: DW: Ww: Ws: W:	DW: TW: Ws: W:	WW: DW: Ww: Ws: W:
	WW: DW: Ww: Ws: W:	DW: TW: Ws: W:	WW: DW: Ww: Ws: W:
평균함수비 W(%)			
비 고			


굵은 골재의 밀도 및 흡수량 시험

지시번호 : 포-18

시험일자 : 2014.7.11

시험방법 : KS F 2503 :2007

기술책임자: 

시험자: 

측 정 번 호	1	2	비 고
㉑ 표면건조시료의 중량 (B) (g)	7,244.9	5,760.5	
㉒ 수중철망대와 시료의 중량 (g)			
㉓ 수중철망의 중량 (g)			
㉔ 수중시료의 중량 (C) (g)	4,557.6	3,623.2	
㉕ 건조후 시료의 중량 (A) (g)	7,176.5	5,699.6	
㉖ 표면건조 포화상태의 밀도 (B/(B-C))*0.9970	2.688	2.687	
㉗ 절대건조 상태의 밀도 (A/(B-C))*0.9970	2.663	2.659	
㉘ 밀도 (A/(A-C))*0.9970	2.732	2.737	
㉙ 측정값의 차		0.005	
㉚ 평균 밀도		2.735	
㉛ 흡수율 (B-A)/A*100 (%)	0.953	1.068	
㉜ 측정값의 차		0.115	
㉝ 평균 흡수율		1.0	

로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은골재의 마모 시험

시험번호 : 포-21

시험일자 : 2014.7.11

기술책임자: 장흥수

시험방법 : KS F 2508:2007

시험자 : 김득원

체 의 크 기 (mm)		입도구분	철구의 수	회 전 수	시험전의 시료 무게(g)
통과체	남는체				
80	60	G	12	1,000	
60	50				
50	40				
40	25				1,251.3
25	20				1,249.0
20	15				1,250.6
15	10				1,251.1
10	5				
5	2.5				
합 계					
② 시험 후 망체 1.7mm에 남는 시료의 무게 (g)			3,539.8		
③ 닳음 손실의 무게 ① - ② (g)			1,462.2		
④ 마모감량 = $\frac{③}{①} \times 100$			29.2		

다 짐 시 험

지 시 번 호 : 포-18

시 험 일 자: 2014.7.11

시 험 방 법 : KS F 2312:2001:E

기술책임자 : 장흥우

물 드 : 9
8

부 피 : 2214.078 cm³
2206.55 cm³


시 험 자 : 김우원
무게: 5892.9 g
5967.1 g

밀 도 : #####

(시료+몰드)무게(g)	1	10912.2	2	11001.4	3	11010.6
젖은시료무게(g)		5019.3		5108.5		5117.7
젖은밀도 Y t(g/cm ³)		2.267		2.307		2.311
함 수 비 측 정	WW:	1253.9	DW:	1520.1	WW:	1338.7
	DW:	1227.3	TW:	205.1	DW:	1471.1
	TW:	174.9	DW:	1288.7	TW:	180.2
	Ww:	26.6	Ws:	1022.2	Ww:	49
	Ws:	1296.2	Ww:	50	Ws:	1108.5
	W:	2.6	W:	3.8	W:	4.5
WW:	1164.5	DW:	1259.4	WW:	1378.0	DW:
DW:	1137.2	TW:	197.4	DW:	1219.0	TW:
TW:	176.4	DW:	1323.6	TW:	172.5	
Ww:	27.3	Ws:	939.8	Ww:	40.4	Ws:
Ws:	1042.6	Ww:	54.4	Ws:	1151.1	
W:	2.9	W:	3.9	W:	4.7	
평균함수비 W(%)		2.8		3.9		4.6
건조밀도 Y d(g/cm ³)		2.205		2.221		2.210
영 공기 간극 상태 건 조 밀 도 (g/cm ³)		2.540		2.471		2.429
(시료+몰드)무게(g)	4	11167.6	5	11169.3	6	11151.2
젖은시료무게(g)		5200.5		5202.2		5184.1
젖은밀도 Y t(g/cm ³)		2.357		2.358		2.349
함 수 비 측 정	WW:	1186.5	DW:	1278.6	WW:	1357.2
	DW:	1134.5	TW:	189.0	DW:	1276.5
	TW:	206.3	DW:	1208.1	TW:	178.6
	Ww:	52	Ws:	945.5	Ww:	70.5
	Ws:	1029.5	Ww:	80.7	Ws:	1070.2
	W:	5.5	W:	6.8	W:	7.5
WW:	1292.4	DW:	1231.9	WW:	1421.3	DW:
DW:	1236.5	TW:	177	DW:	1175.9	TW:
TW:	193.5	DW:	1339.4	TW:	209.2	
Ww:	55.9	Ws:	1059.5	Ww:	56	Ws:
Ws:	982.4	Ww:	81.9	Ws:	1130.2	
W:	5.3	W:	5.7	W:	7.2	
평균함수비 W(%)		5.4		6.3		7.4
건조밀도 Y d(g/cm ³)		2.236		2.218		2.188
영 공기 간극 상태 건 조 밀 도 (g/cm ³)		2.383		2.333		2.275

비	고		
---	---	--	--

다 짐 곡 선

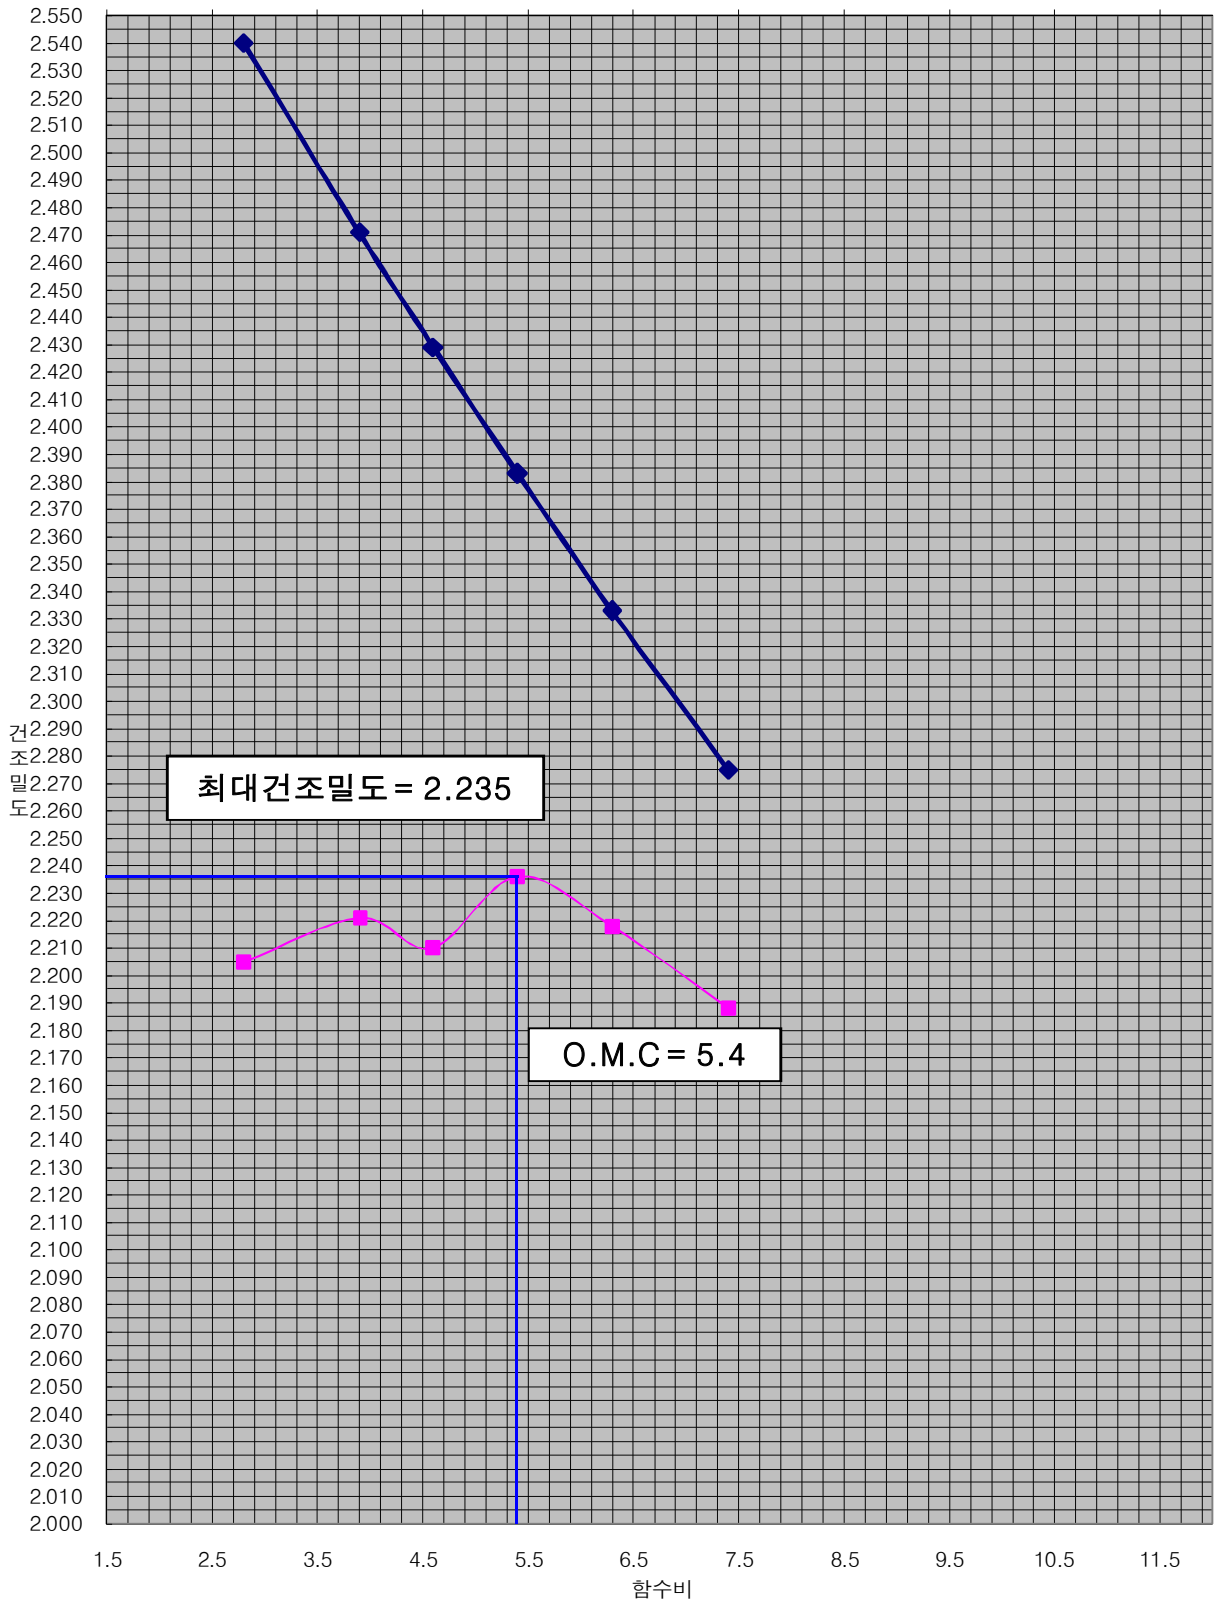

■ 다짐곡선
 ◆ 영공기간극곡선

C B R 시 험 표

시 험 번 호 : 포-18

서울특별시 품질시험소

층수 회 수	시험종 몰드번 호	(몰드+시 무 계) (g)	몰드무 (g)	시료무 (g)	몰드부 (cm ³)	젖은밀 (g/cm ³)	함수비 (%)	마른밀도 (g/cm ³)	수정CBR (%)
3X17	37	9367.5	4571.0	4796.5	2209.21	2.171	5.4	2.060	26
3X42	38	9608.5	4609.2	4999.3	2208.04	2.264	5.4	2.148	45
3X92	39	9752.2	4630.6	5121.6	2201.71	2.326	5.4	2.207	70

1. 시 험 일 자 2014.7.11


2. 기술책임자: 장 증 규

3. 시 험 자 김 득 환

4. 시 료 종 류 흙

5. 시 험 방 법 KS F 2320:2000

CBR곡선

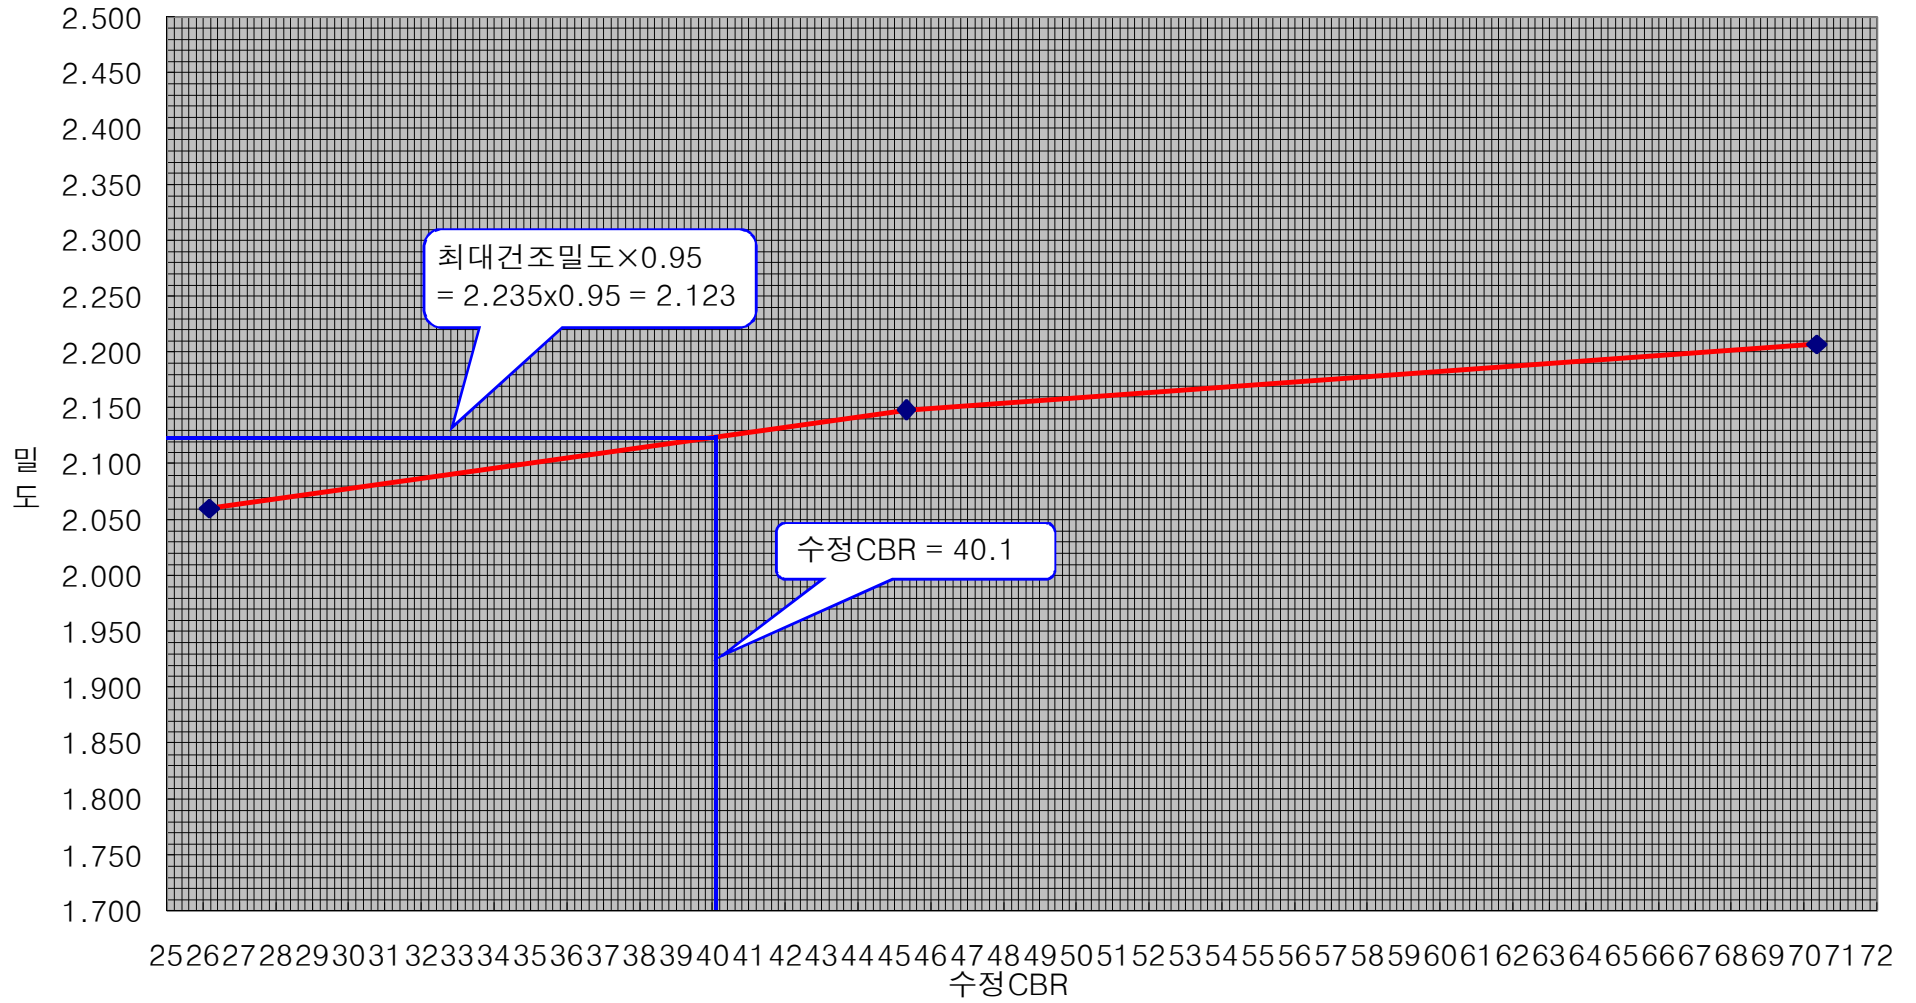

실내 및 수 침 관 입 시 험

시 험 번 호 : 포-18

시 험 일 : 2014.7.11

기 술 책 임 자: 장 증 수

시 험 자 : 김 옥 원

시 료 종 류 : 보조기층재 SB-2

구 분	관입량 (mm)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0
37	하 중 (kg f)	0	69.0	148.0	217.0	281.0	342.0	388.0	461.0	540.0	717.0	922.0
	하중강도 (kg f/)	0	3.5	7.5	11.1	14.3	17.4	19.8	23.5	27.5	36.5	47.0
	하중강도 (MN/m ²)	0	0.345	0.739	1.084	1.403	1.708	1.938	2.302	2.697	3.580	4.604
38	하 중 (kg f)	0	111.0	221.0	324.0	425.0	519.0	611.0	763.0	935.0	1279.0	1588.0
	하중강도 (kg f/)	0	5.7	11.3	16.5	21.7	26.4	31.1	38.9	47.6	65.2	80.9
	하중강도 (MN/m ²)	0	0.554	1.104	1.618	2.122	2.592	3.051	3.810	4.669	6.387	7.930
39	하 중 (kg f)	0	69.0	176.0	301.0	439.0	585.0	739.0	1070.0	1451.0	2255.0	2908.0
	하중강도 (kg f/)	0	3.5	9.0	15.3	22.4	29.8	37.7	54.5	73.9	114.9	148.2
	하중강도 (MN/m ²)	0	0.345	0.879	1.503	2.192	2.921	3.690	5.343	7.246	11.261	14.521

17 회	(2.5mm)	$\frac{1.7}{6.9} \times 100 = 24.8\%$
42 회	(2.5mm)	$\frac{2.6}{6.9} \times 100 = 37.6\%$
92 회	(2.5mm)	$\frac{2.9}{6.9} \times 100 = 42.3\%$

5.0mm	$\frac{2.7}{10.3} \times 100 = 26.2\%$
5.0mm	$\frac{4.7}{10.3} \times 100 = 45.3\%$
5.0mm	$\frac{7.2}{10.3} \times 100 = 70.3\%$

하중강도-관입량곡선

